

# 日产奇骏胎压传感器 ID 注册

**功能说明：** 更换胎压传感器，更换胎压监测模块，或胎压传感器 ID 被清除掉等情况，需要执行“ID 注册”这个功能。

**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备配合胎压激活诊断工具。

**实测车型：** 2017 年日产奇骏，VIN 为：LGBM4DE49HS02\*\*\*\*。（如下图）；



## 操作指引：

1. 在没有胎压激活诊断工具的情况下，执行了“ID 注册”这个功能，胎压监测（TPMS）系统有故障码“C1769-00 配置设定”。（如下图）；



图 1

2. 选择【特殊功能】(如下图);



图 2

3. 点【ID注册】(如下图);



图 3

4. 点“确定”（如下图）；



图 4

5. 点“开始”（如下图）；



图 5

6. ID 将被清除，需要使用胎压激活诊断工具，点“确定”继续（如下图）；



图 6

7. 点“开始”（如下图）；



图 7

8. 用元征 CRT501 激活左前轮胎压传感器，（如下图）；



图 8

9. ID 注册 前左“完成”（如下图）；



图 9

10. 用元征 CRT501 激活右前轮胎压传感器，（如下图）；



图 10

11. ID 注册 前右“完成”，（如下图）；



图 11

12. 用元征 CRT501 激活右后轮胎压传感器，（如下图）；



图 12

13. ID 注册 后右“完成”，（如下图）；



图 13

14. 用元征 CRT501 激活左后轮胎压传感器，（如下图）；



图 14

15. 注册完成，点“确定”，（如下图）；



图 15

16. 胎压监测（TPMS）系统无故障码，（如下图）；

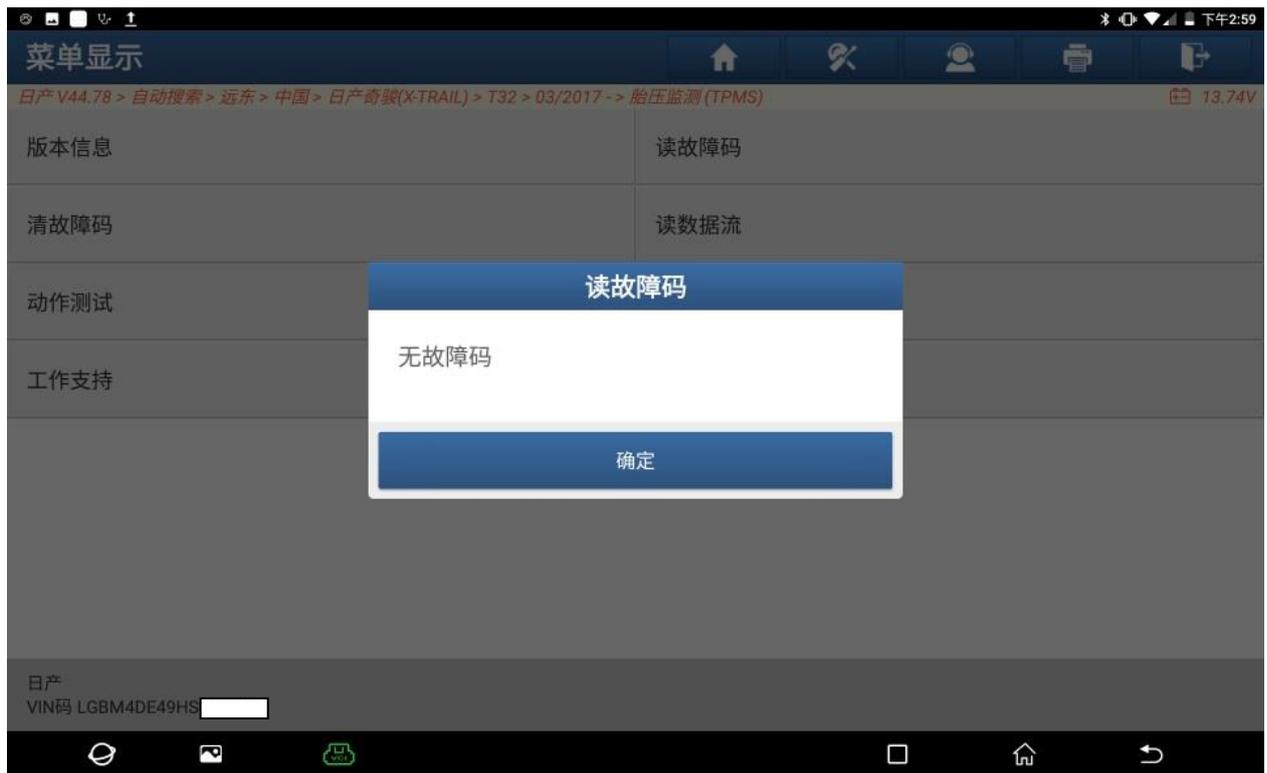


图 16

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。