

## 比亚迪唐 EV 自适应巡航系统（MRR）关闭生产模式

**功能说明：** 2019 年比亚迪唐 EV，更换自适应巡航模块后，有故障码：C2F0206 产线模式启用。需要做“设定生产模式”这个动作测试。

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2019 年比亚迪唐 EV，VIN 为：LC0CF4CDXK102\*\*\*\*。（如下图）；



更换的新的自适应巡航模块。（如下图）；



## 操作指引：

1. 自适应巡航系统（MRR）有故障码：C2F0206 产线模式启用。故障码状态为：当前故障码。（如下图）；



图 1

2. 选择【动作测试】。（如下图）；



图 2

3. 选择【设定生产模式】。(如下图);



图 3

4. 选择“关闭”。(如下图);



图 4

5. 当前生产模式的值为：关闭。（如下图）；

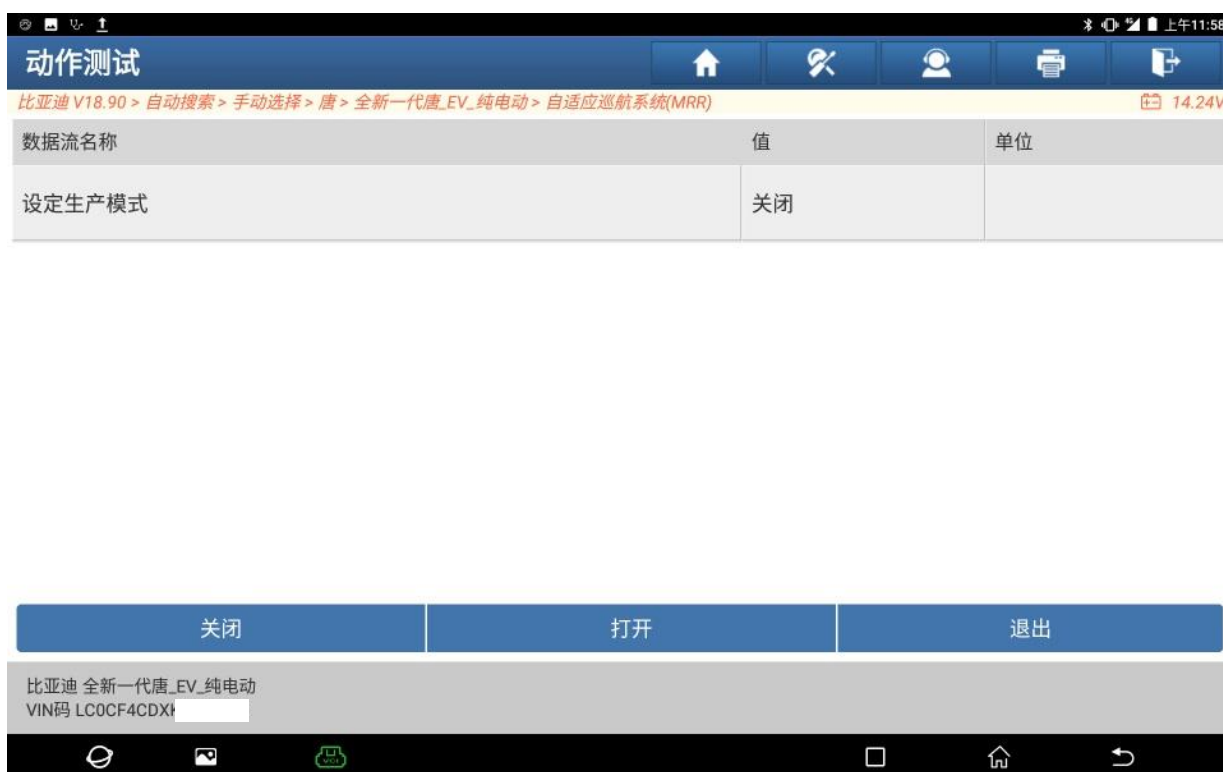


图 5

6. C2F0206 产线模式启用的故障码状态为：历史故障码。（如下图）；



图 6

7. 清码后，C2F0206 产线模式启用的故障码被清除。(如下图);



图 7

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。