


2017 年长城 VV7 转向角传感器学习

2017 年长城 VV7 车辆 VIN 码: LGWEF7A72HH*****

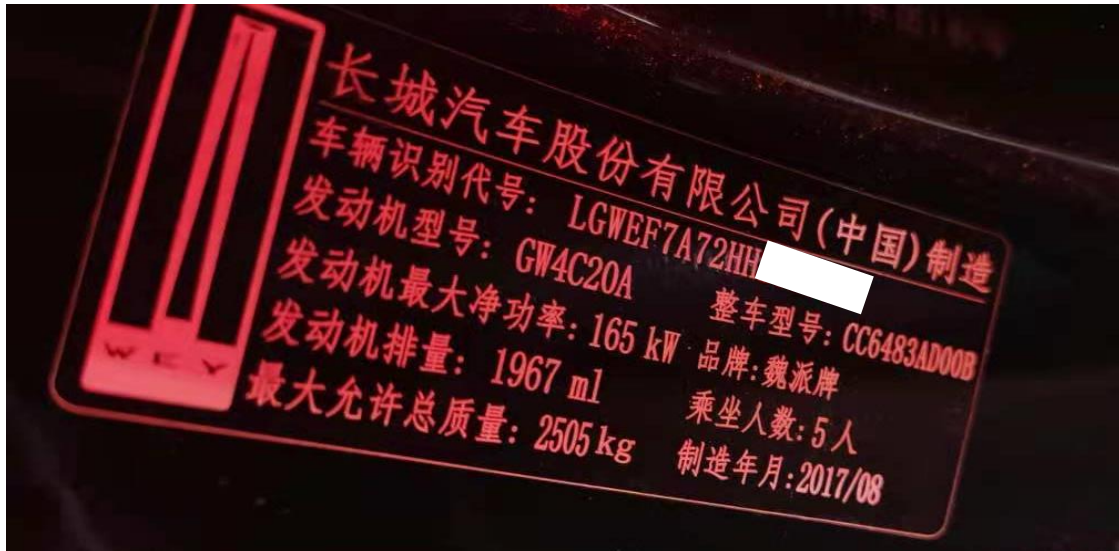

功能作用: 更换或者拆卸转向角传感器后, 需使用该功能对转向角传感器进行匹配

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV

1. 2017 年长城 VV7, 更换转向角传感器后, 仪表亮故障灯 (如下图):



2. 选择【X431-PADV】设备，连接进入后选择【WEY】（如下图）；



3. 选择【vv7】（如下图）；



4. 选择【2017-2019 款（基础款）】（如下图）；

菜单显示	
长城 V36.28 > WEY > VV7 12.59V	
2017-2019款(基础款)	2019款(国五, 铭牌发动机型号: GW4C20A)
2019款(国六, 铭牌发动机型号: GW4C20B)	2020款(铭牌发动机型号: EC20B)



5. 选择“智能检测”扫描全车系统（如下图）；



6. 选择【SAS 转角传感器】（如下图）：



7. 读取到故障码“C160154 转角传感器未标定”（如下图）：



8. 执行标定，需要确保方向盘摆正，角度在“ $\pm 5^{\circ}$ ”之内（如下图）：

数据流显示			
长城 V36.28 > WEY > VV7 > 2017-2019款(基础款) > SAS (转角传感器)			
数据流名称	值	英制	公制
方向盘角度	-0.20	deg	
方向盘角速度	0	deg/s	
方向盘角度状态	SAS(转角传感器)没有校准		

长城 VV7s 2017 VIN码 LGWEF7A72	标准	采集	图形	报告	录制
--------------------------------	----	----	----	----	----

9. 选择【SAS（转角传感器）标定】（如下图）：

菜单显示	
长城 V36.28 > WEY > VV7 > 2017-2019款(基础款) > SAS (转角传感器)	
版本信息	读故障码
清故障码	读数据流
控制器电脑更换后的VIN码修正	SAS(转角传感器)标定

长城 VV7s 2017 VIN码 LGWEF7A72H


10. 选择“SAS 转角传感器标定”（如下图）；




11. 点“确定”（如下图）；



12. 等待一会，提示“标定成功”，点“确定”（如下图）；

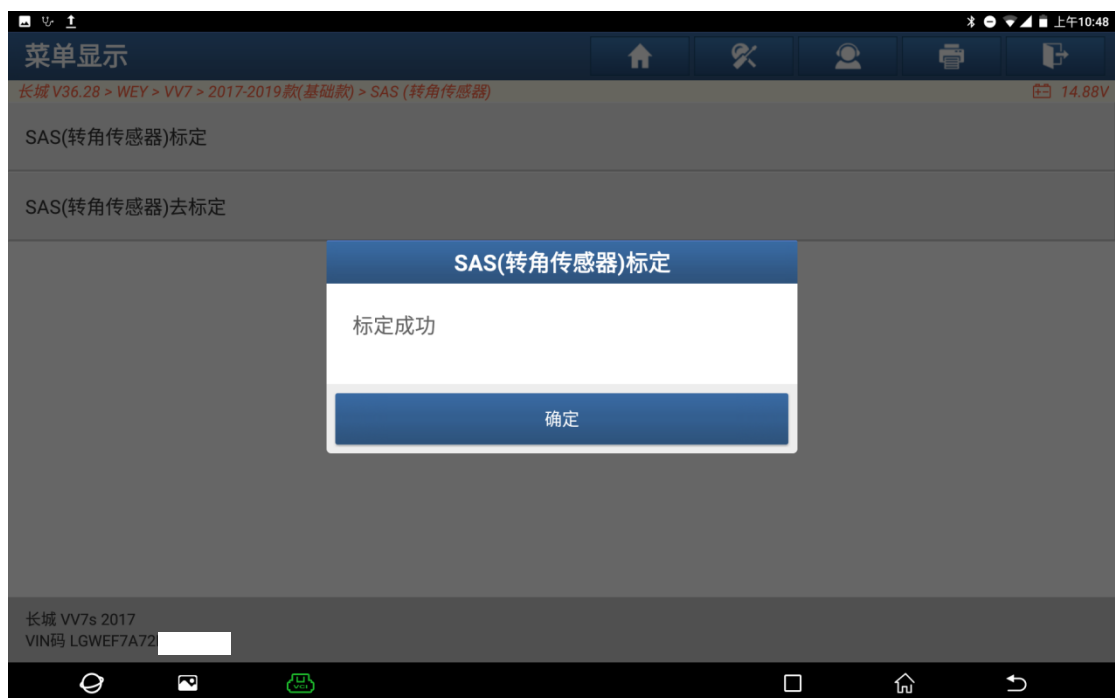

13. 执行一遍清码，重读故障码，提示“无故障码”（如下图）；

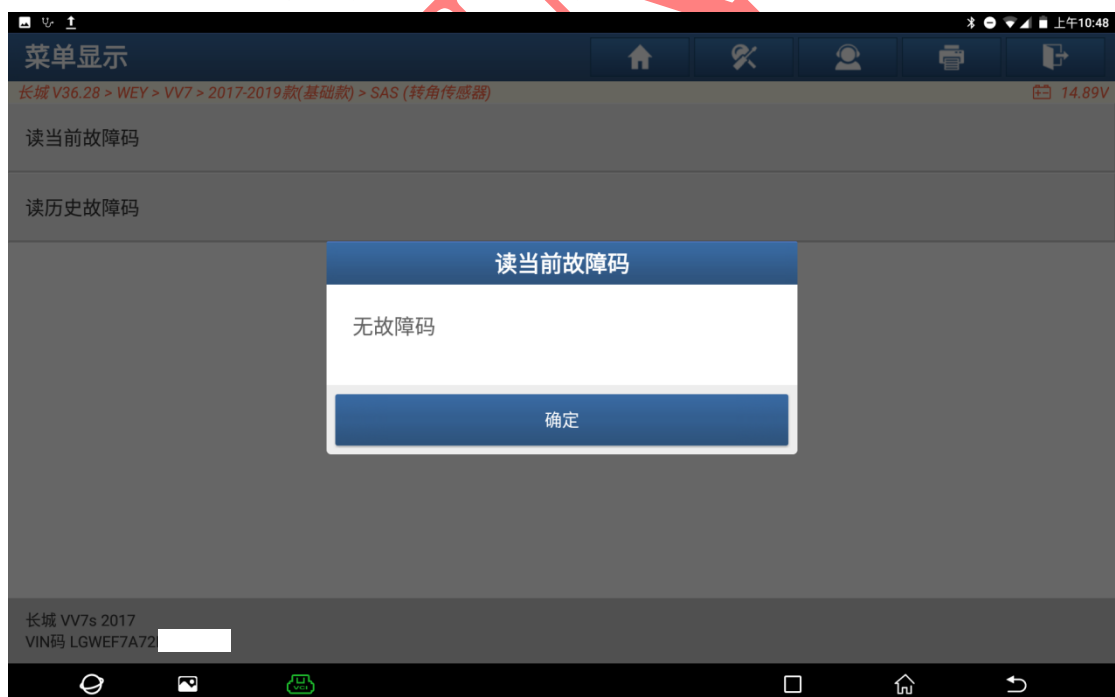

14. 查看仪表，故障灯消失，车辆恢复正常（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。