

奔驰 GLC300 复位部件

“B92/6 右侧外部后保险杠集成雷达传感器”的学习值

功能说明： 奔驰 GLC300，拆装盲点雷达后有故障码：C110178 雷达传感器 1 存在功能故障。调教或调节不正确。需要执行复位部件“B92/6 右侧外部后保险杠集成雷达传感器”的学习值这个功能。

支持产品： 元征全系列 PRO 系列或者 PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2019 奔驰 GLC300，VIN 为：LE40B8EB1LL43****。（如下图）；



仪表提示“盲点辅助系统停止运作”（如下图）；



操作指引：

1. 快速测试，扫描所有系统，点“报告”，保存报告。IRS-HRA 和 IRS-HLA 有故障码：C110178 雷达传感器 1 存在功能故障。调校或调节不正确。（如下图）；



图 1

2. 进 IRS-HRA 系统，选择【特殊功能】（如下图）；



图 2

3. 点【学习过程】(如下图);



图 3

4. 选择复位部件“B92/6 右侧外部后保险杠集成雷达传感器)”的学习值这个功能。
(如下图);



图 4

5. 认真阅读提示信息，点“继续”（如下图）；



图 5

6. 学习值已复位，点“继续”（如下图）；



图 6

7. 检测过程已成功结束，点“继续”（如下图）；



图 7

8. 相同的方法，进 IRS-HLA 系统复位。复位完后，快速测试，保存报告，IRS-HRA 和 IRS-HLA 无故障码（如下图）；



图 8

仪表无“盲点辅助系统停止运作”的故障提示。(如下图);



图 9

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。