

铃木超级维特拉转角传感器标定

功能说明： 铃木车型在车辆更换电瓶或因维修断电后，ABS 会丢失转角传感器数据，需对转角传感器重新标定。

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2011 款铃木超级维特拉

操作过程：

1. 更换电瓶断电后仪表防滑灯点亮。



2. 用 X-431 PAD III 进入铃木诊断软件，快速测试显示 ABS 系统有一个故障码，点击【进入系统】



3. 点击【读故障码】:



4. ABS 系统有一个【C1075 转向角传感器校准未完成】故障码，点击右下角保存故障码。



5. 故障码状态为【当前】，故障码无法清除，需对转向角传感器进行标定。




6. 返回系统菜单，点击【特殊功能】：



7. 点击【传感器标定】:



8. 点击“确定”:

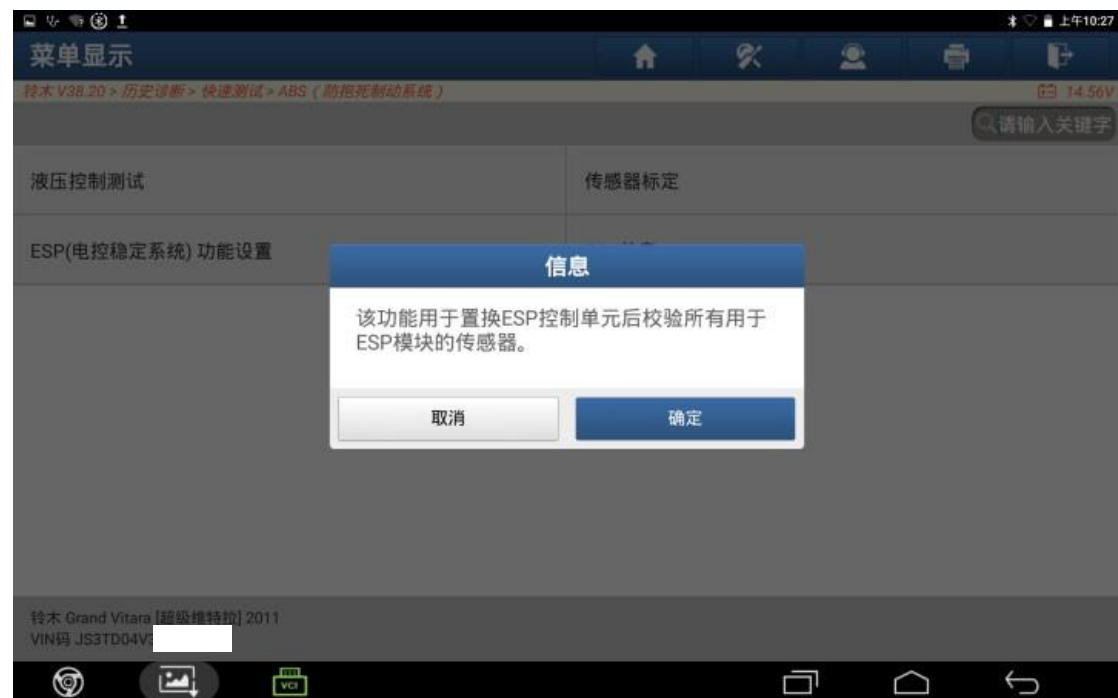

9. 打开点火开关，方向盘居中，拉起驻车制动，点击“确定”；



10. 转向角度传感器标定已完成，点击“确定”；



11. 返回系统读取故障码，系统显示无故障码；



12. 仪表防滑灯熄灭，故障排除。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。