2010 年宝马 320i 脚步空间模块编程

支持设备:元征带编程综合诊断 PAD5、PAD3、PRO5 设备

支持产品: 2010 年宝马 320i, 车辆 VIN 码: WBADV3101BE59****



故障描述: 汽车断电后导致车窗升降功能失败或灯光不可控制,脚步空间 FRM 不可通讯,更换二手模块后需要编程

操作流程:

1. 以 X431-PADV 为例 , 进入诊断系统选择【编码/编程】系统进入如图 1:





图 1

2. 因为更换的是二手模块,所以会识别到两个 VIN, 确认该车 VIN 系统无误后选择 "是"或"否", 进入如图 2;



3. 选择【下一步】进入,如图3;

■ V (S)	> □ 🖆 🗓 下午3:39
车辆命令	↑ % <u>2</u> = -
宝马 V50.73 > 自动搜索 > 编码/编程	⊞ 8.92V
车辆信息	配置
底盘:	E93
车辆识别号:	WBADV3101B
出厂数据状态:	E89X-10-09-512
当前数据状态:	E89X-10-09-512
目标数据状态:	E89X-18-07-520
里程(公里[英里]):	115609(72044)
下一步	
宝马 320i 2010.12	
VIN码 WBADV3101	
Q	□

图 3

LAUNCH 汽车维修资料

4. 选择【编程】进入编程如图 4;

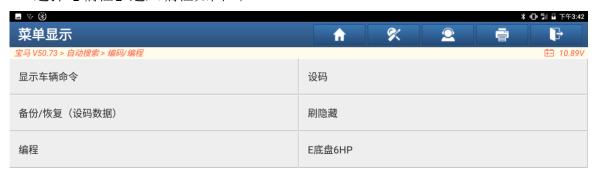




图 5

6. 选择【FMR(脚部空间模块)】进入,如图 6;



7. 选择【正常模式】进入,如图7,





图 7

8. 选择"确定"进入如图 8;

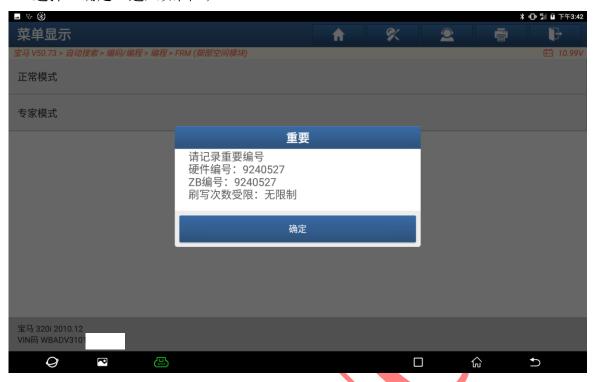


图 8

9. 连接网络,选择"下载"编程文件进入如图 9;

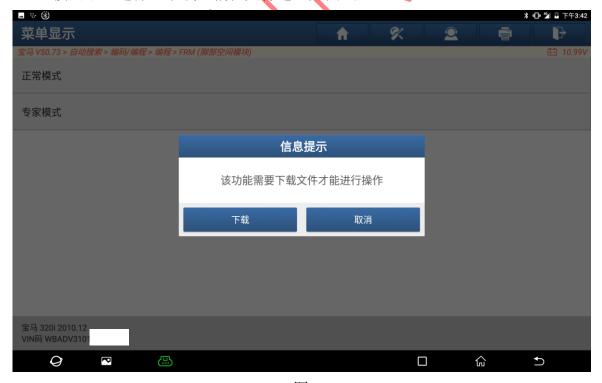


图 9

10. 下载中请稍后,如图 10;



11. 下载成功选择"确定"进入如图 11;



图 11

12. 准备编程,保持车辆电压稳定,关闭点火开关10秒后打开点火开关选择"确定"如图12;



13. 选择"确定"进入刷写程序如图 18;



图 13

14. 刷写中,请稍后如图 14;




图 14

15. 刷写完成选择"确定"进入如图 15;



图 15

16. 编程后系统需要设码,选择"是"进入如图 16;

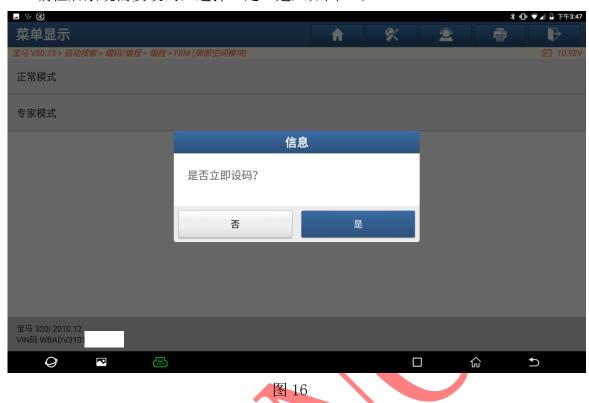

17. 设码完成,选择"确定"退出如图 17;

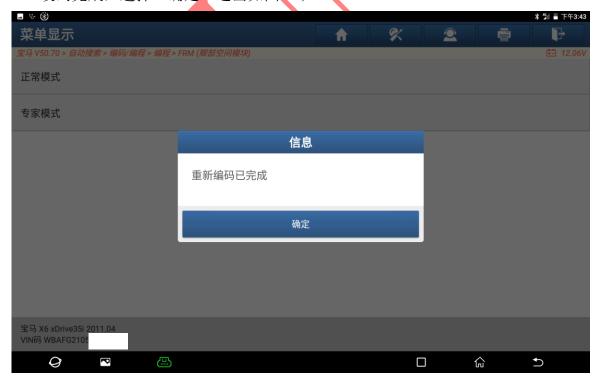


图 17


18. 选择【电动车窗升降机初始化设置】进入,如图 18;





图 19

20. 开始初始化驾驶员侧车门,选择【F1】进入如图 20;

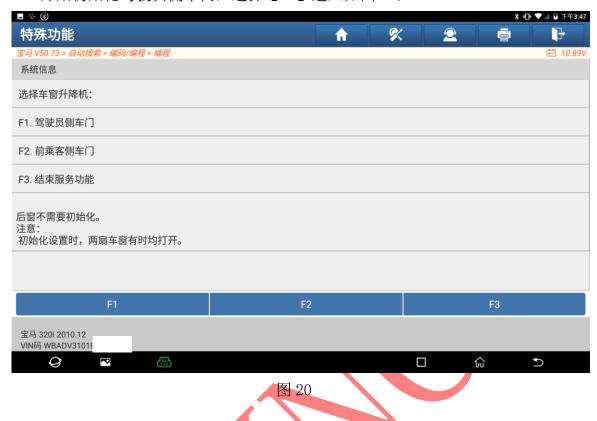


21. 关闭所有车门和车窗后选择"是"进入开始初始化如图 21;



图 21

22. 初始化中,车窗自动升降,请稍后如图 22;

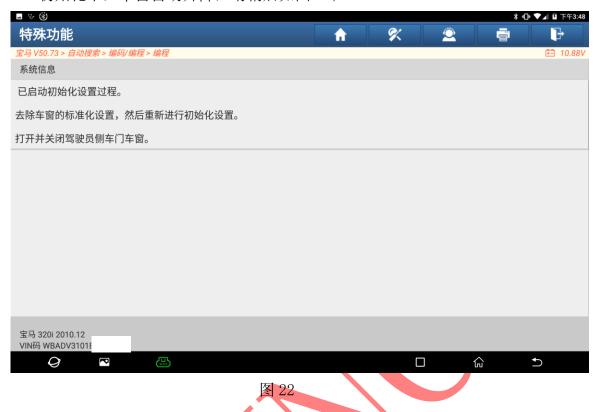


23. 初始化成功,选择【继续】进入如图 23;



图 23

24. 开始初始化前乘客侧车门,选择"F2"进入如图 24;

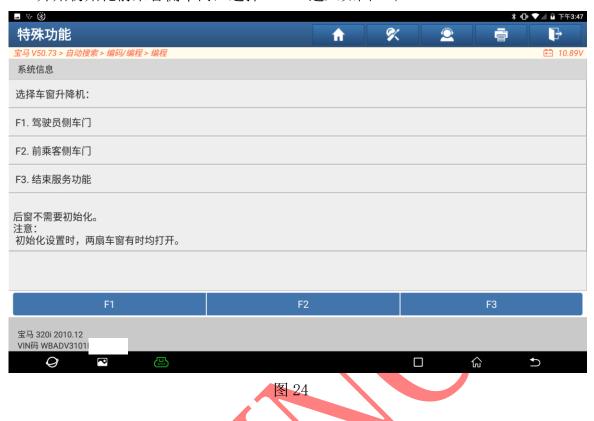


25. 关闭所有车门和车窗后选择"是"进入开始初始化如图 25;



图 25

26. 初始化中,车窗自动升降,请稍后如图 26;

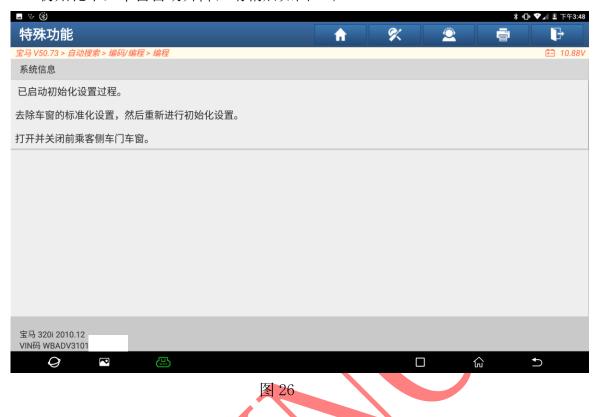

27. 初始化成功,选择"继续"进入如图 27;



图 27

28. 初始化成功,选择"F3"退出模式如图 28;



图 29

30. 编程成功脚部空间无故障码,车窗大灯使用正常如图 30:





该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。