

## 宝马 740 HSR（后轴侧偏角度控制）设码

**功能说明：**宝马 740 更换 HSR 控制模块，HSR 系统有故障码，480382 后桥侧向偏离调节控制单元：设码。可以先尝试做设码功能。

**支持产品：**元征全系列 PRO 系列或者 PAD 系列综合诊断设备。

**实测车辆：**宝马 740 VIN 码 WBAKB4106AC42\*\*\*\*（如下图）；



### 操作指引：

1. 快速测试，保存故障报告。HSR 系统有故障码，480382 后桥侧向偏离调节控制单元：设码。（如下图）；



图 1

2. 选择【编码/编程】(如下图);



图 2

3. 选择【设码】(如下图);



图 3

4. 确认车型信息，点“下一步”（如下图）；



图 4

5. 选择【HSR（后轴侧偏角度控制）】（如下图）；



图 5

6. 点“是”继续（如下图）；



图 6

7. 不手动选择所需编码数据的集成等级，点“否”（如下图）；



图 7

8. 重新编程已完成，点“确定”（如下图）；



图 8

9. HSR 系统，“480382 后桥侧向偏离调节控制单元：设码”这个故障码被清除掉了。新的故障码：480393 后桥侧向偏离调节：进行试运行。这个故障码需要执行“HSR 试运行”这个特殊功能（如下图）；



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。