

2012 年保时捷帕娜美拉驾驶员座椅在线编码

2012 年保时捷帕娜美拉 车辆 VIN 码: WPOAC297CL*****



功能作用: 更换驾驶员座椅控制模块后, 需使用该功能对控制单元进行编码


支持产品: 元征 PAD 系列可执行编程的综合诊断设备

测试产品: X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备, 选择【保时捷】软件, 连接进入后选择【自动搜索】(如下图);



2. 选择【智能检测】扫描全车系统（如下图）；

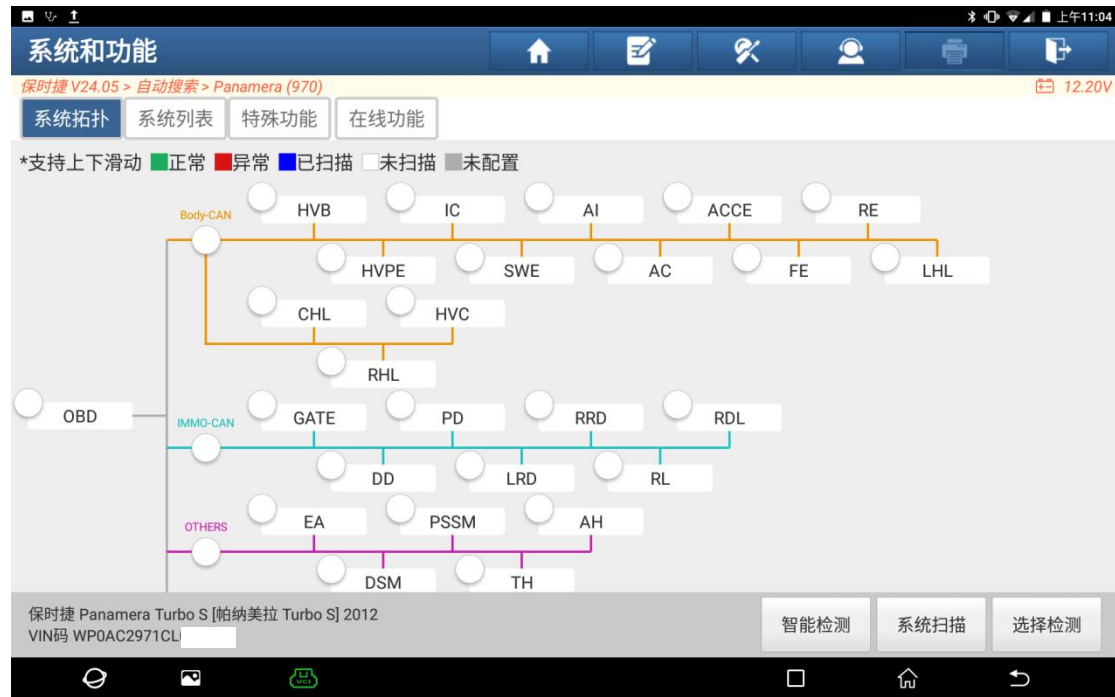

3. 选择【驾驶员侧座椅存储器】（如下图）；

前端电子设备	6	进入系统
后端电子设备	1	进入系统
驾驶员侧座椅存储器	1	进入系统
驾驶员车门	1	进入系统
乘客车门	2	进入系统
左后车门	1	进入系统
后盖	2	进入系统

4. 读取到故障码“00412 编码”（如下图）；



5. 选择【在线编码】（如下图）；



6. 选择【在线编码】(如下图):




7. 阅读提示, 点“确定”(如下图):




8. 提示“该功能需要下载文件才能操作”，点“下载”，下载时需要保证设备联网（如下图）；




9. 提示“下载成功”，点“确定”（如下图）；

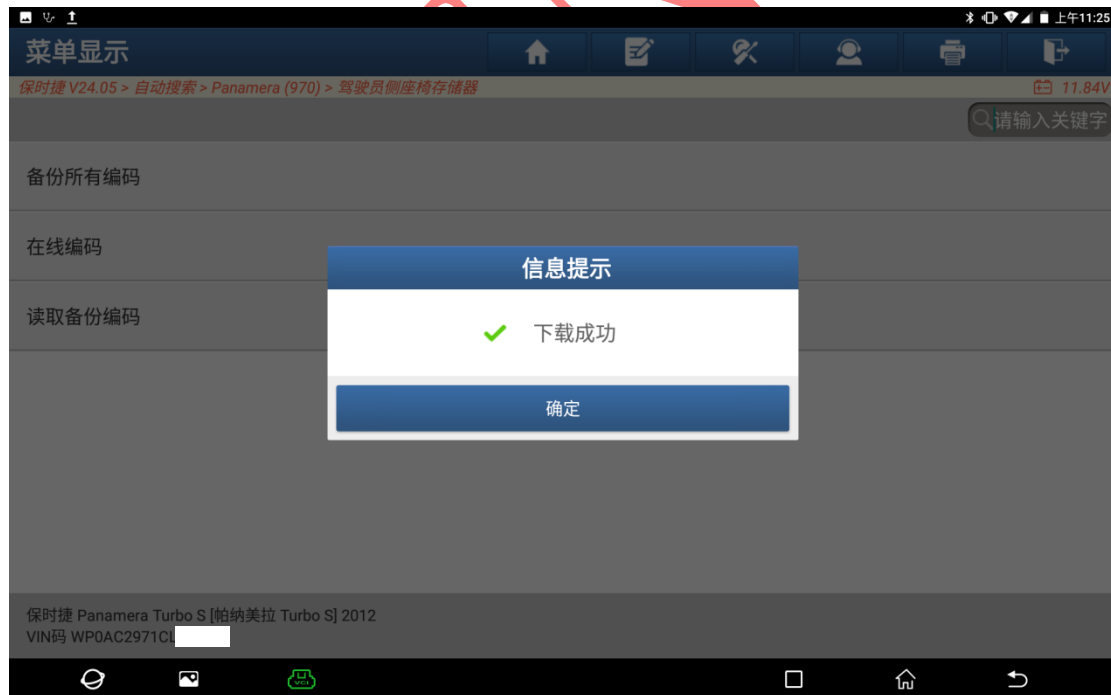

10. 提示“处理中，请等待”（如下图）；

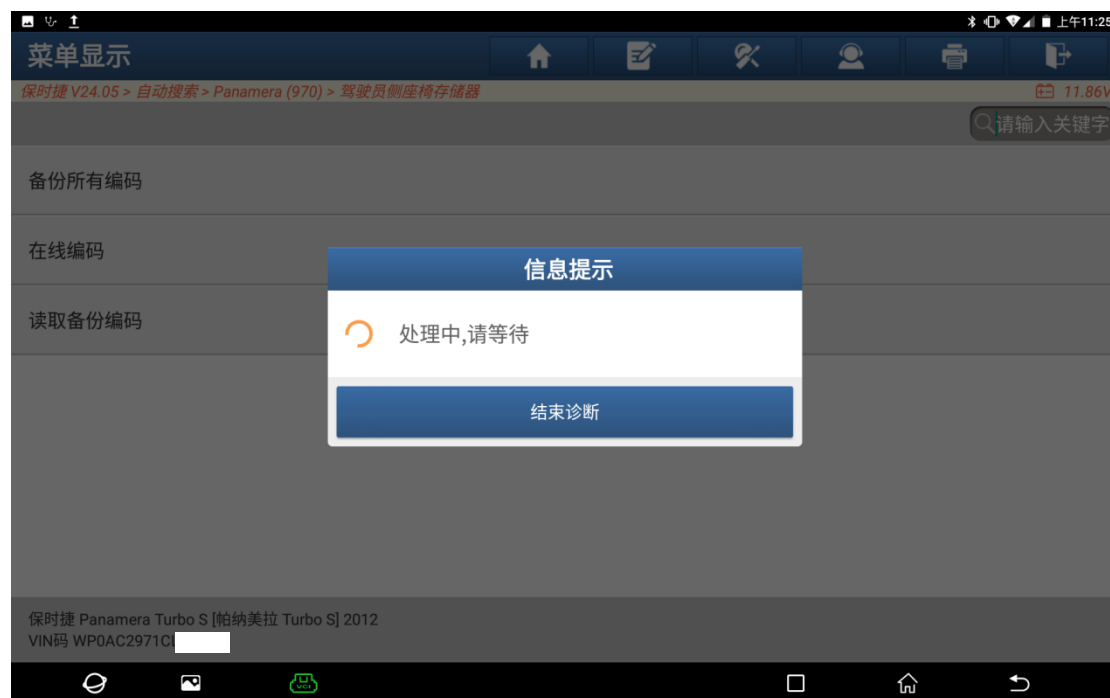


11. 提示“编码成功”，点“确定”（如下图）；

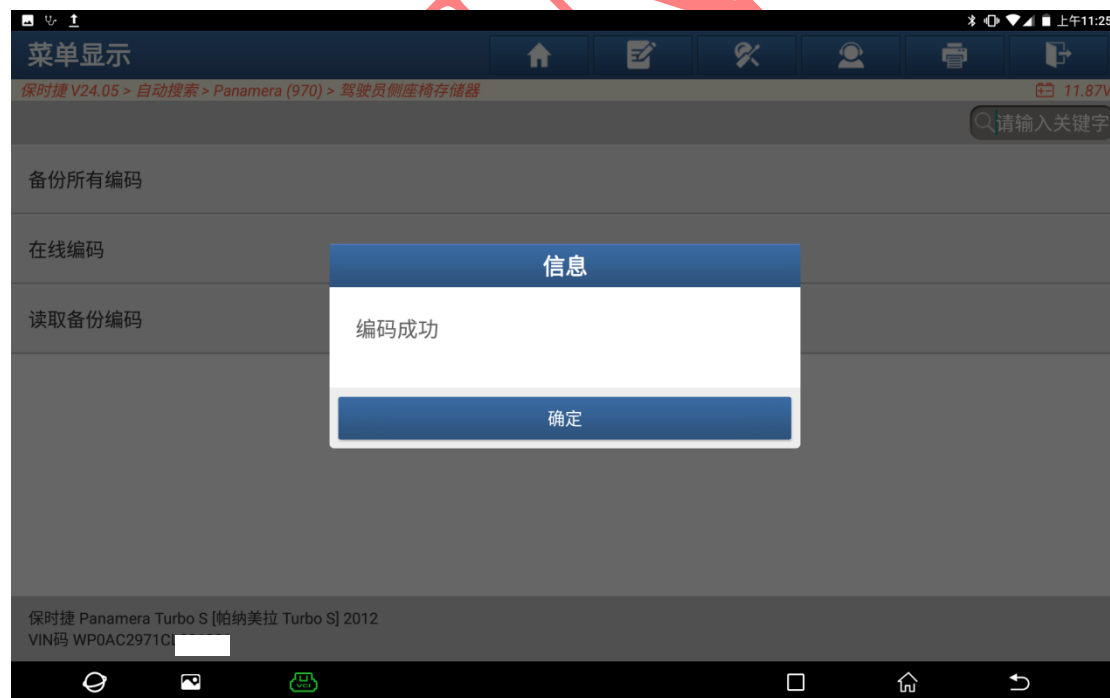

12. 提示“是否确认清除故障码”，点“确定”（如下图）；



13. 提示“清除故障码已完成”，点“确定”（如下图）；

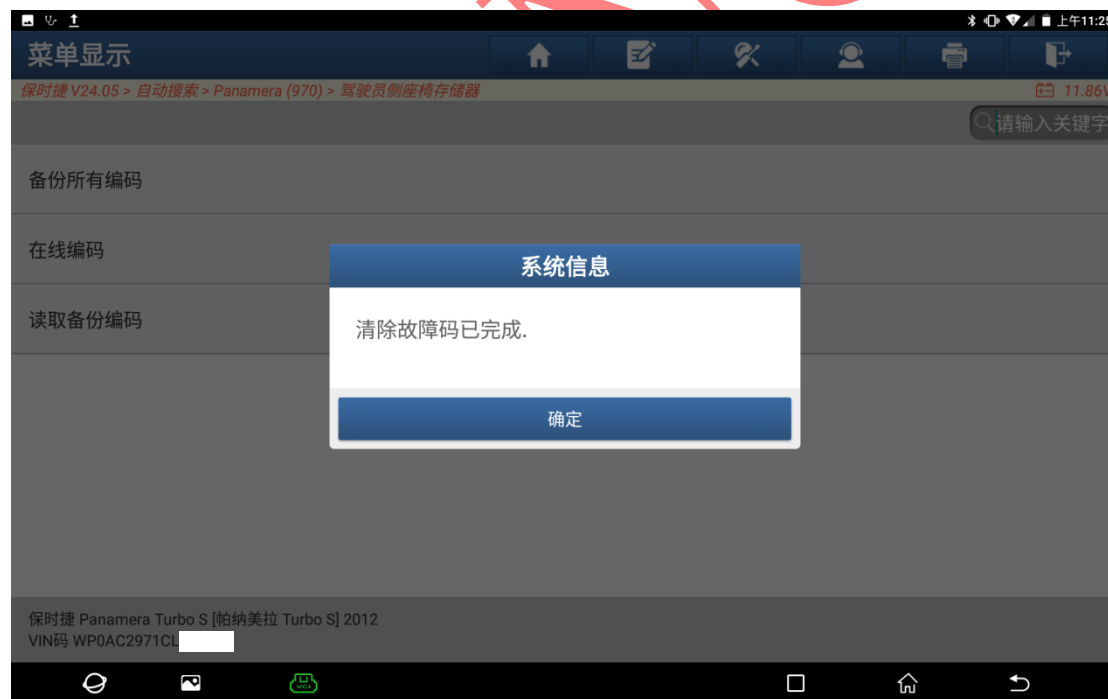


14. 重新读码，有关“编码”的故障消失，读取到故障码“0007B8 座椅深度调节电机没有或不正确的基本设置/适应”（如下图）；




15. 选择【特殊功能】（如下图）；




16. 选择【校正座椅电机】（如下图）；

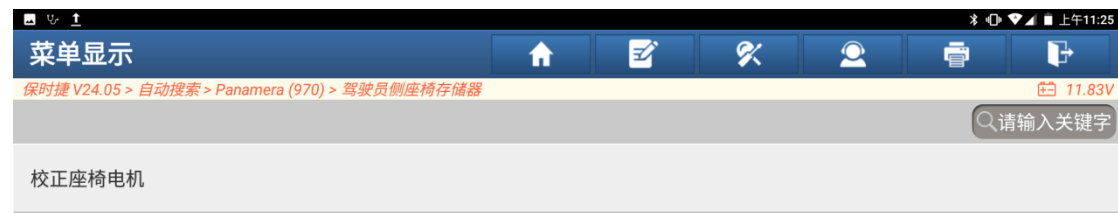


17. 阅读提示，点“确定”（如下图）；

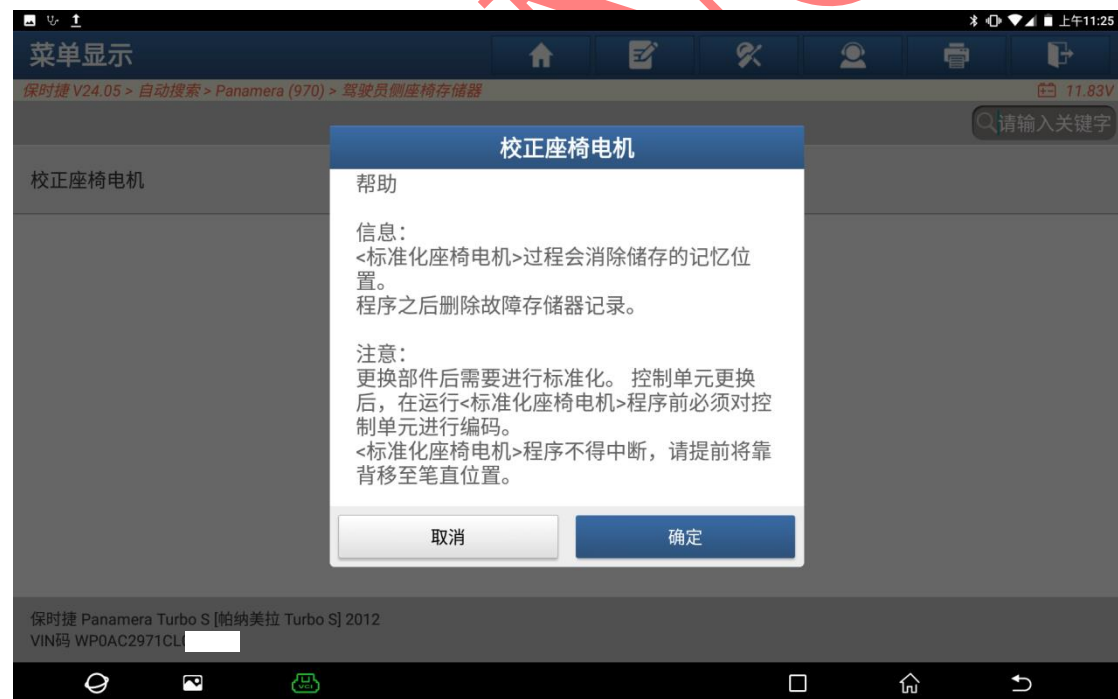


18. 阅读提示，点“确定”（如下图）：

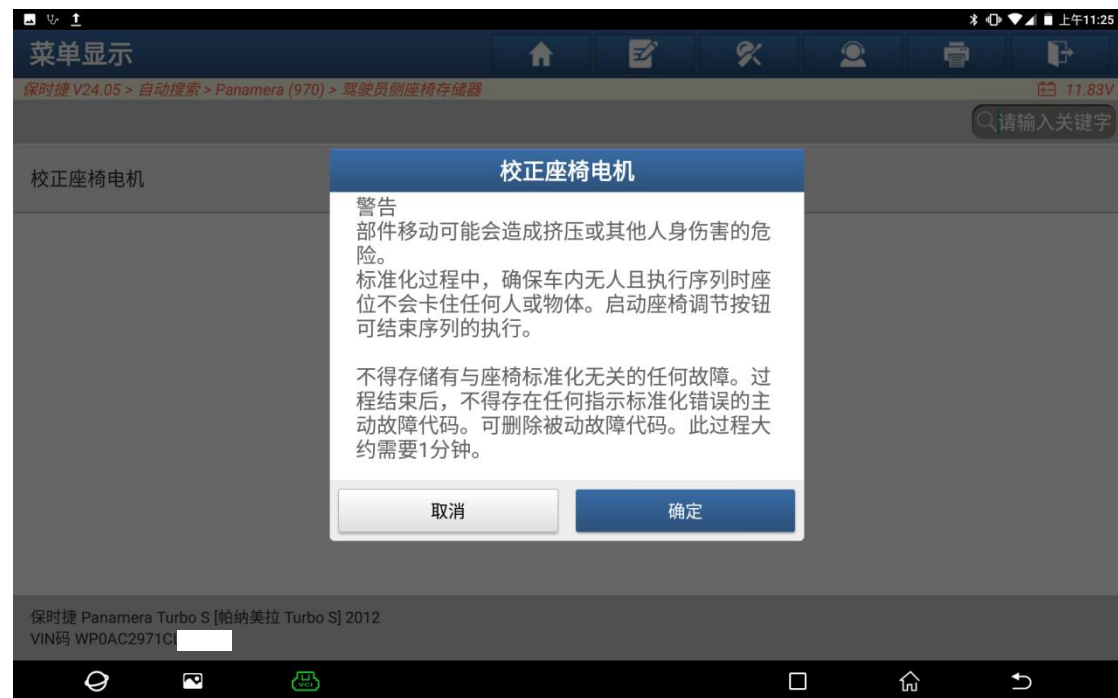


19. 提示“反向校正已成功完成”，点“确定”（如下图）：

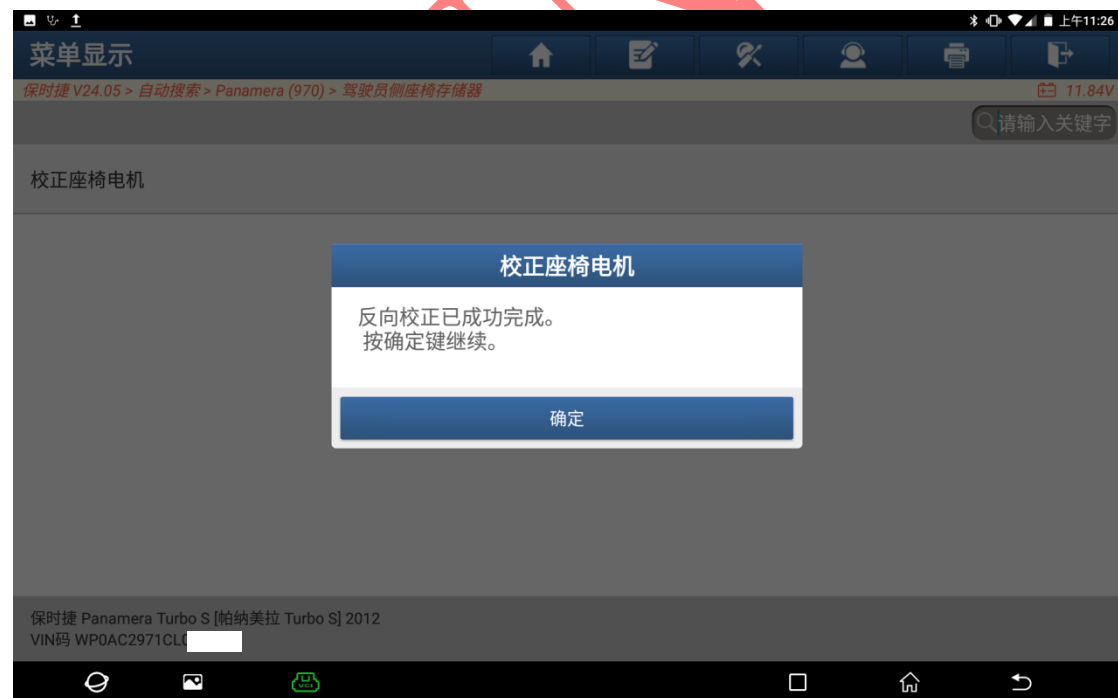

20. 提示“校正已成功完成”，点“确定”（如下图）；

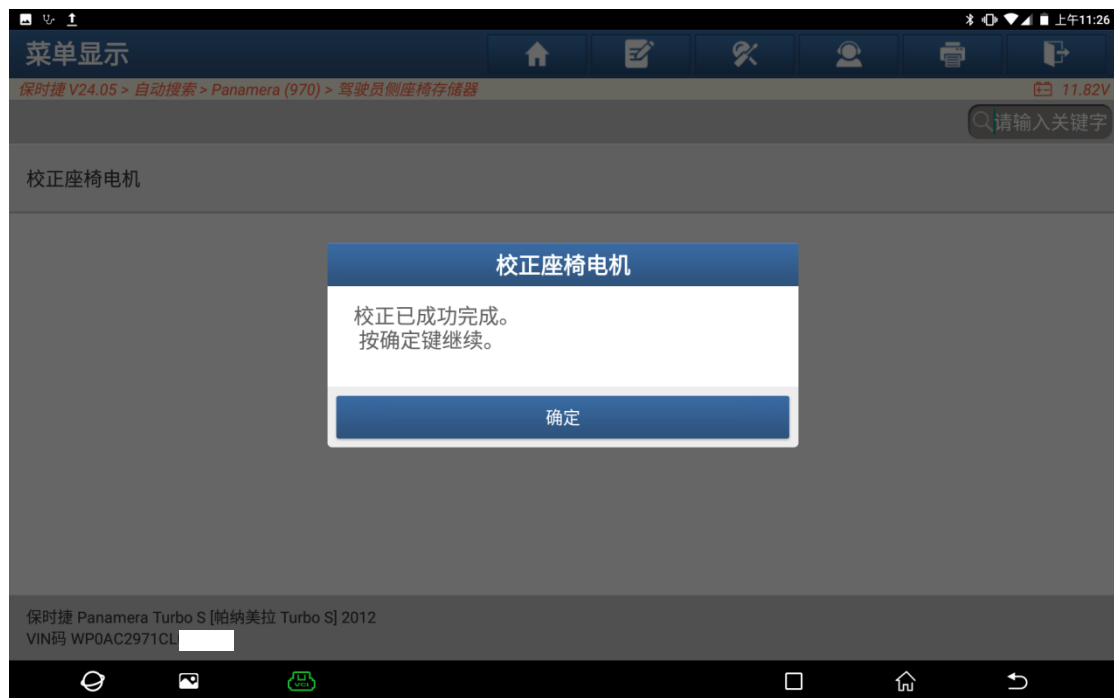

21. 提示“程序运行中 100S”，耐心等待（如下图）；

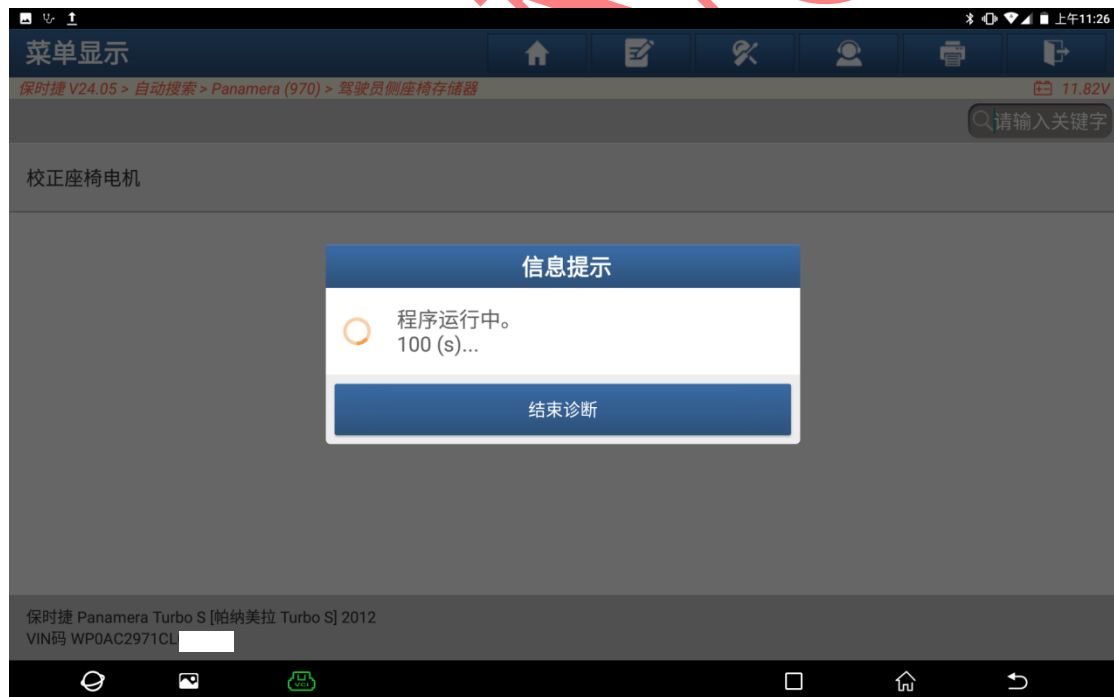

22. 提示“已成功完成过程”，点“确定”（如下图）；



23. 执行一遍清码，重新读取故障码，显示“无故障码”，操作结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。