

## 奥迪 A6L 大灯模块在线编码

**功能说明：** 奥迪 A6L，更换二手大灯模块。55 大灯照明距离调节装置有故障码 U101300 控制单元未设码。需要做“在线编码”功能。

**支持产品：** 元征全系列 PRO 系列或者 PAD 系列综合诊断设备

**实测车型：** 2012 年奥迪 A6L，VIN 为：LFV5A24G8C306\*\*\*\*（如下图）；



更换下来的大灯模块。



## 操作指引：

1. 进奥迪软件，智能诊断，保存故障报告。55 大灯照明距离调节装置有故障码 U101300 控制单元未设码。（如下图）；



图 1

2. 选择【在线功能】（如下图）；



图 2

3. 选择【在线编码】(如下图);



图 3

4. 选择【单系统模式】(如下图);



图 4

5. 选择“55 大灯照明距离调节装置”，点【点击编程】（如下图）；



图 5

6. 选择“可能编码 01”，点“确定”修改编码（如下图）；



图 6

7. 该编码已成功执行。点“确定”（如下图）；

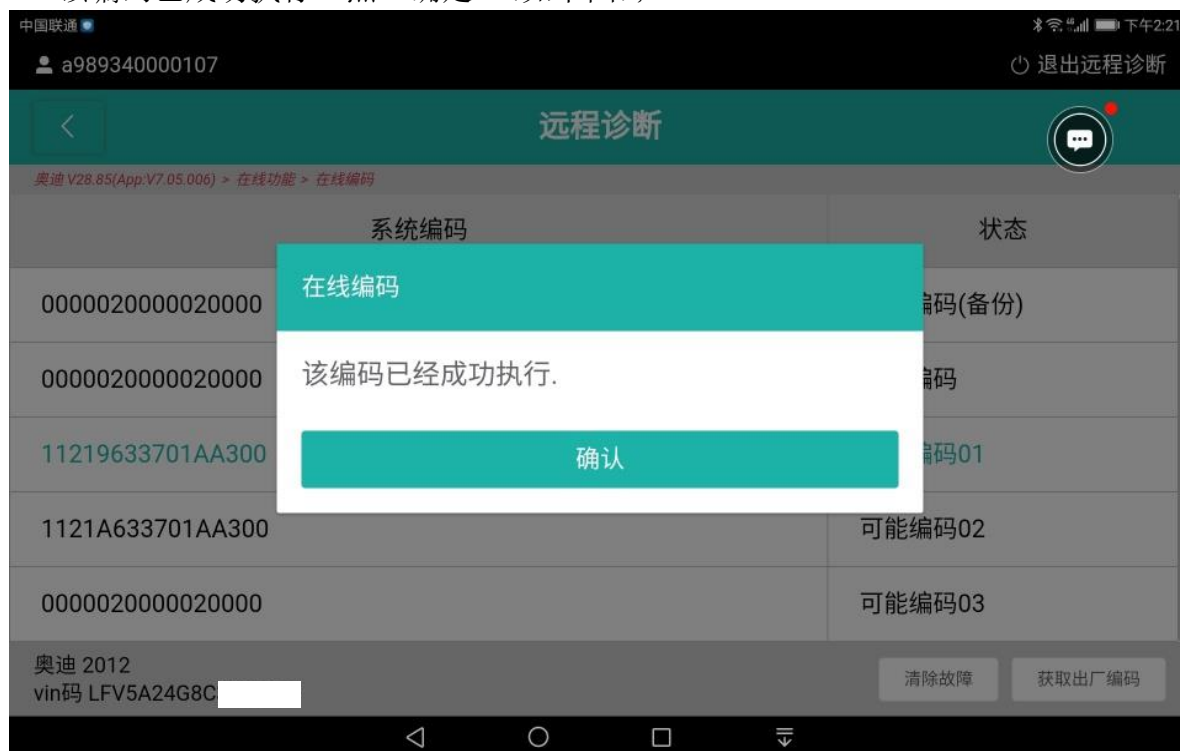


图 7

8. U101300 控制单元未设码的故障码被清掉了。还有一个故障码：C107E54 大灯-无基本设置。选择“04 系统基本调整”，做基本调整功能就可以清掉此故障码。（如下图）；



图 8

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。