


福特福克斯变速箱模块重新编程

功能说明：福特福克斯，装配 DPS6 双离合变速箱，更换变速箱控制模块后，需要做模块重新编程

支持产品：元征 PADIII、PADV、PADVII 等带编程的综合诊断设备

实测车型：2012 年福特福克斯，VIN 为：LVSHCADBXC*****（如下图）；

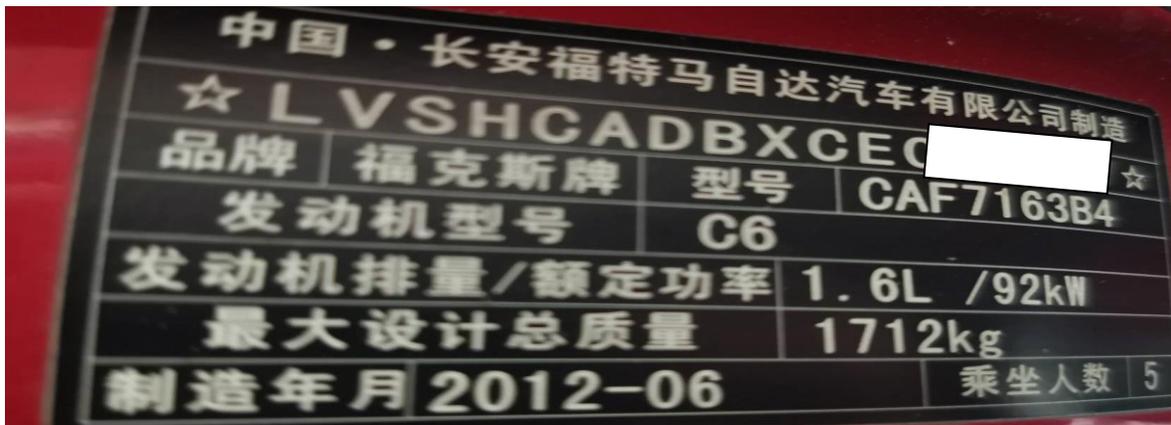

操作指引：

1. 自动搜索，确认车型信息正确，点“是”（如下图）；



图 1

2. 保存故障报告，变速箱有故障码。多个系统有与变速箱通讯漏失的故障码；

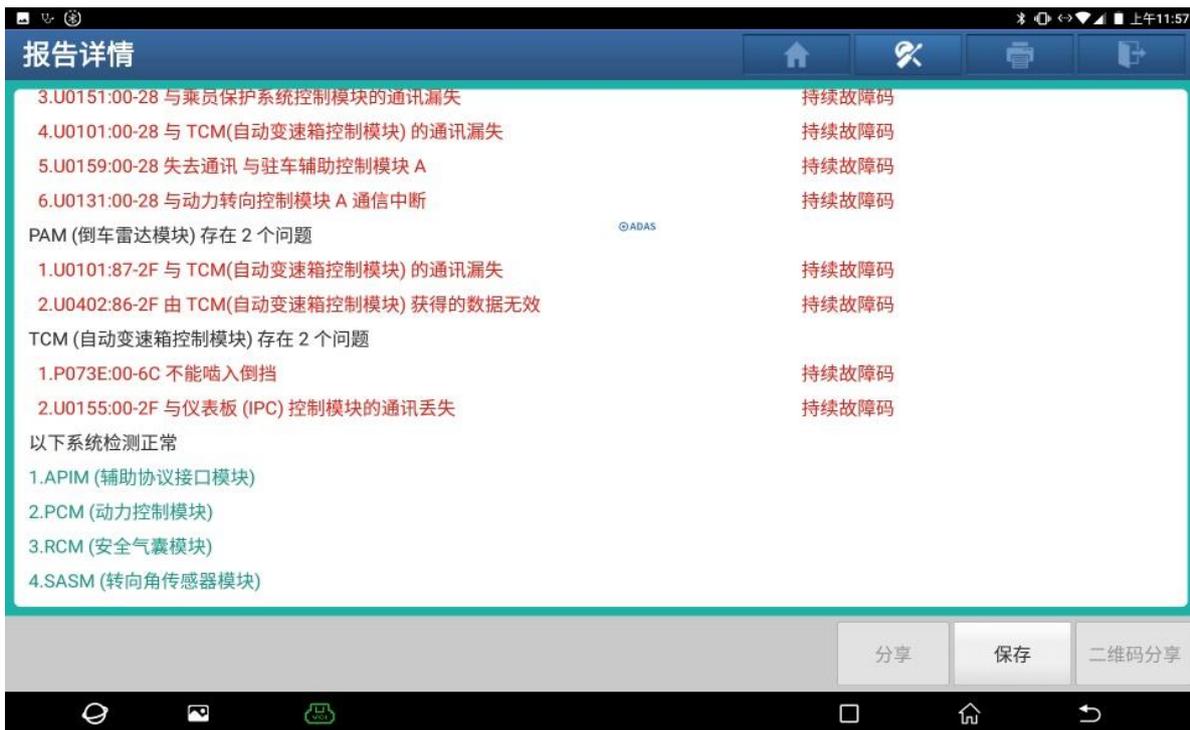


图 2

3. 选择【模块编程】如下图)；



图 3

4. 选择【模块重新编程】(如下图);

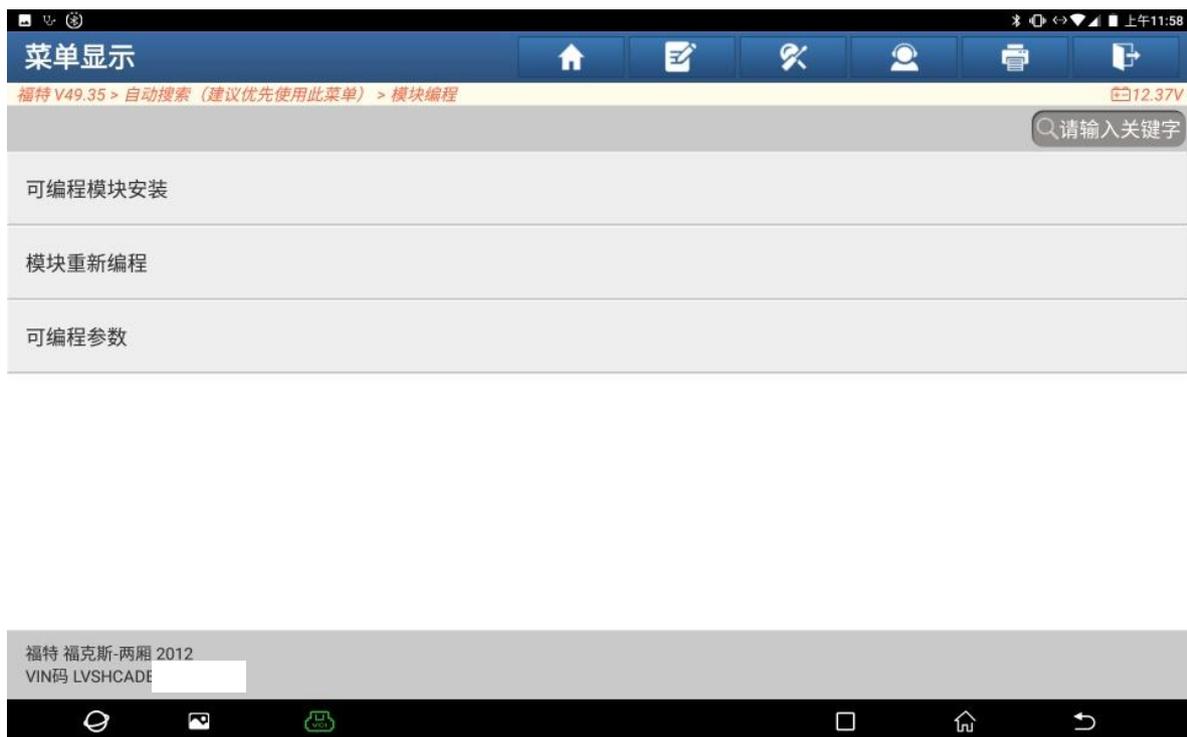


图 4

5. 将点火开关打到 ON，点“确定”(如下图);



图 5

6. 认真阅读提示信息，确定条件满足，点“确定”（如下图）；

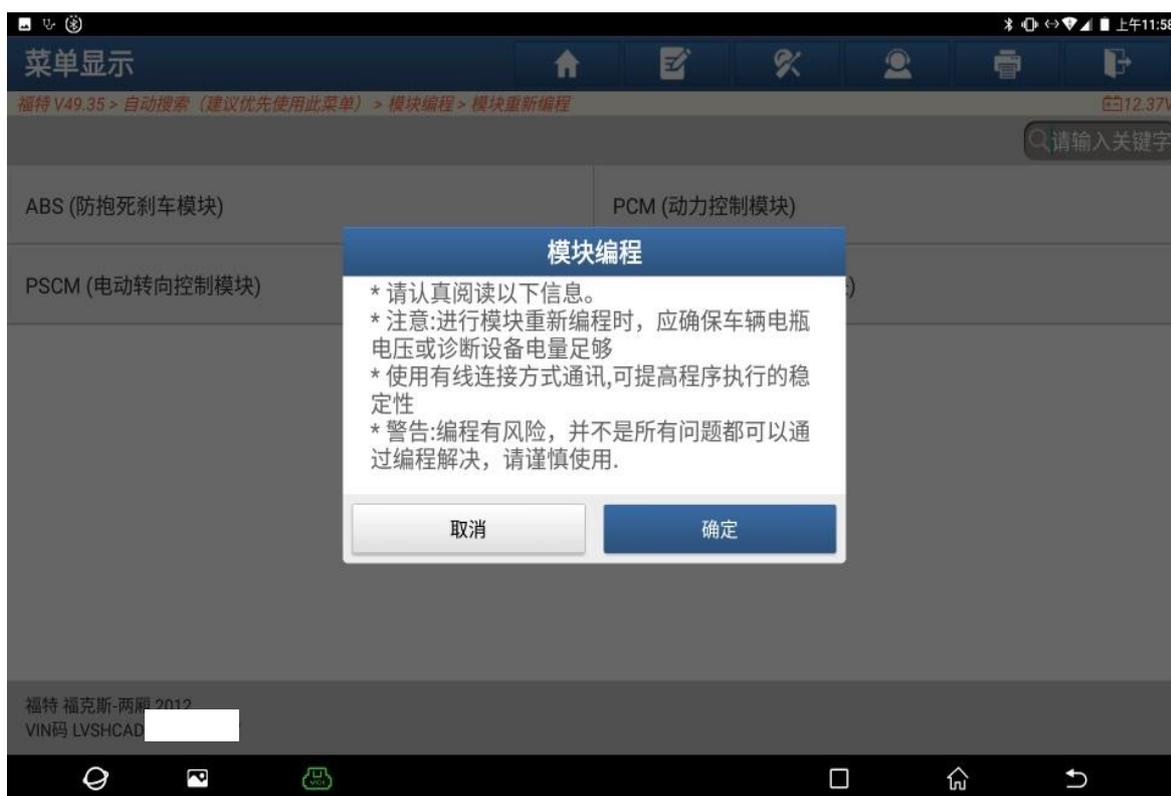


图 6

7. 确认条件满足，点“是”继续（如下图）；

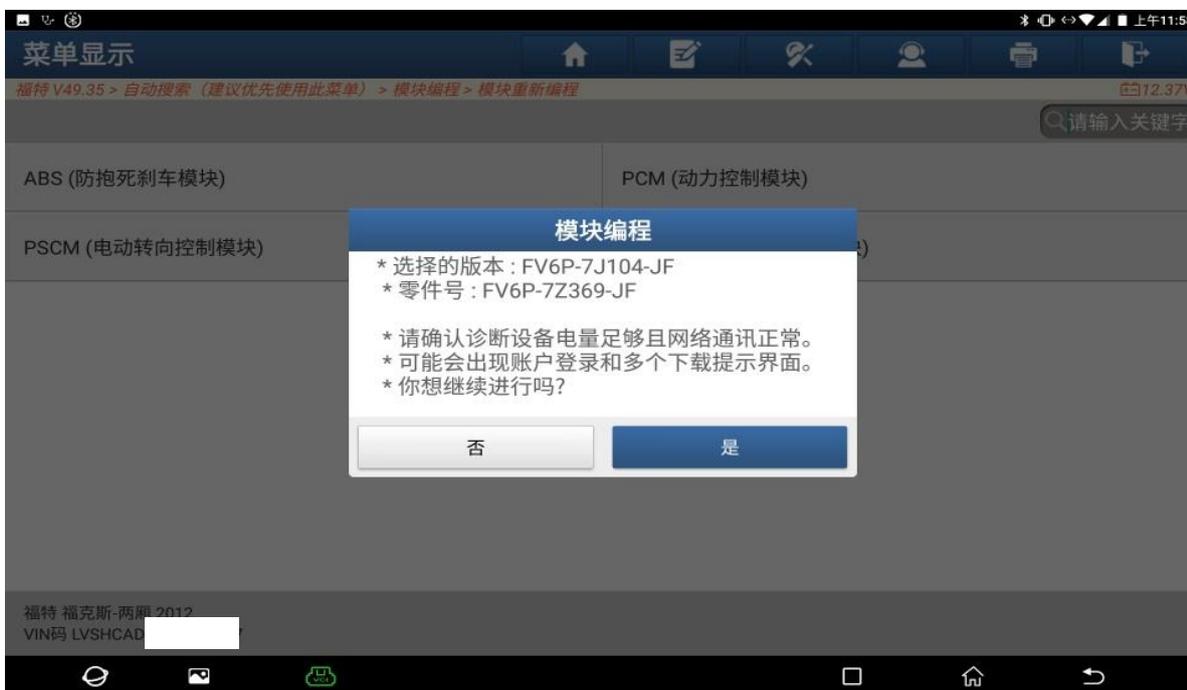


图 7

8. ECU 正在编程中（如下图）；

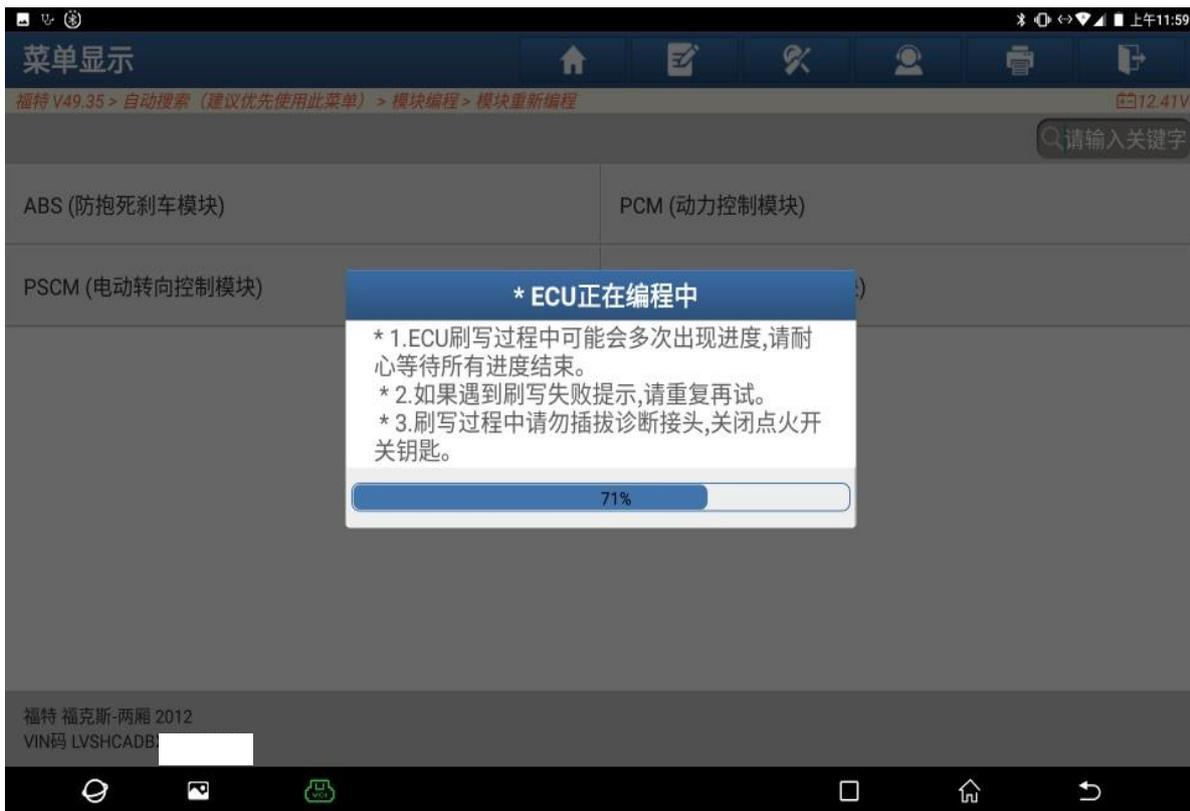


图 8

9. 将点火开关打到 OFF，点“确定”（如下图）；



图 9

10. 运行处理中，请等待 9 秒（如下图）；

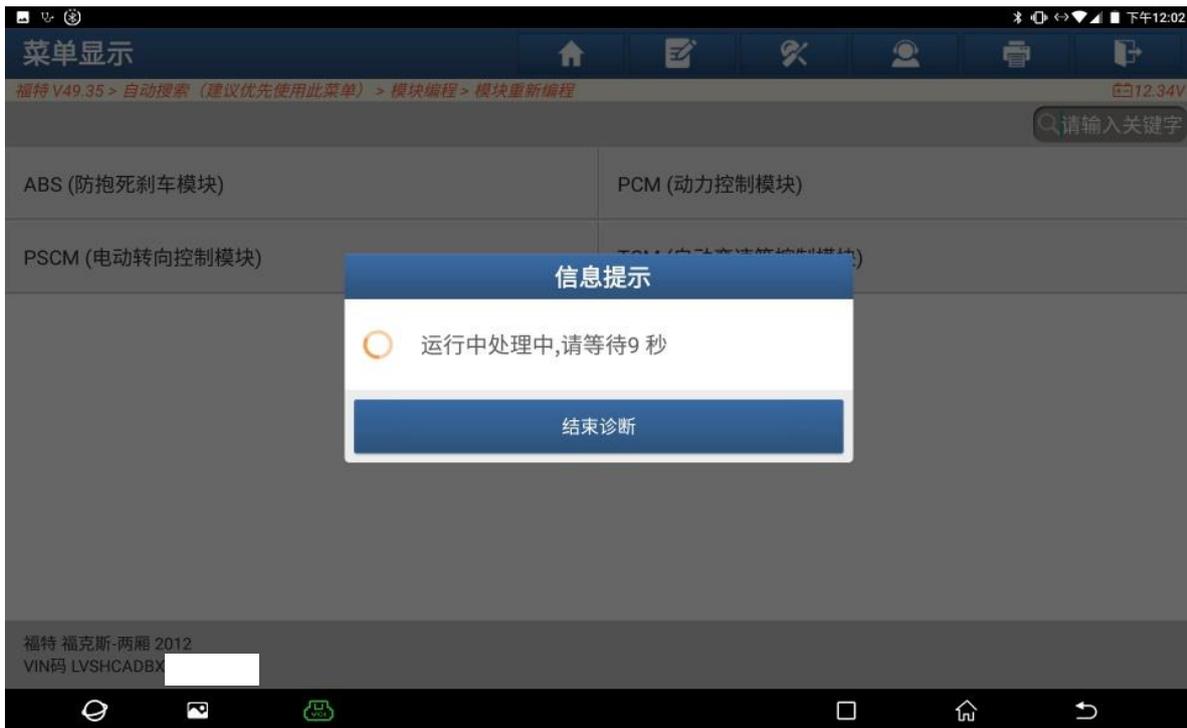


图 10

11. 将点火开关打到 ON，点“确定”（如下图）；



图 11

12. 程序执行成功。点“确定”（如下图）；



图 12

13. 点“确定”，返回主菜单，清除全车故障码（如下图）；



图 13

14. 编程完后，应完成变速箱学习功能，点“确定”（如下图）；

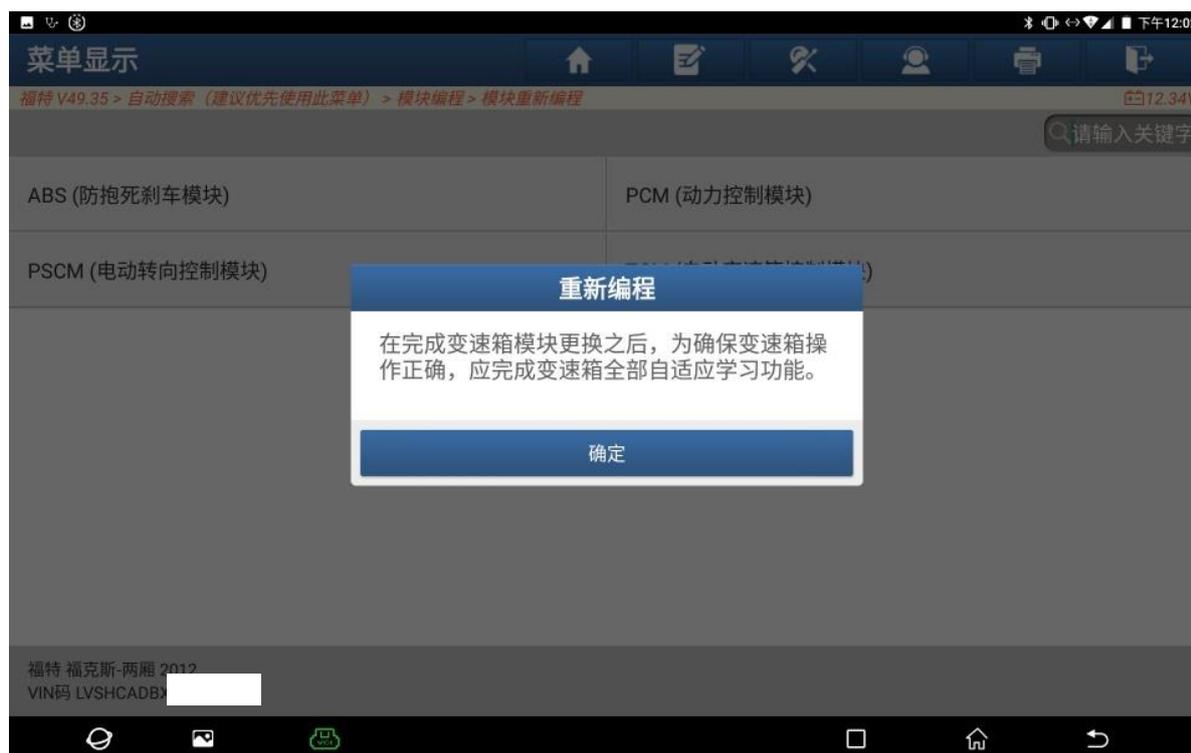


图 14

15. 全车清码后，所有系统无故障码（如下图）；



图 15

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。