

宝马 740 主动转向控制系统试运行

功能说明： 宝马 740，AL（主动转向控制）系统有故障码，480213 主动转向控制：进行试运行。需要执行“主动转向控制系统试运行”这个特殊功能

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2011 年宝马 740，VIN 为：WBAKB4109CC*****（如下图）；



仪表方向盘灯、防滑灯亮（如下图）；



操作指引：

1. 保存故障报告，AL（主动转向控制）系统有故障码，480213 主动转向控制：进行试运行（如下图）；

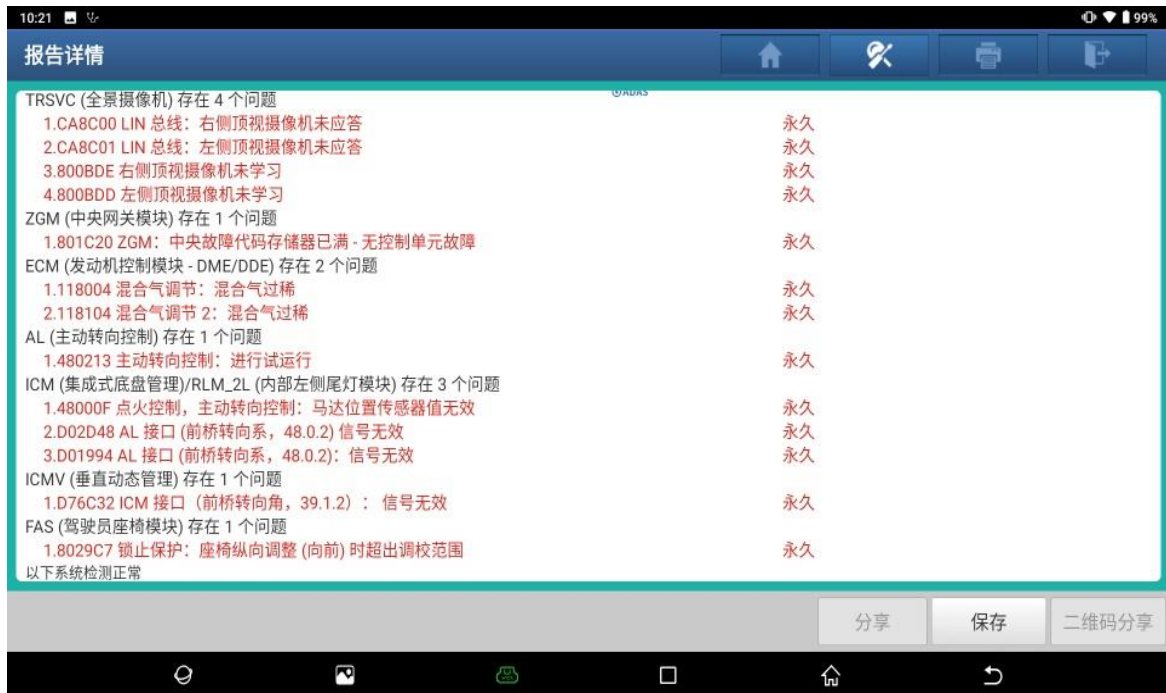


图 1

2. 选择【特殊功能】（如下图）；



图 2

3. 选择【底盘部分】(如下图);



图 3

4. 选择【主动转向控制系统试运行】(如下图);



图 4

5. 点“继续”（如下图）；



图 5

6. 接下来复位转子位置角，匹配转子位置角。点“继续”（如下图）；

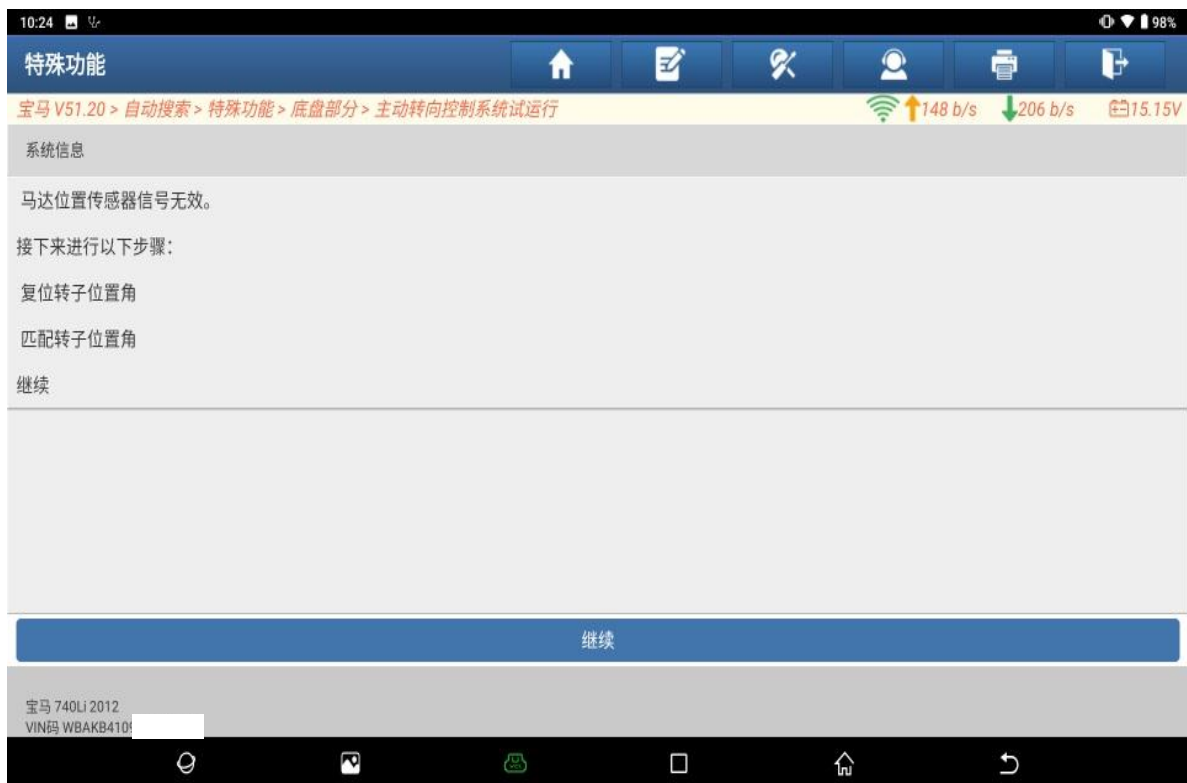


图 6

7. 点“继续”开始复位（如下图）；

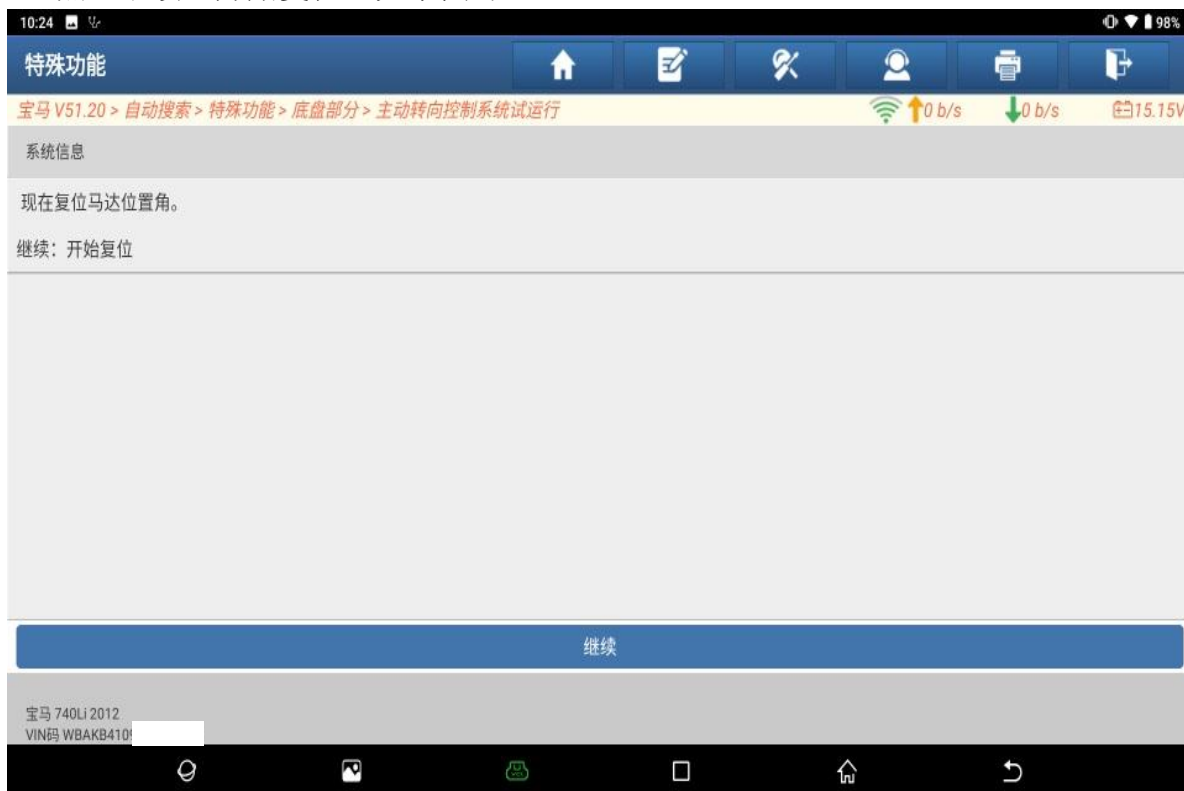


图 7

8. 已成功复位转子位置角，点“继续”（如下图）；

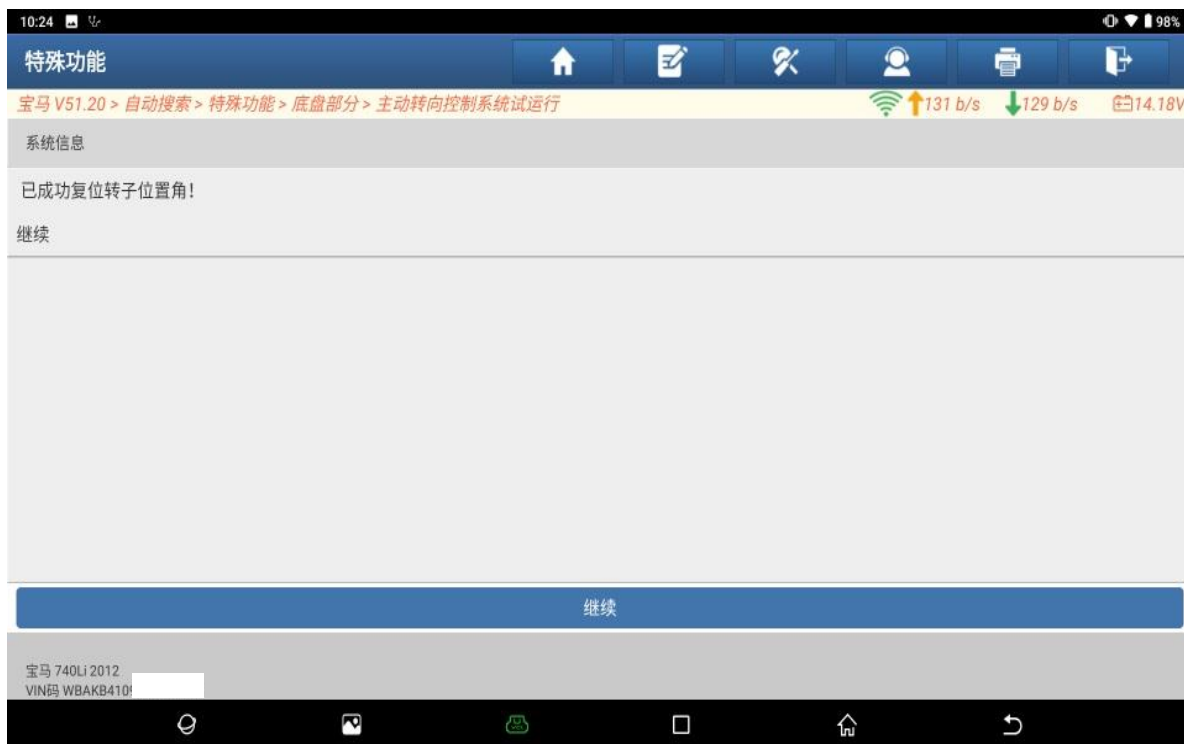


图 8

9. 关闭点火开关，等待 10 秒，重新接通点火开关。点“继续”（如下图）；



图 9

10. 起动发动机，点“继续”（如下图）；

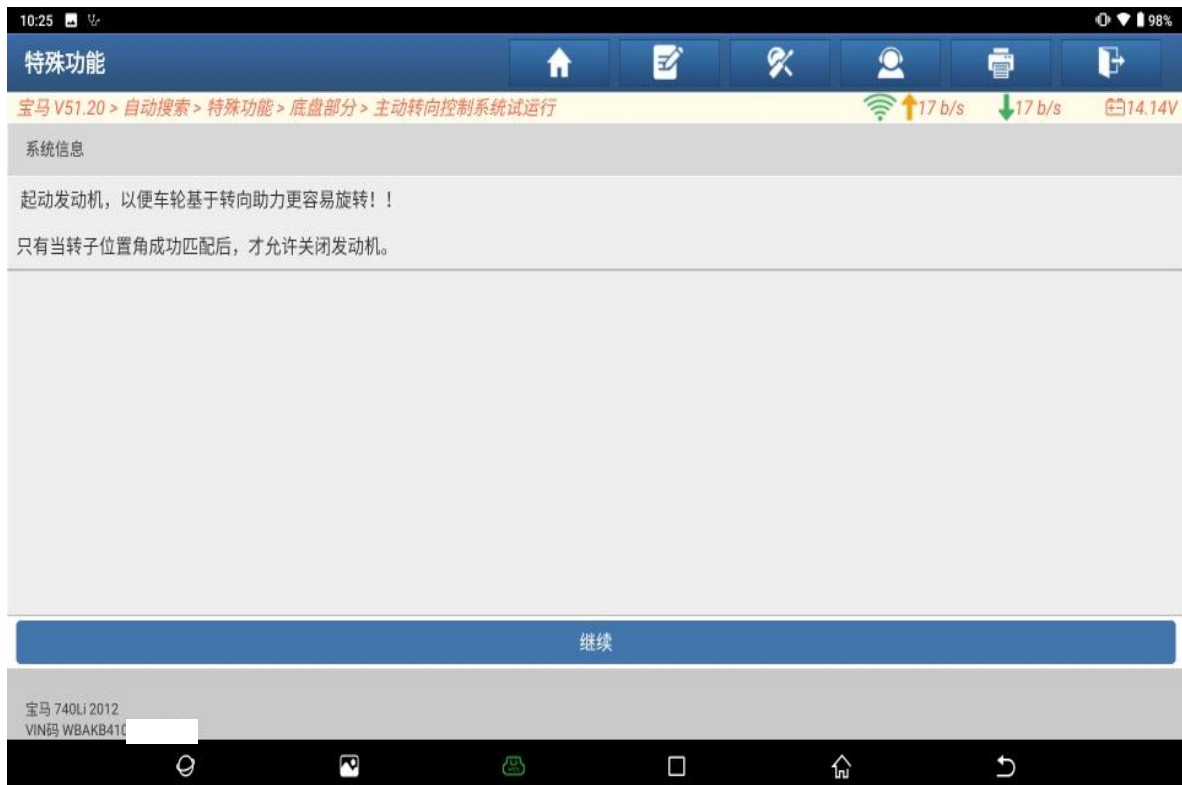


图 10

11. 一步，均匀用力打方向盘到极限位置。点“继续”（如下图）；



图 11

12. 点“继续”，开始打方向盘到极限位置（如下图）；

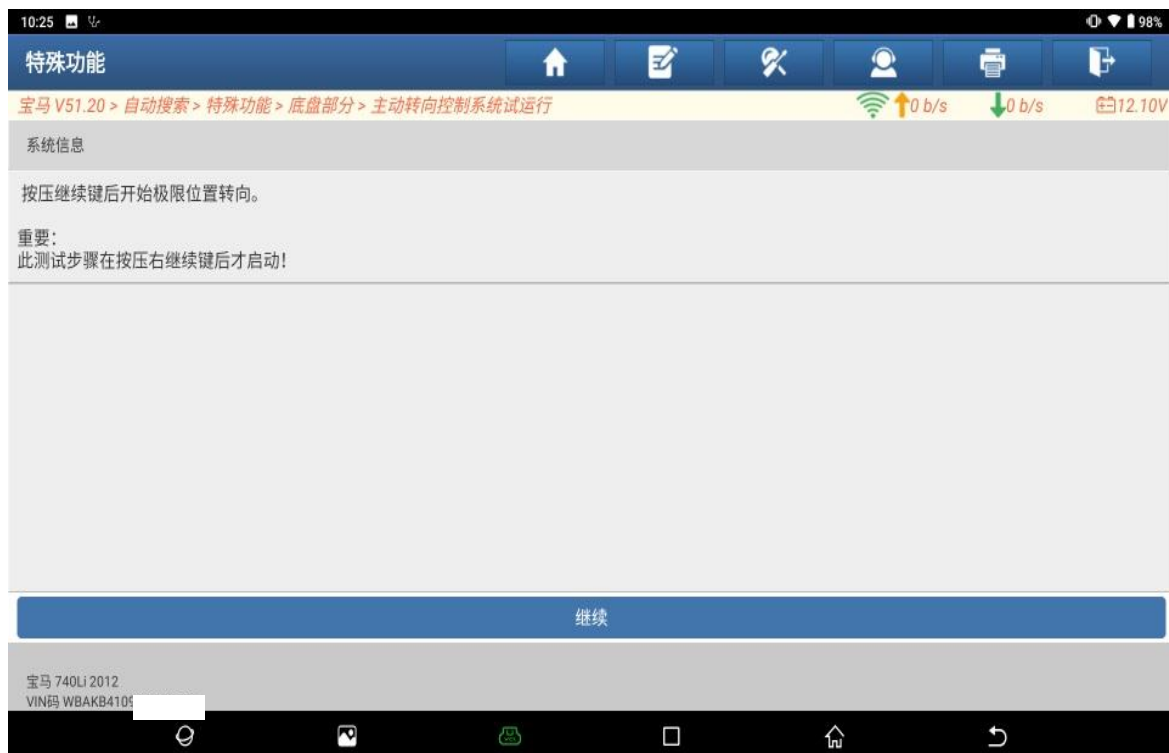


图 12

13. 请打方向盘（如下图）；

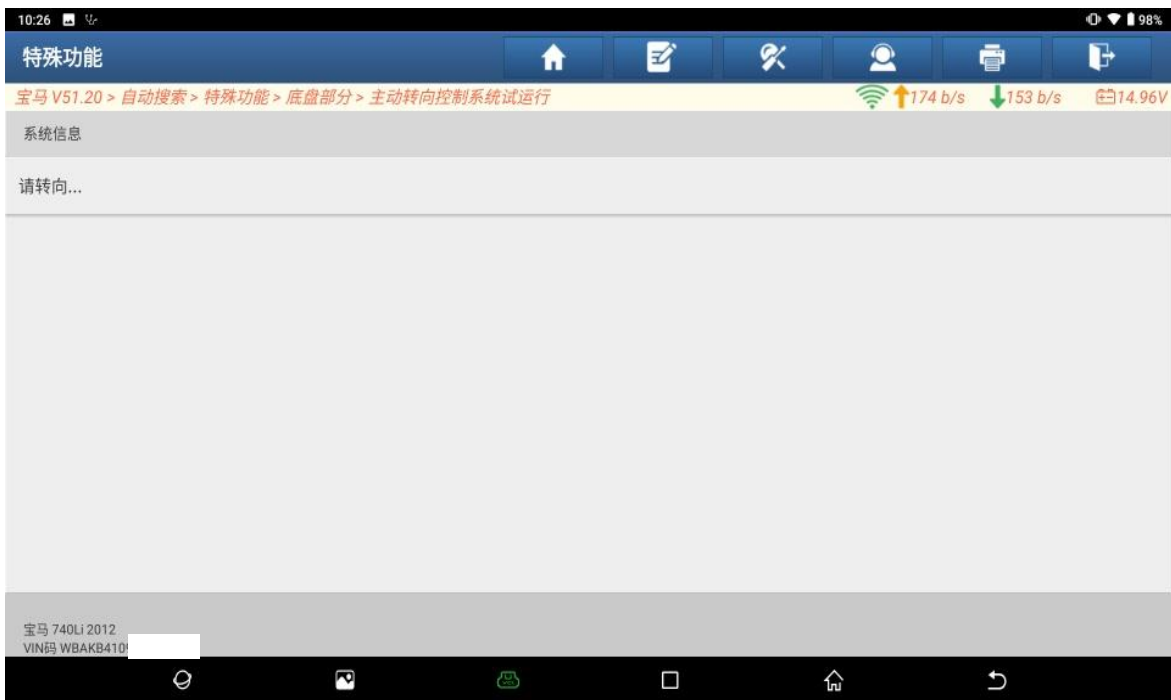


图 13

14. 极限位置转向成功，关闭发动机，点“继续”（如下图）；

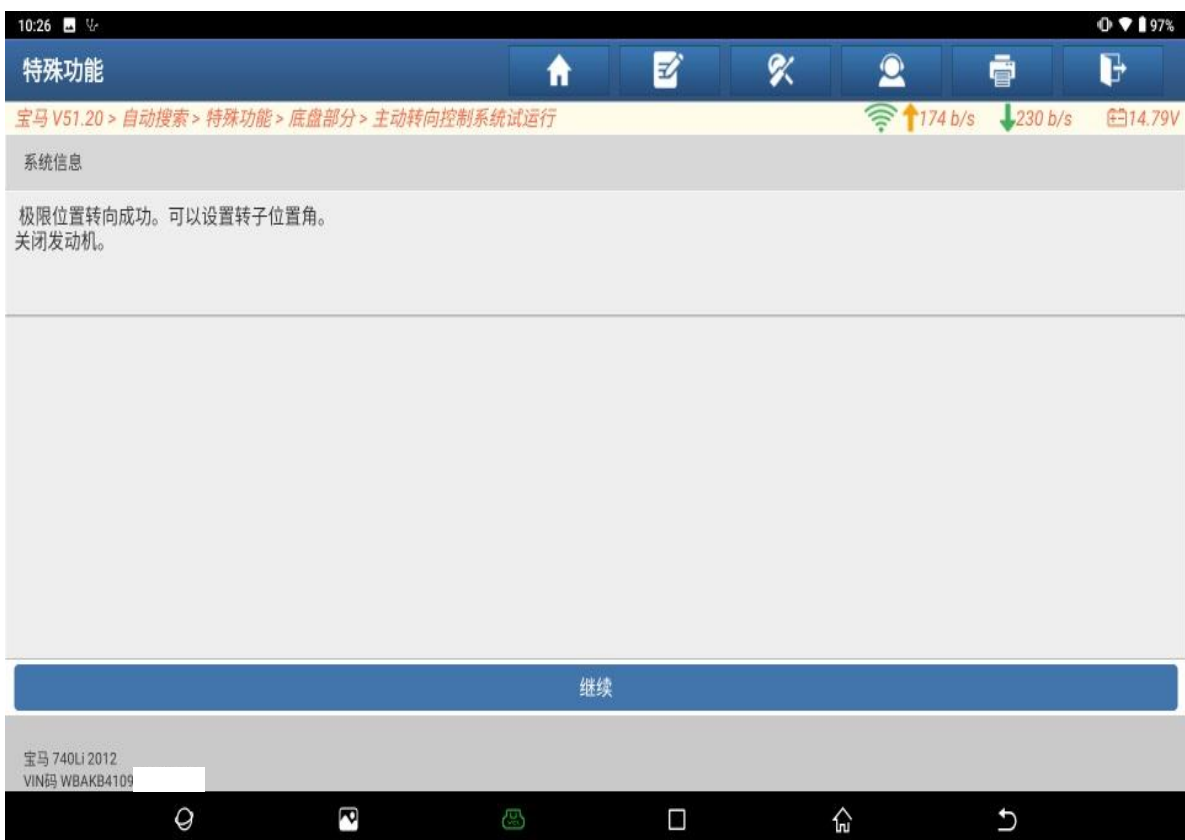


图 14

15. 点“继续”（如下图）：

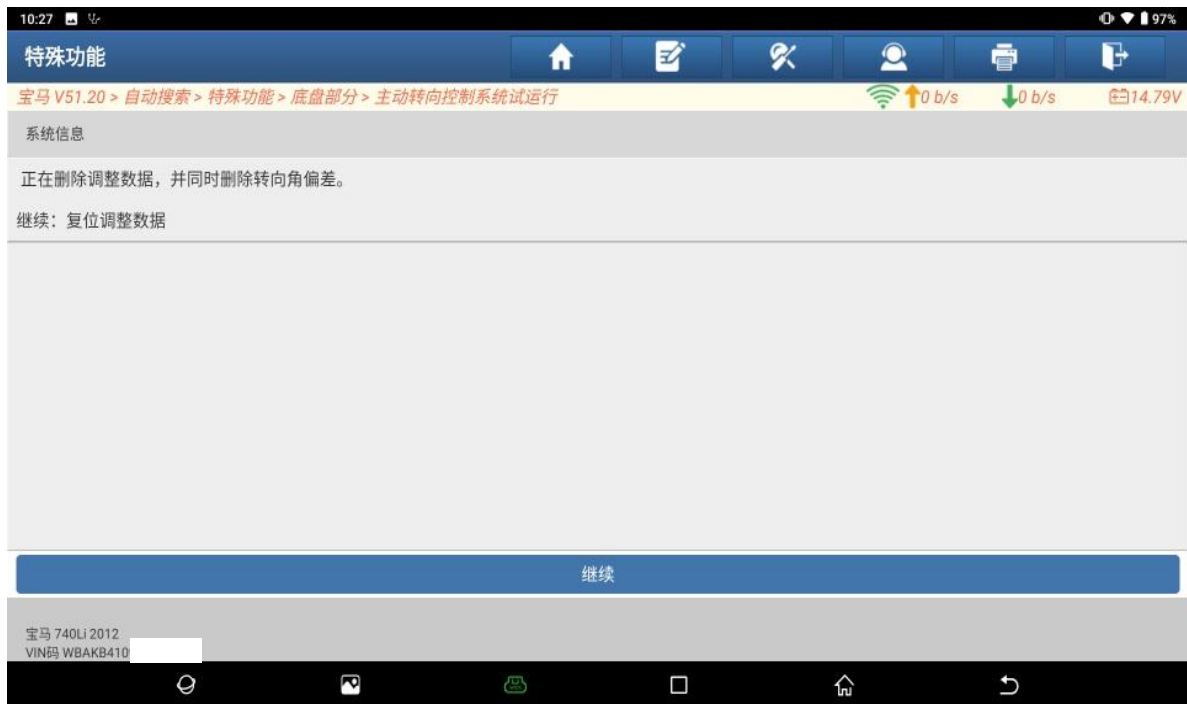


图 15

16. 点“继续”（如下图）：

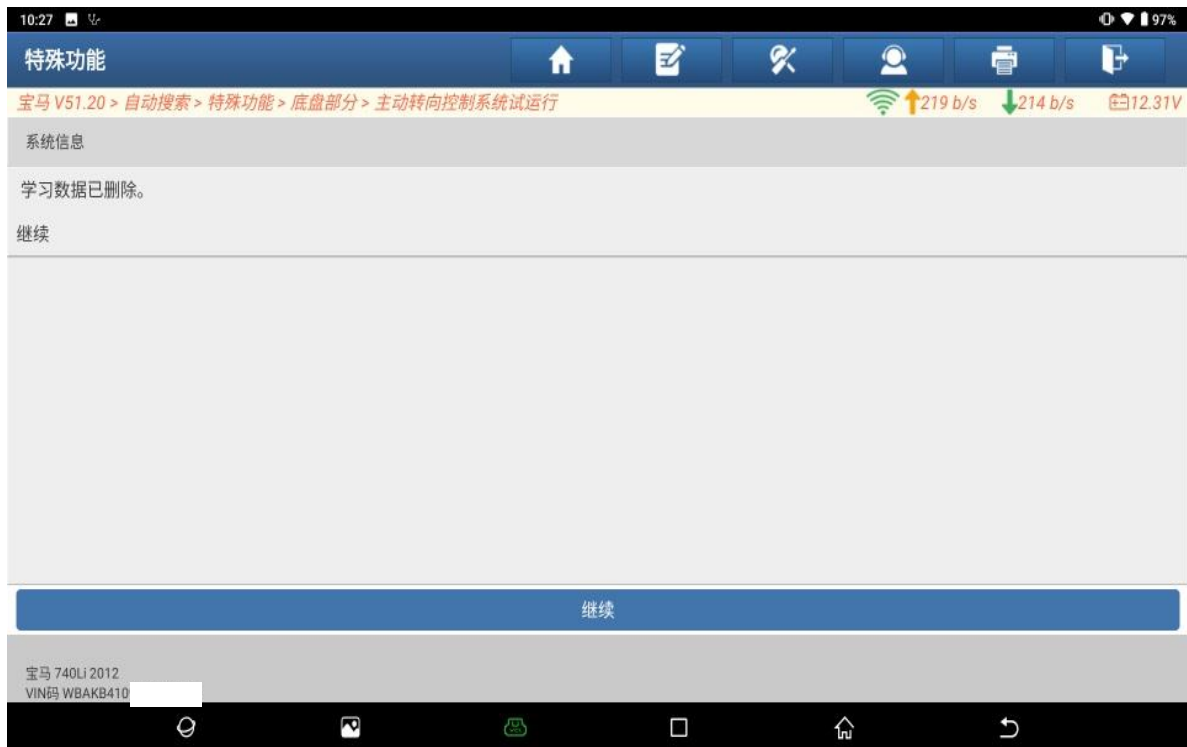


图 16

17. 关闭点火开关再打开，点“继续”（如下图）；

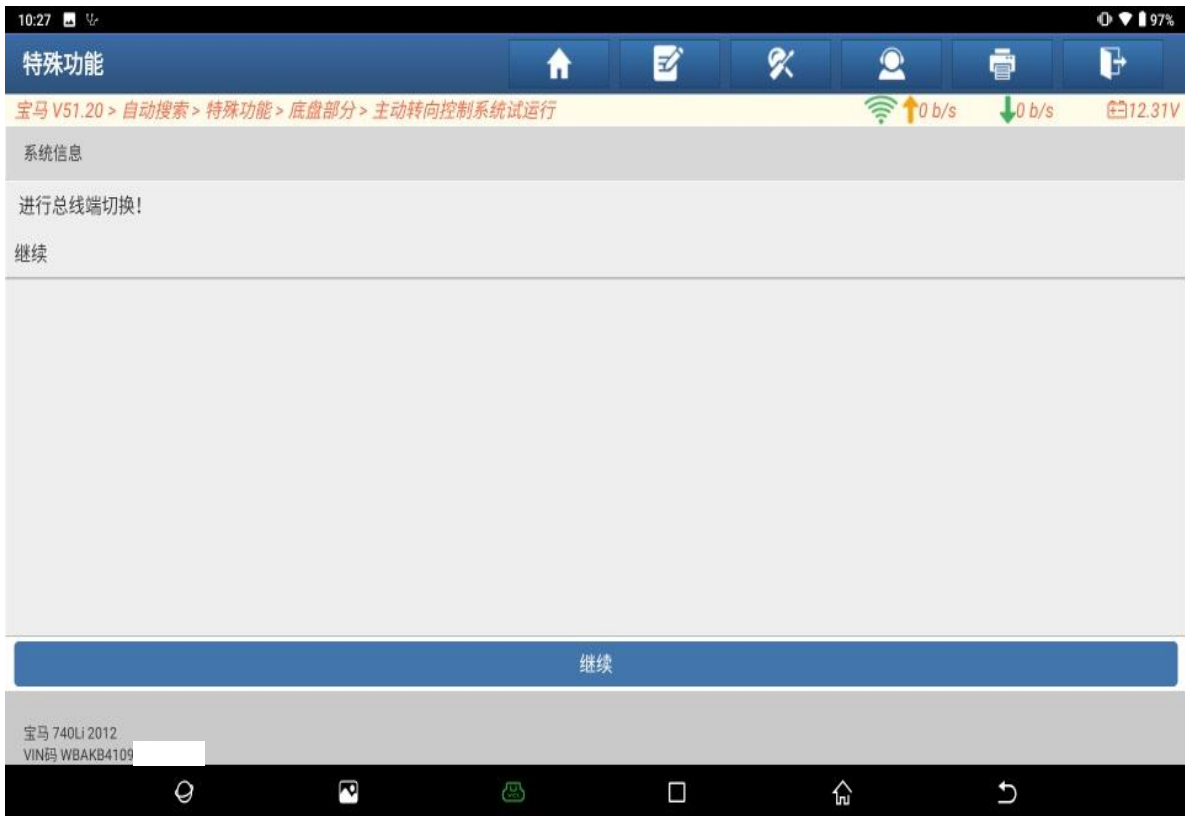


图 17

18. 点“继续”，删除故障码（如下图）；



图 18

19. 故障码已被删除，点“继续”（如下图）；

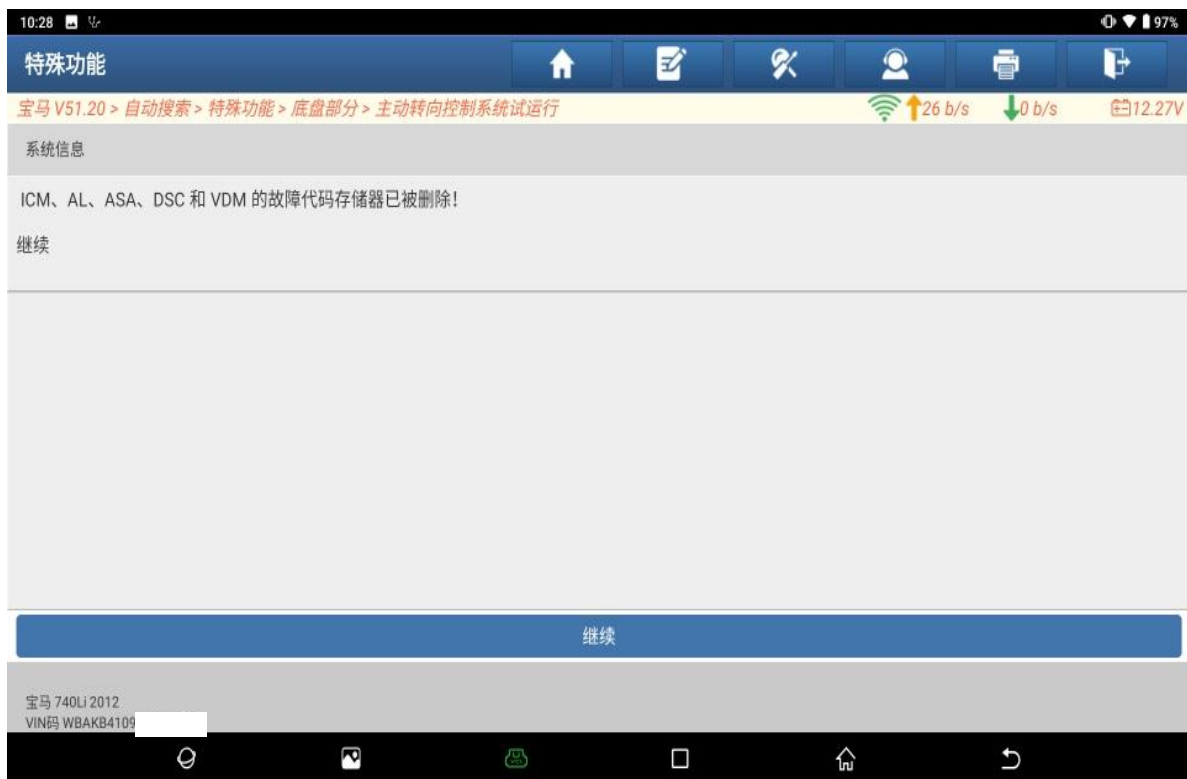


图 19

20. 主动转向控制试运行已成功结束。点“否”退出（如下图）；

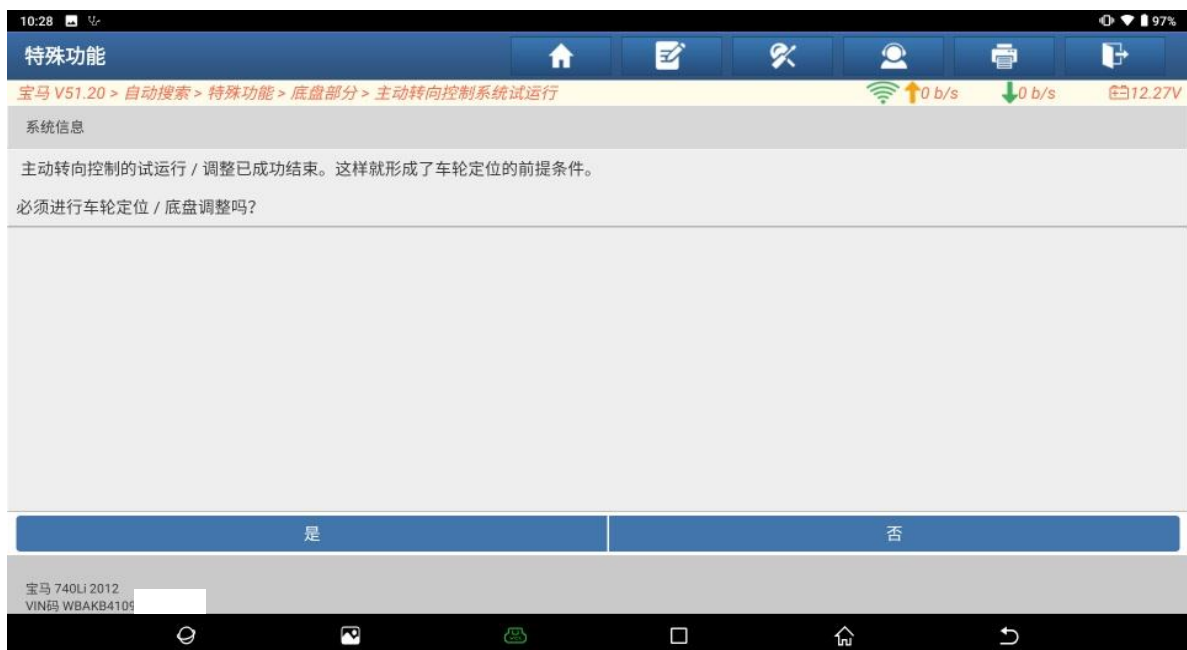


图 20

21. 保存故障报告，AL（主动转向控制）无故障码（如下图）；

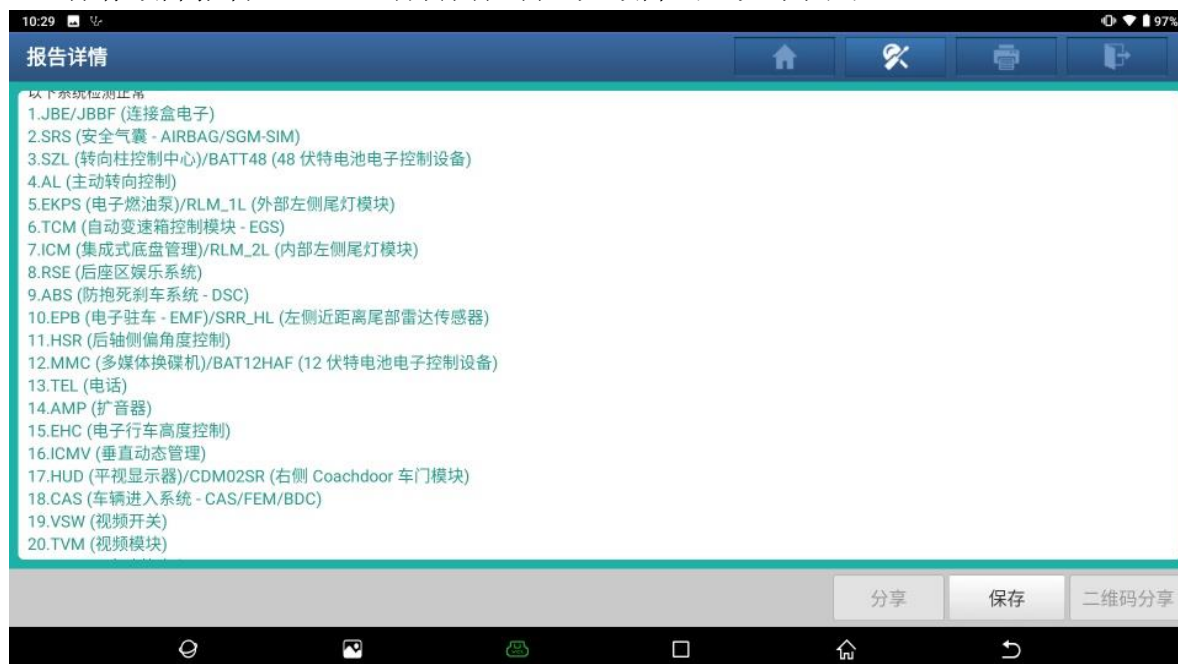


图 21

22. 仪表无故障灯（如下图）；



图 22

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。