

长城 VV5 SAS（转角传感器）标定

功能说明： 长城 VV5，SAS（转角传感器）系统有故障码：C160154 转角传感器未标定。需要执行“SAS（转角传感器）执行标定”这个特殊功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2019 年长城 VV5，，VIN 为：LGWEE5A55KH*****（如下图）；



仪表防滑灯亮（如下图）；



操作指引：

1. 保存故障报告，SAS（转角传感器）系统有故障码：C160154 转角传感器未标定；

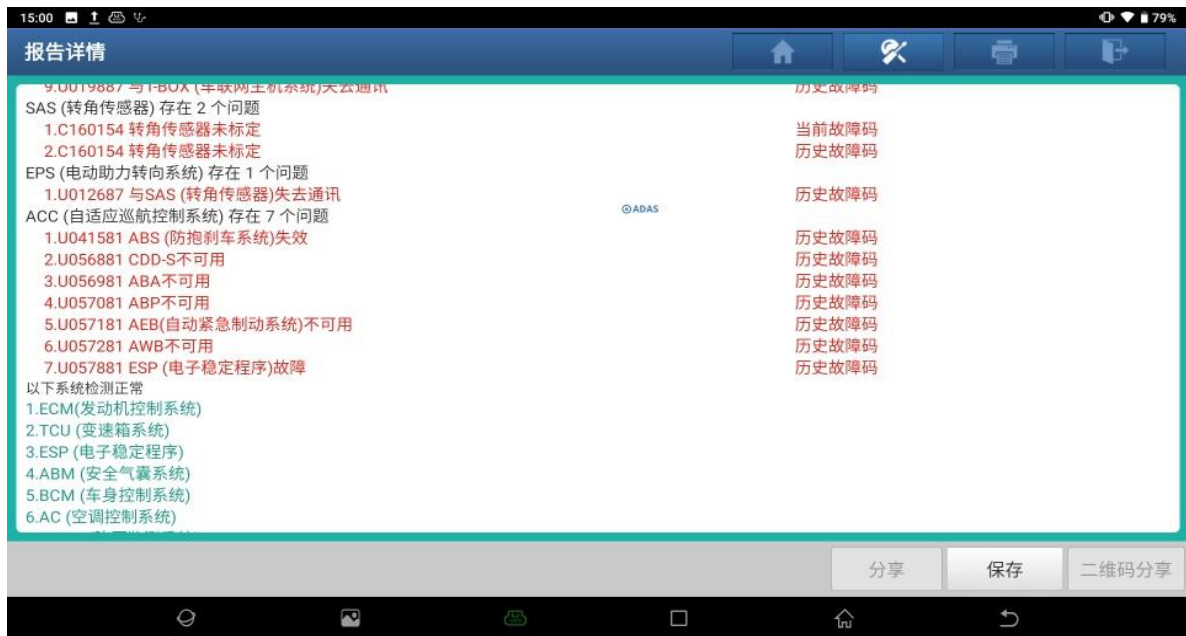


图 1

2. 将方向盘打在中间位置，读数据流，方向盘角度为：-0.2deg；



图 2

3. 选择【特殊功能】(如下图);



图 3

4. 选择【SAS（转角传感器标定/去标定）】(如下图);



图 4

5. 选择“是”继续（如下图）；

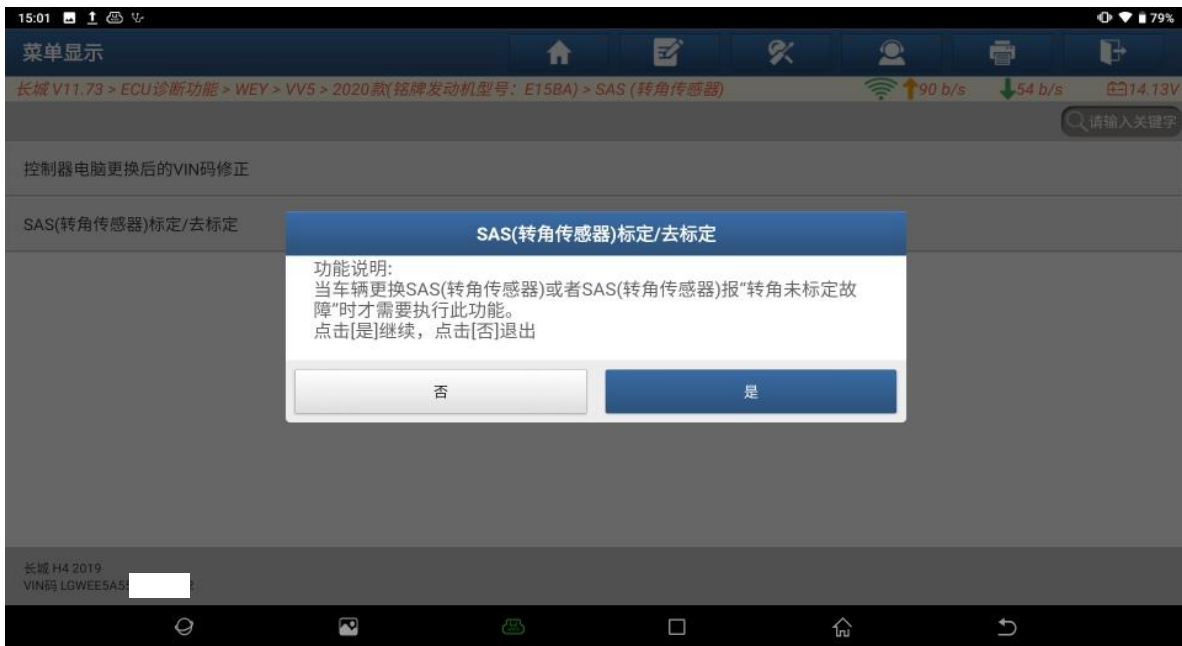


图 5

6. 选择【SAS（转角传感器）执行标定】（如下图）；

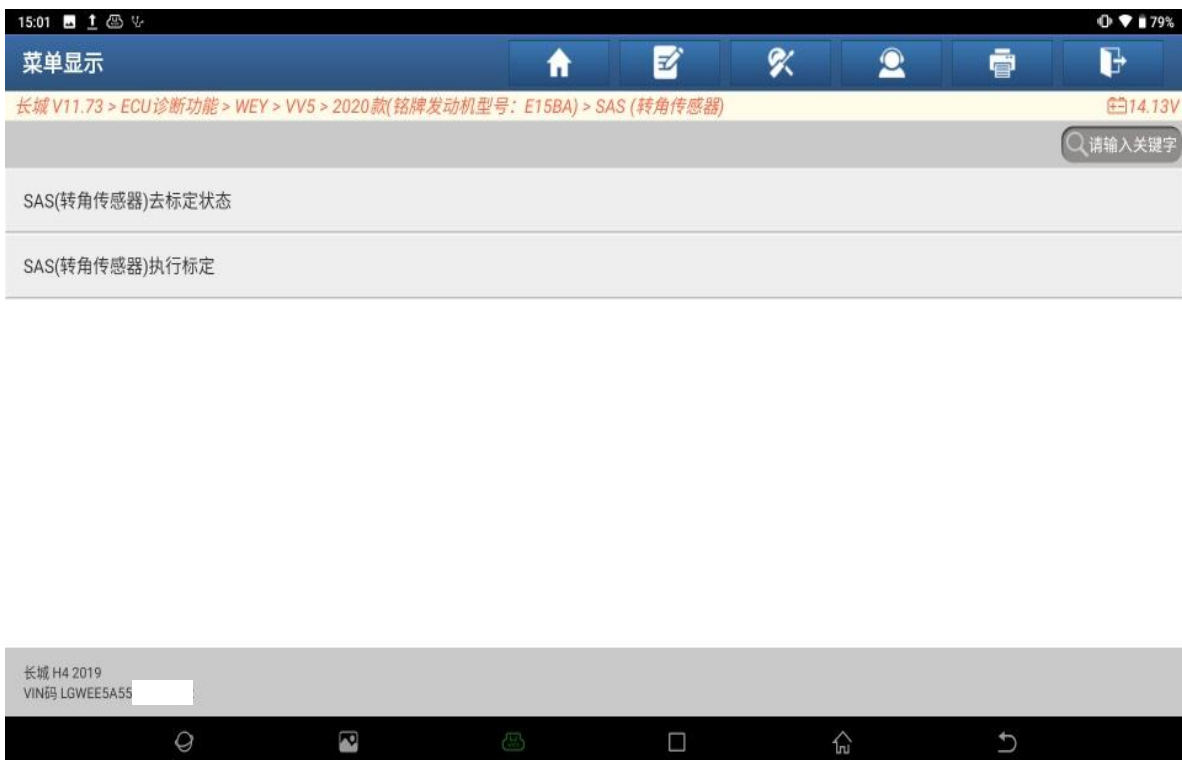


图 6

7. 点“是”执行（如下图）；

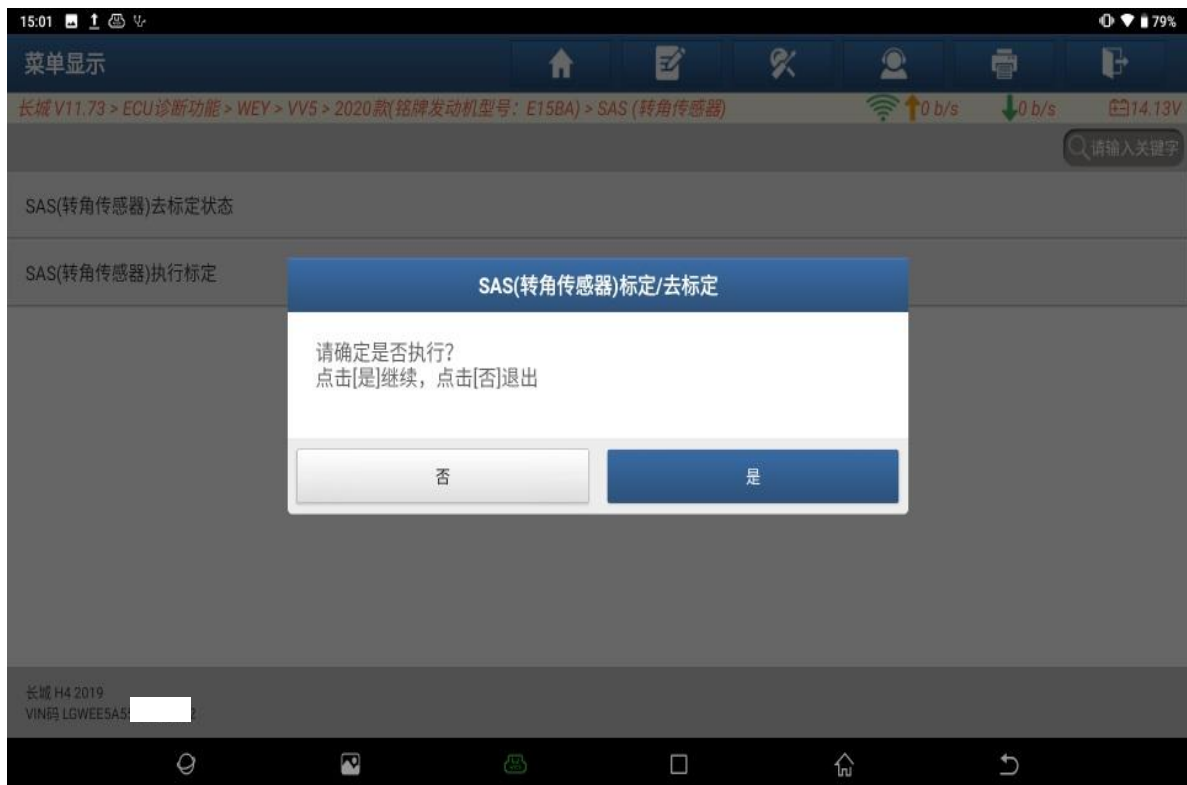


图 7

8. 标定成功，点“确定”（如下图）；

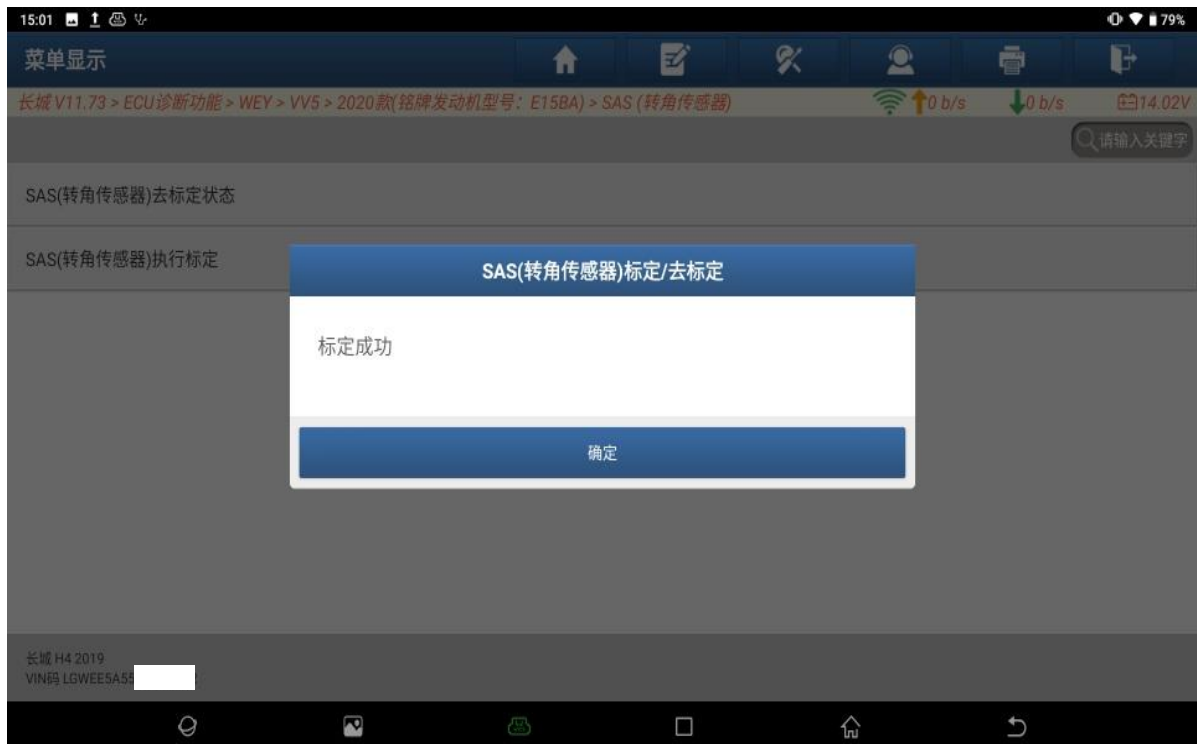


图 8

9. 清码后，保存故障报告，SAS（转角传感器）系统无故障码（如下图）；



图 9

10. 仪表无故障提示（如下图）。



图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。