

大众朗逸燃油质量缺陷固件升级

功能说明： 大众车系，发动机系统有故障码：P30C0 燃油质量：有缺陷。部分车型可以执行“燃油质量缺陷固件升级”这个功能清除掉故障码。

支持产品： 元征 PADIII、PADV、PADVII 等支持在线编程功能的诊断设备。

实测车型： 2011 年大众朗逸，VIN 为：LSVAN4189B2*****（如下图）；



操作指引：


1. 发动机系统有故障码：P30C0 燃油质量：有缺陷（如下图）；



2. 选择【在线功能】，选择【燃油质量缺陷固件升级】（如下图）；




3. 不是所有燃油质量缺陷故障都需要固件升级，请谨慎操作。点“确定”继续（如下图）；

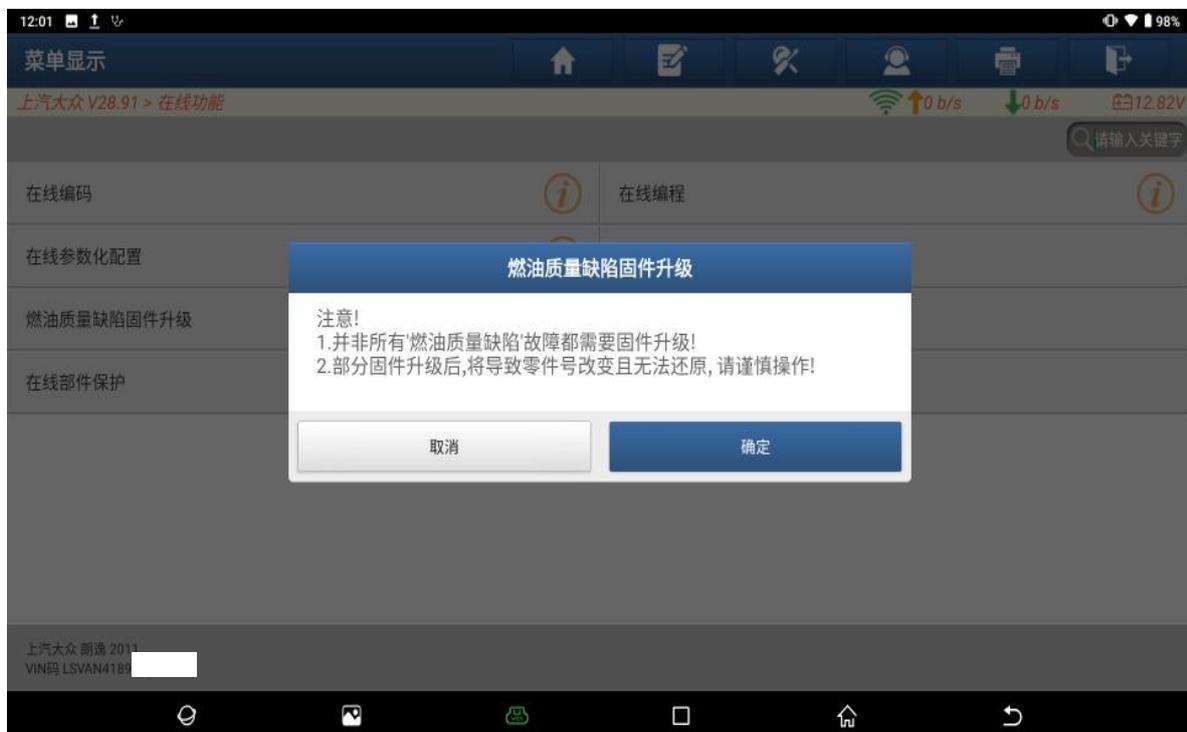


4. 选择【可选固件】(如下图);




5. 点“确定”(如下图);

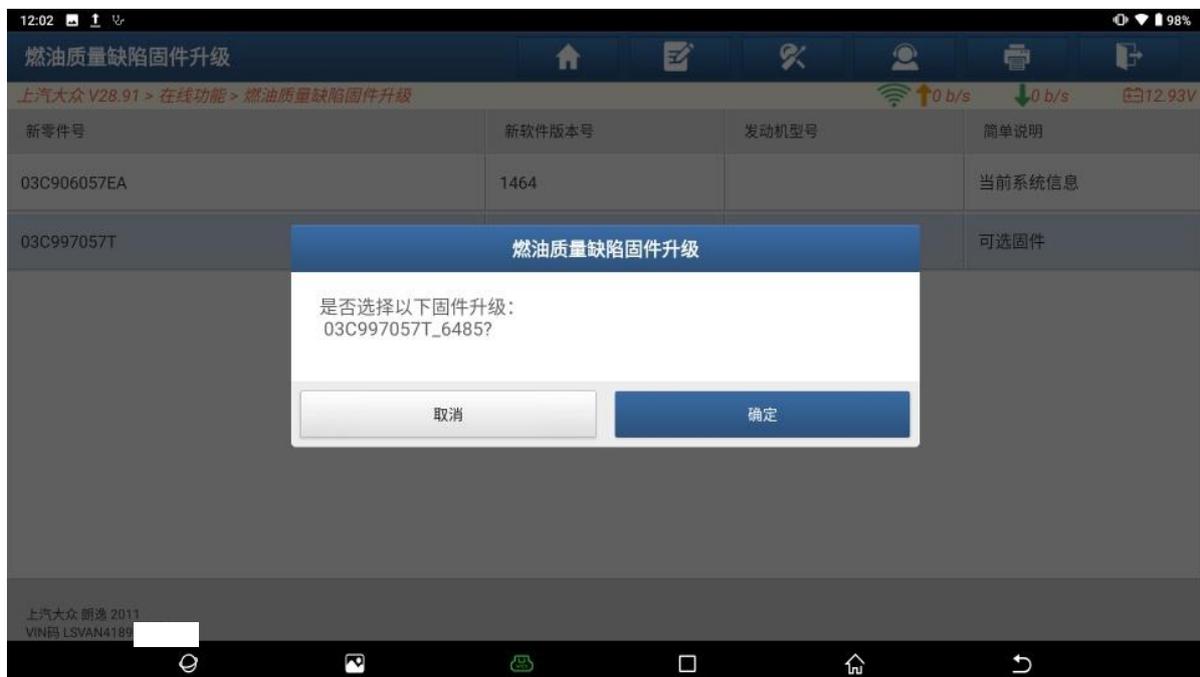

6. 点“下载”（如下图）；

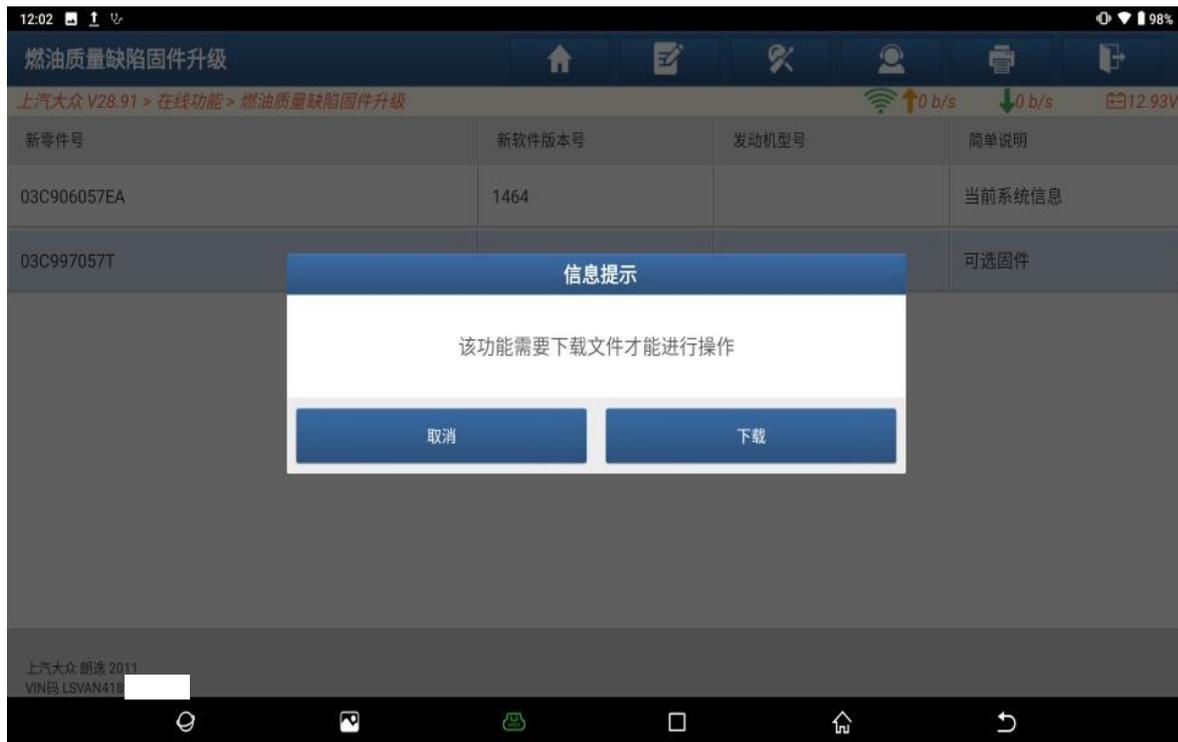

7. 下载成功，点“确定”（如下图）；

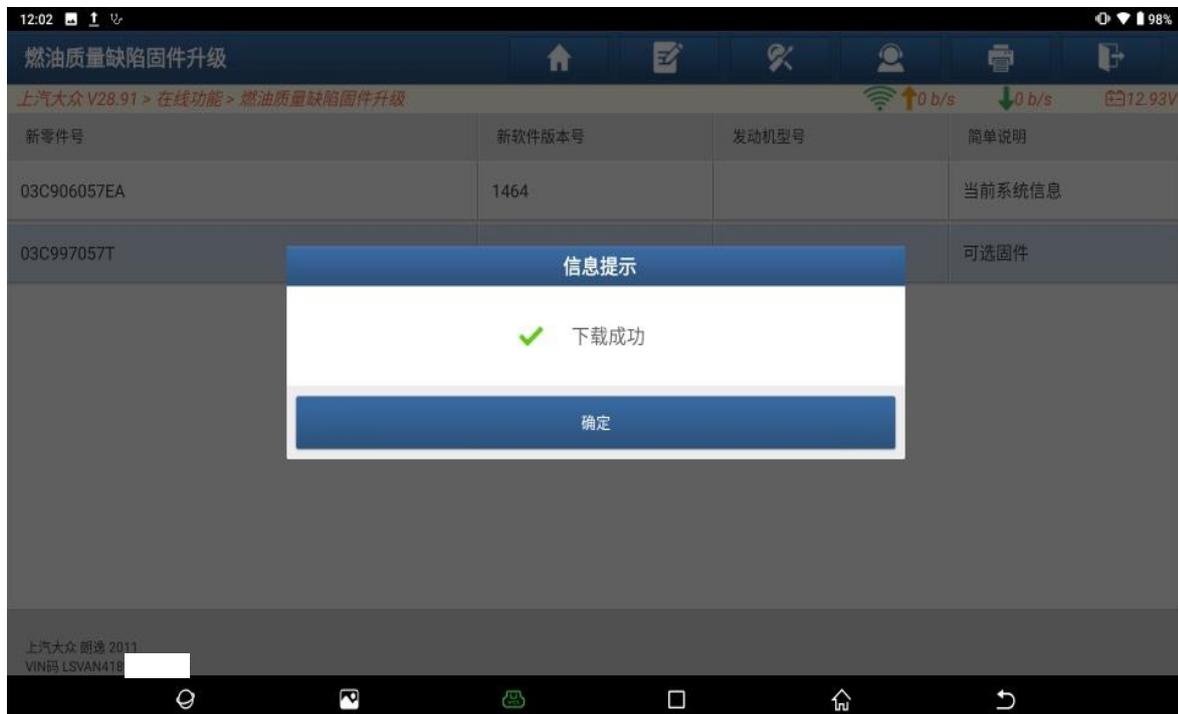

8. 确认所有条件满足，点“确定”（如下图）；



9. 正在进行 ECU 刷写，请等待（如下图）；



10. 关闭点火开关 30 秒，再打开点火开关。点“确定”（如下图）；



11. 更新前后的信息对比（如下图）；


The screenshot shows the '01 发动机电控系统' (01 Engine Control System) screen. A table compares system information before and after the update.

特性	更新之前	更新之后
LSVAN4189B	VOLKSWAGEN	VW3111
变速箱	—	—
系统说明:	AT/1.6l-4V/77kW G	AT/1.6l-4V/77kW G
VW/Audi零件号:	03C906057EA	03C997057T
硬件零件号:	03C906057AQ	03C906057AQ
软件版本:	1464	6485
硬件版本:	H07	H07

12. 在线编程功能执行成功，点“是”（如下图）；



13. 发动机系统无故障码（如下图）；

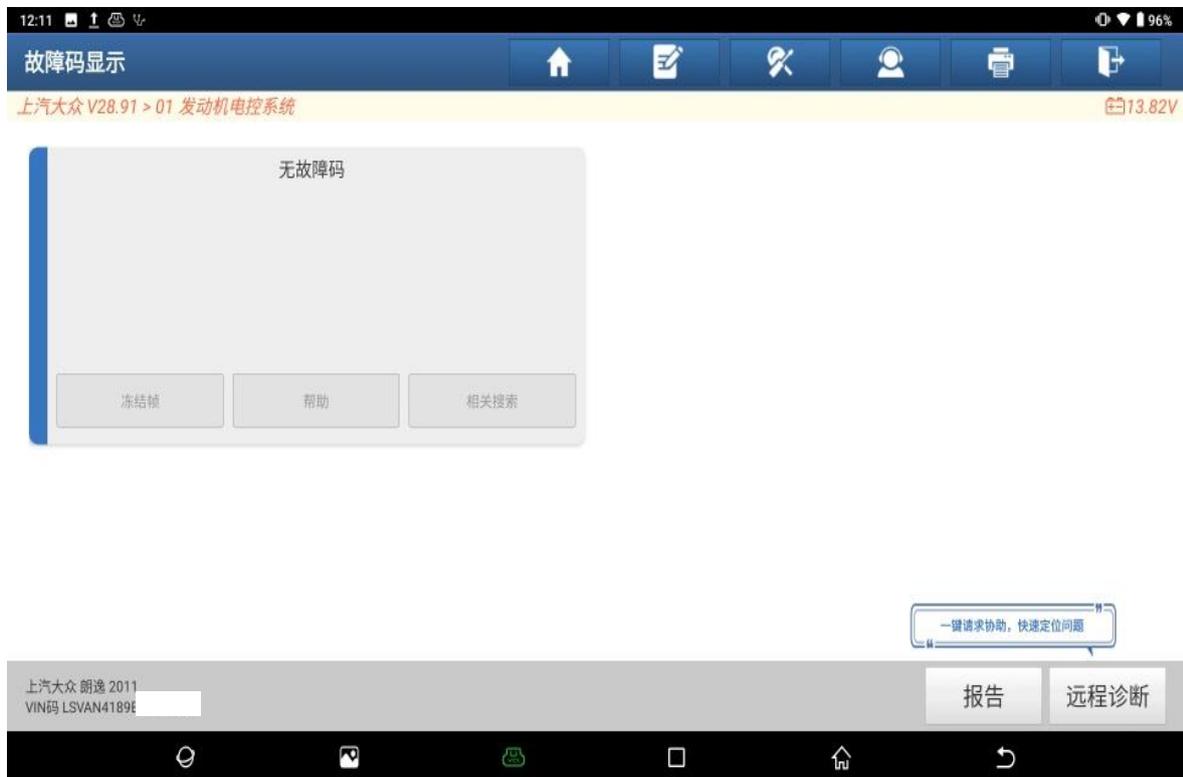

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。