


奔驰 S500 驾驶员侧座椅调节装置校准

功能说明： 2014 年奔驰 S500，拆装驾驶员座椅，气囊故障灯亮。驾驶员侧座椅调节系统有故障码：B228678 控制单元校准丢失或未进行。调节或调节不正确。需要执行驾驶员侧座椅调节装置“标准化”这个特殊功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2014 年奔驰 S500，VIN 为：WDD2221822A*****（如下图）；

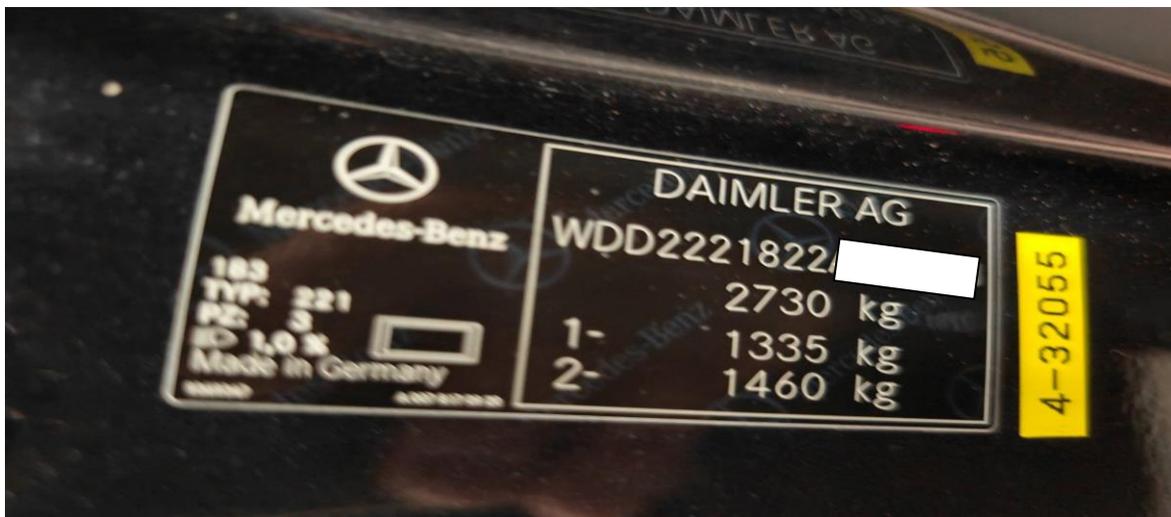

此车为右侧驾驶车型，拆装座椅后，气囊故障灯亮。如下图：



操作指引：

1. 自动搜索，确认车型信息正确，点“确定”（如下图）；

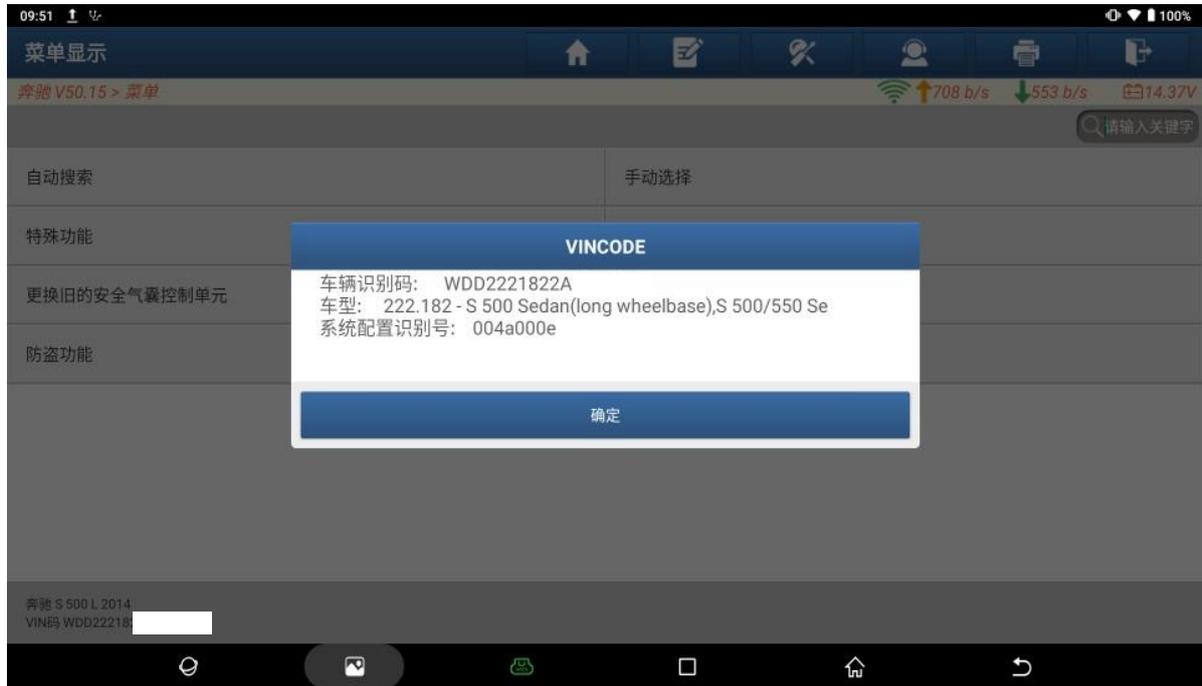


图 1

2. 加强版本包含全部特殊功能，选择【加强版本】，点“确定”（如下图）；

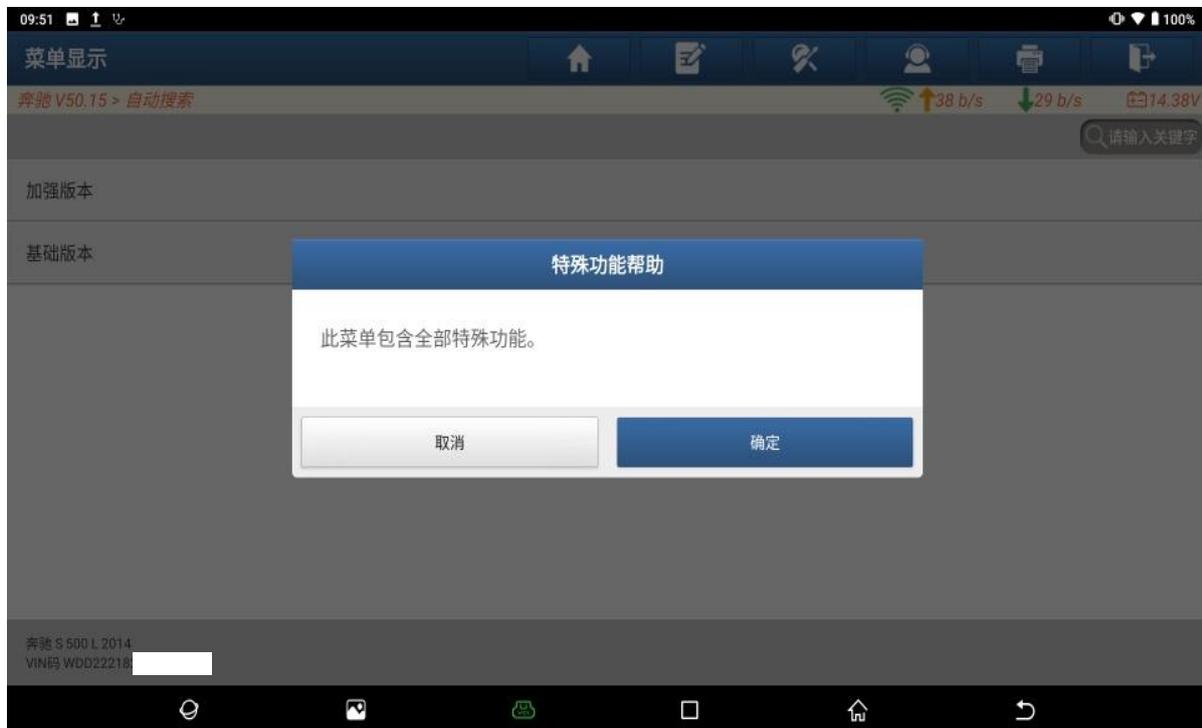


图 2

3. 保存故障报告。驾驶员侧座椅调节系统有故障码：B228678 控制单元校准丢失或未进行。调节或调节不正确。辅助防护装置系统有故障码：U051186 接收到来自“驾驶员座椅”控制单元的不可信数据。存在一个错误的信号。（如下图）；

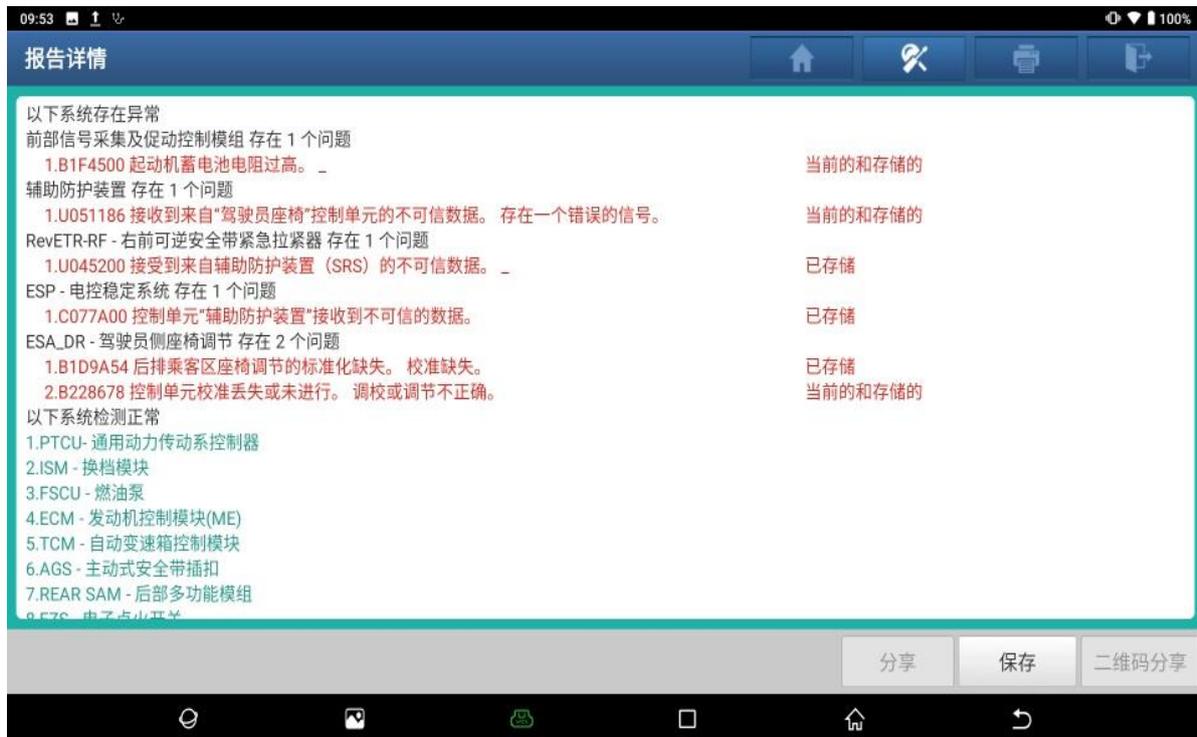


图 3

4. 进驾驶员侧座椅调节系统，选择【特殊功能】（如下图）；



图 4

5. 选择【学习过程】(如下图);



图 5

6. 选择【标准化】(如下图);



图 6

7. 确认条件满足，点“继续”（如下图）；



图 7

8. 正在校准头枕（如下图）；

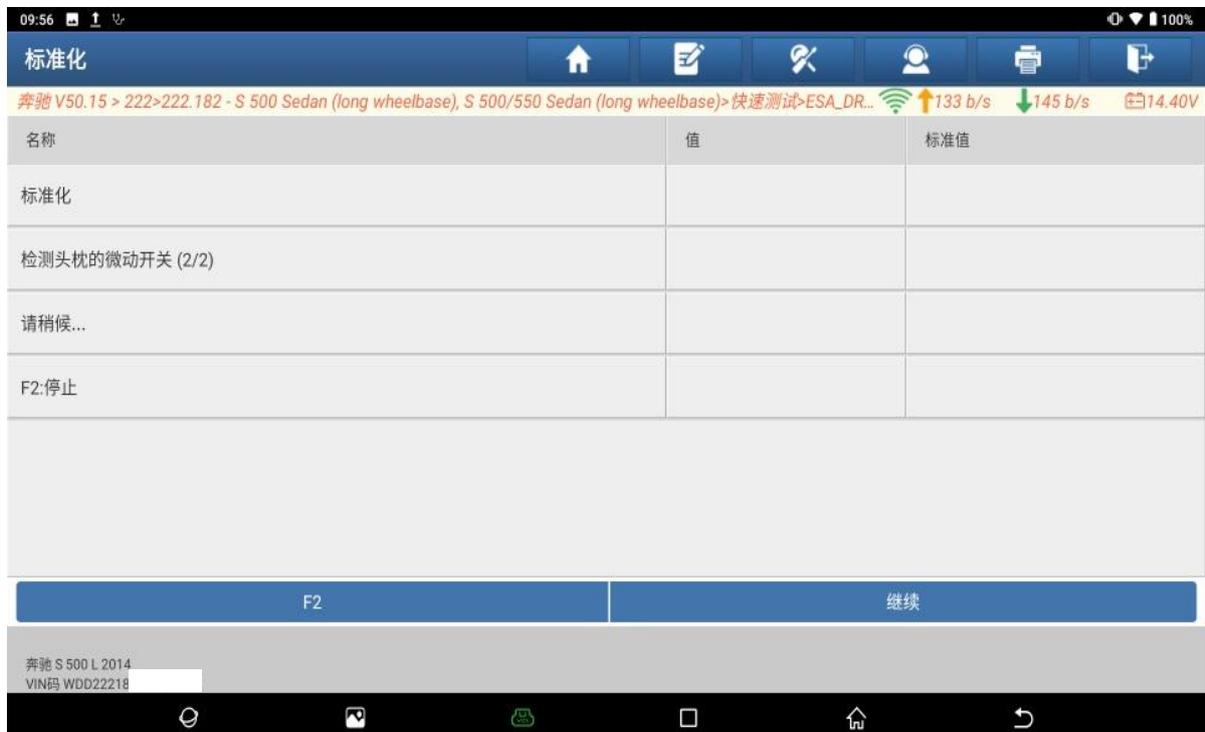


图 8

9. 正在保存座椅前后调节装置的标准位置（如下图）；



图 9

10. 正在保存座椅高度调节装置的标准位置（如下图）；

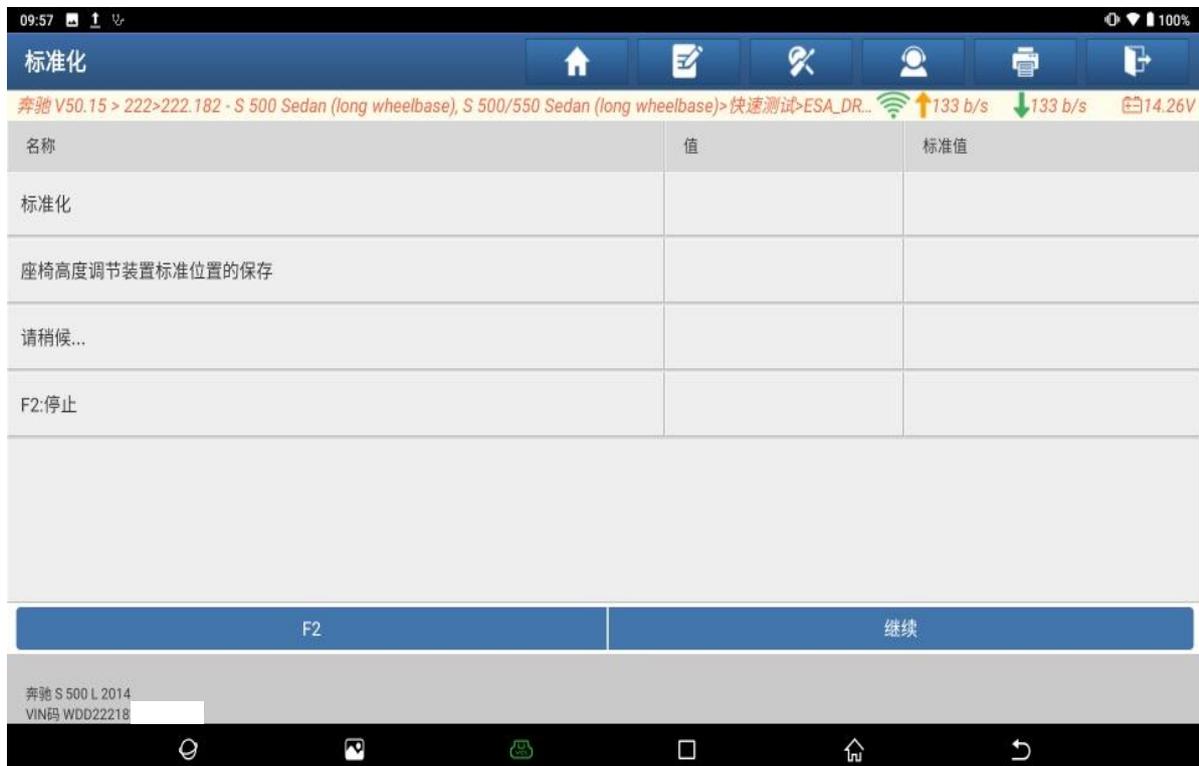


图 10

11. 校准完成后，辅助防护装置系统无故障码（如下图）；



图 11

12. 驾驶员侧座椅调节系统无故障码（如下图）；



图 12

13. 仪表气囊故障灯灭（如下图）；



图 13

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。