

大众凌渡驾驶员车门电子装置在线参数化配置

功能说明：大众凌渡，更换驾驶员车门模块后有故障码：B200500 数据记录无效。需要做“在线参数化配置”这个功能。

支持产品：元征 PRO3S+V2.0、PRO3S+V3.0、PRO3S+V5.0、PADIII、PADV、PADVII 等支持“在线参数化配置”功能的诊断设备。

实测车型：2017 年大众凌渡，VIN 为：LSVCJ2BM8HN*****（如下图）；



操作指引：

1. 42 驾驶员车门电子装置有故障码：B200500 数据记录无效（如下图）；



图 1

2. 选择【在线功能】（如下图）；



图 2

3. 选择【在线参数化配置】，认真阅读“免责声明”，点“确定”（如下图）；



图 3

4. 选择【42 驾驶员车门电子装置】，点【点击刷写】（如下图）；



图 4

5. 选择【42 驾驶员车门电子装置】（如下图）；

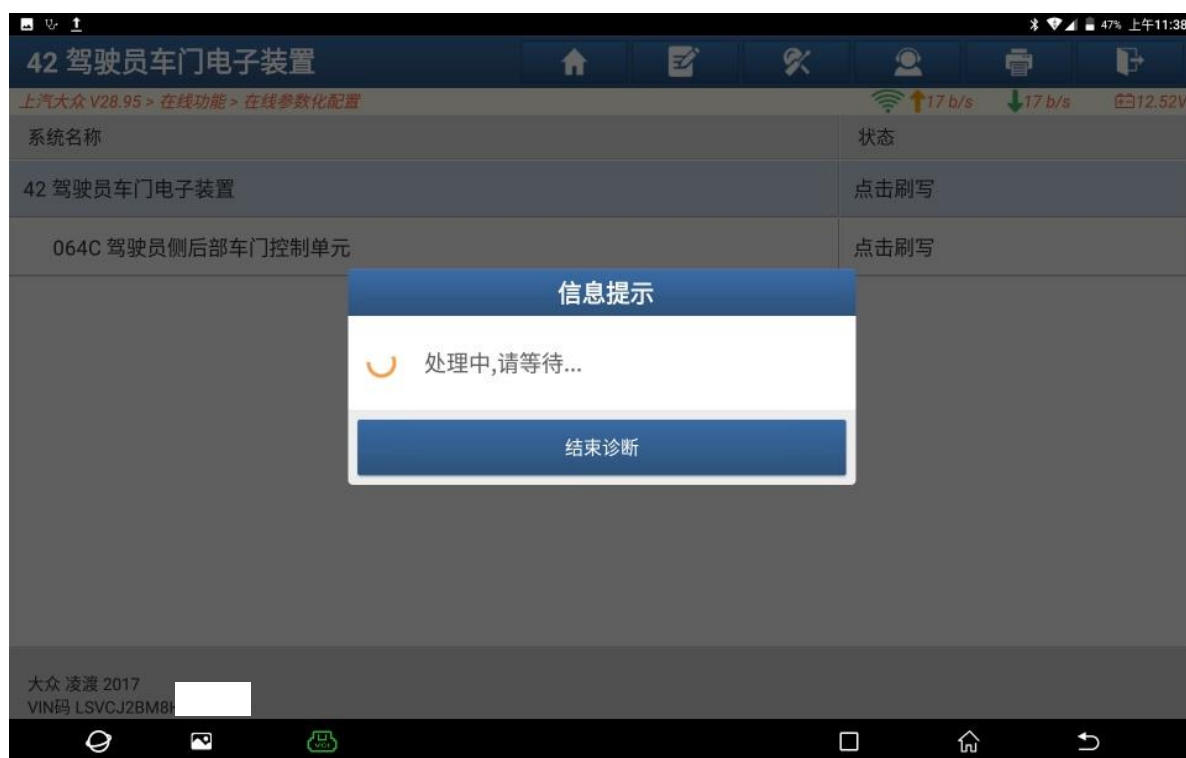


图 5

The screenshot shows the VAS-PC software interface. At the top, there's a navigation bar with icons for home, edit, delete, search, print, and share. Below it, a status bar displays network speed (0 b/s) and battery level (47%). The main window has a title bar "42 驾驶员车门电子装置". A breadcrumb trail reads "上汽大众 V28.95 > 在线功能 > 在线参数化配置". A table lists files for ECUs:


文件名称	车架号(1,,8,10)	简单说明
5Q4959593E-0032-00000000000000000000000000000000-----	LSVCJ2BMH	系统信息
5Q4959593E-0032-V03935254HT-0001-42--(20211217_12:23:09)	LSVCJ2BMH	可选文件

A modal dialog box titled "ECU刷写文件选择" is displayed over the table. It contains the following text:

是否选择以下文件作为编程文件:
5Q4959593E-0032-V03935254HT-0001-42--
(20211217_12:23:09) ?

At the bottom of the dialog are two buttons: "取消" (Cancel) and "确定" (Confirm). Below the dialog, a button labeled "获取最新数据" (Get latest data) is visible.

7. ECU 刷写中, 请等待 (如下图):

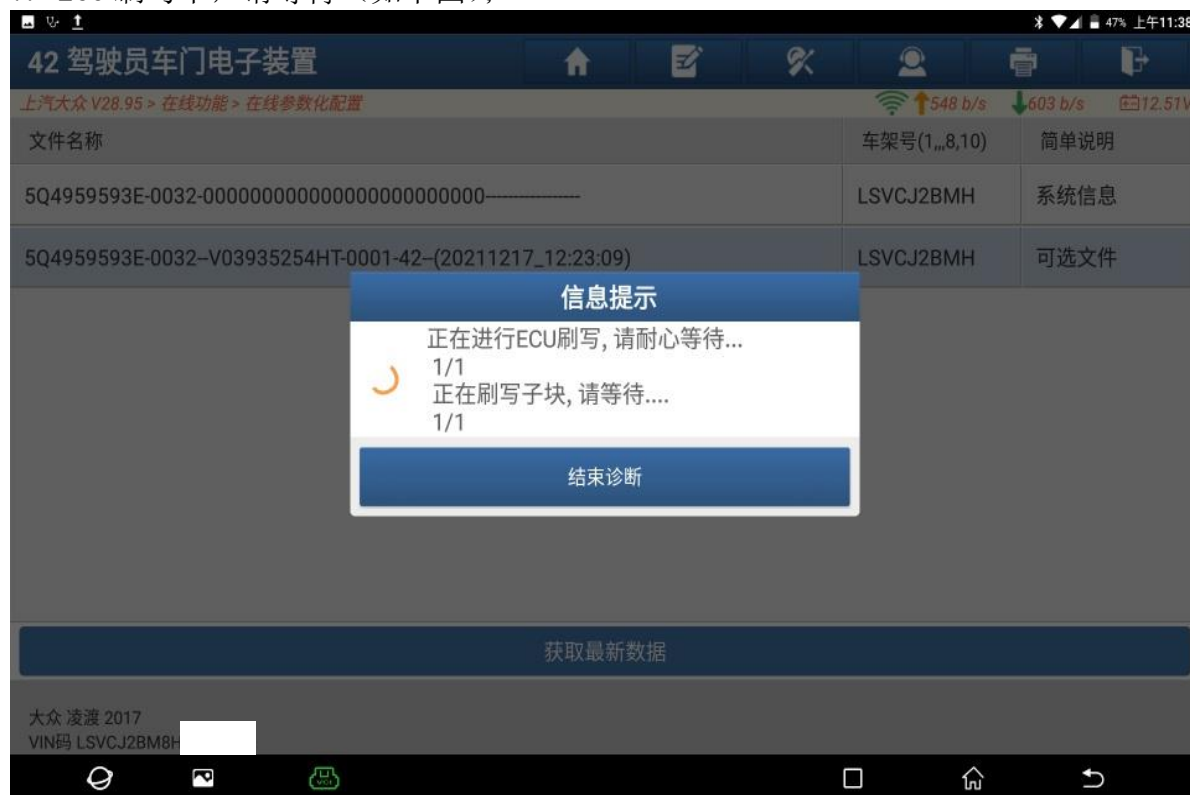

第 4 页 共 6 页

8. 关闭点火开关等 30 秒，再打开点火开关，完成后点“确定”（如下图）；



图 8

9. 更新前后的数据对比（如下图）；


The screenshot shows the Launch X431 diagnostic tool interface with a comparison table. The title bar reads "42 驾驶员车门电子装置". The status bar shows "上汽大众 V28.95 > 在线功能 > 在线参数化配置". The table has three columns: "特性", "更新之前", and "更新之后". The table contains the following data:

特性	更新之前	更新之后
VW/Audi零件号:	5Q4959593E	5Q4959593E
软件版本:	0032	0032
硬件零件号:	5Q4959593B	5Q4959593B
硬件版本:	010	010
ASAM/ODX文件标识:	EV_DCUDriveSideEWMAXCONT	EV_DCUDriveSideEWMAXCONT
ASAM/ODX文件版本:	006001	006001
大众数据集编号或ECU数据容器编号	-----	V03935254HT
大众数据集版本编号	---	0001

At the bottom, there is a status bar showing "大众 凌渡 2017" and "VIN码 LSV CJ2BM8".

图 9

10. 参数化配置文件刷写完成，点“是”（如下图）；

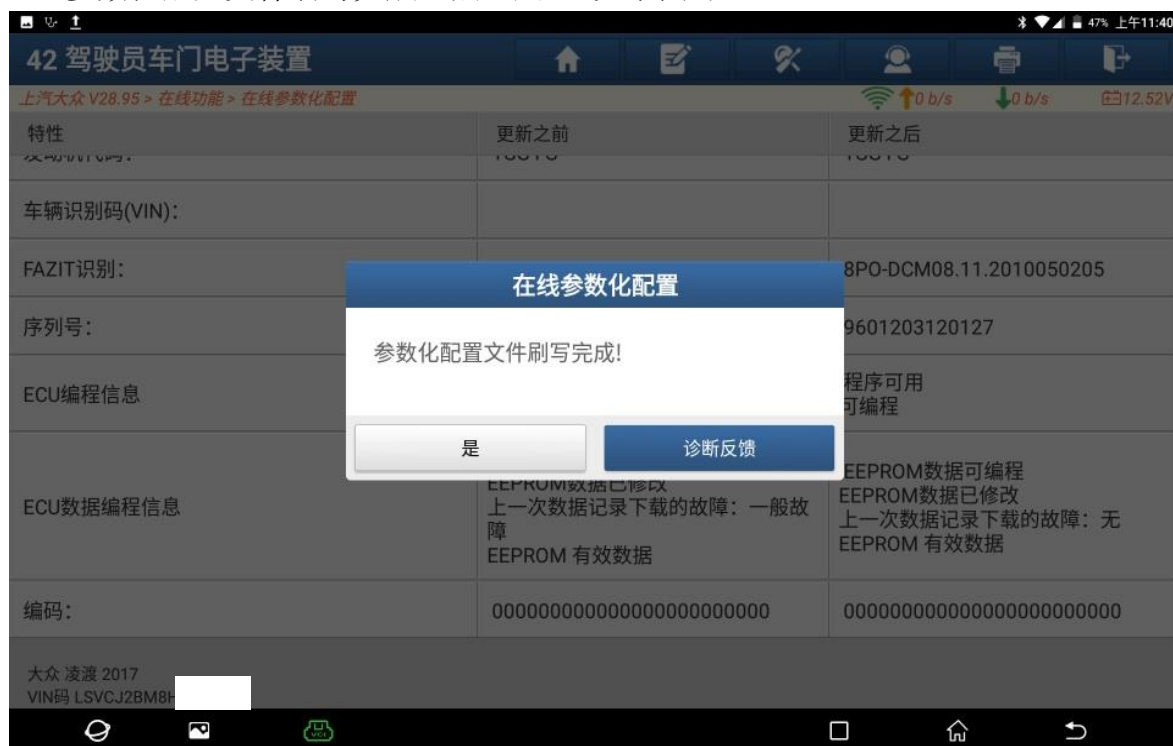

11. 刷写完成后无“B200500 数据记录无效”这个故障码。剩“U101300 控制单元未设码”这个故障码，需要做“在线编码”功能。（如下图）；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。