

凯迪拉克 CTS 轮胎压力/类型选择

功能说明：凯迪拉克 CTS，胎压灯亮。RCDLR（遥控车门锁接收器）系统有故障码：C0569-00 系统配置错误。需要做“轮胎压力/类型选择”这个特殊功能。

支持产品：元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型：2010 年凯迪拉克 CTS，VIN 为：1G6DZ5EG1A0*****（如下图）；



胎压灯亮，仪表提示：请检修胎压监测系统。



操作指引:

1. RCDLR（遥控车门锁接收器）系统有故障码：C0569-00 系统配置错误（如下图）；



图 1

2. 选择【特殊功能】（如下图）；



图 2

3. 选择【轮胎类型/压力选择】(如下图);



图 3

4. 选择负荷范围, 选择额定前轮胎压、额定后轮胎压。点“确定”(如下图);

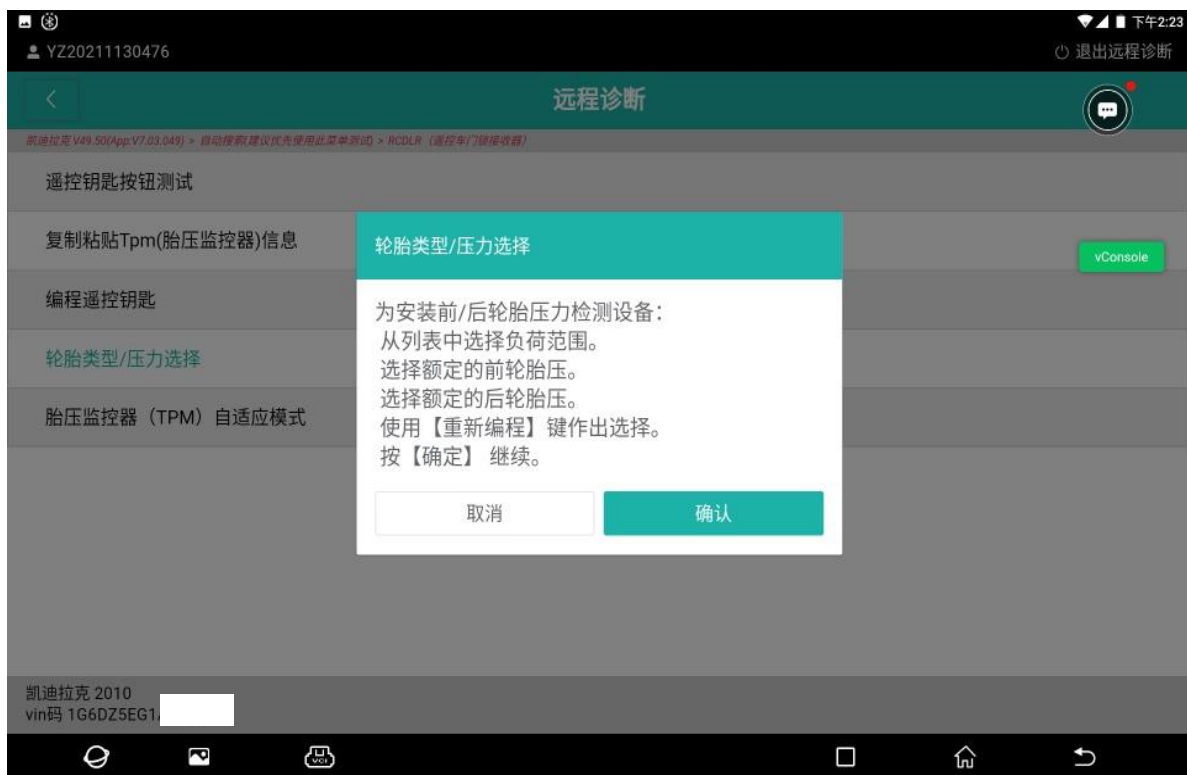


图 4

5. 从车上查看车胎和负载资料（如下图）；

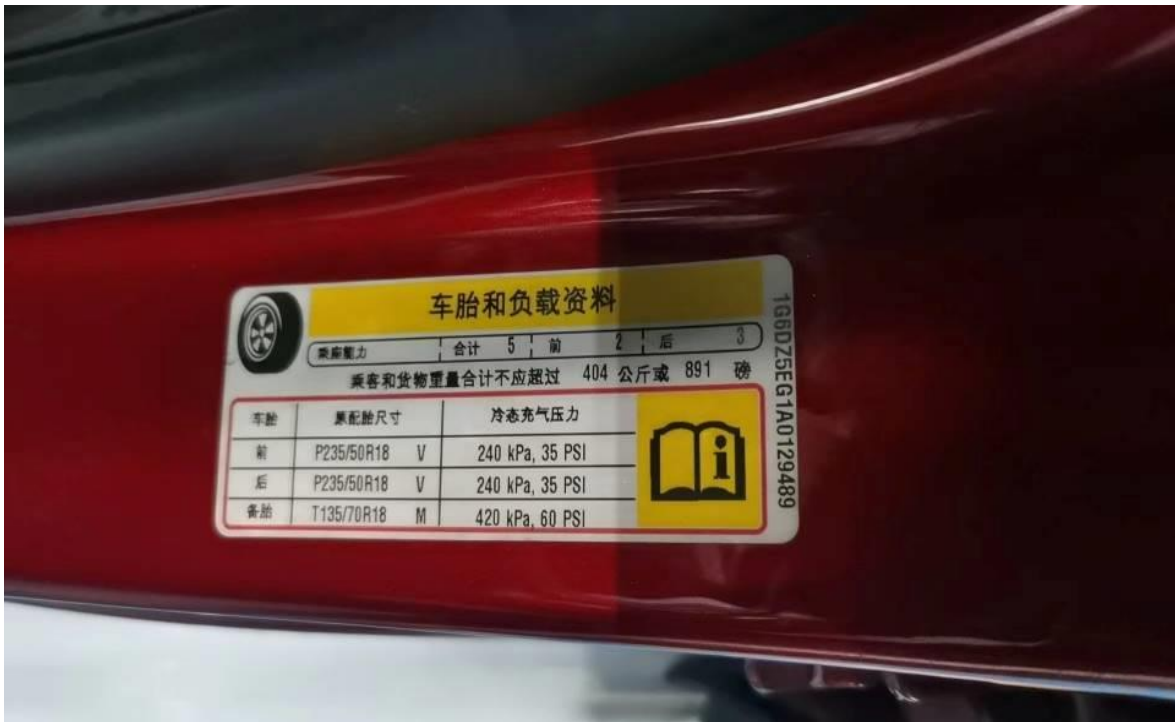


图 5

6. 选择【前轮胎压力数据】和【后轮态压力数据】（如下图）；



图 6

7. 根据车上的标签，选择【240kpa/34PSI】（如下图）；



图 7

8. 负载范围，尝试选择【乘客-公制超标】，所有项选完后，点右下角的【重新编程】（如下图）；



图 8

9. 测试完成，点“确定”（如下图）；



图 9

10. RCDLR（遥控车门锁接收器）系统无故障，胎压灯还是亮（如下图）；



图 10

11. 特殊功能，选择【轮胎监测器（TPM）自适应模式】（如下图）；



图 10

12. 点【学习】，喇叭响两声，用元征胎压监测激活工具 CRT501 去激活 4 个传感器。（如下图）；



图 11

13. 学习完成后，胎压故障灯灭，显示轮胎的实际压力（如下图）；



图 12

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。