

北京现代悦纳 EPS（电动助力转向）类型识别

功能说明：北京现代悦纳更换方向机后，MDPS（电动驱动动力转向）有故障码：C170255 变量编码错误。需要做“EPS（电动助力转向）类型识别”这个功能。

支持产品：元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型：2020 年北京现代悦纳，VIN 为：LBEYCADB4LS*****（如下图）；



助力转向故障灯亮，（如下图）；



操作指引：

1. 保存故障报告， MDPS（电动驱动动力转向）有当前故障码：C170255 变量编码错误。（如下图）；

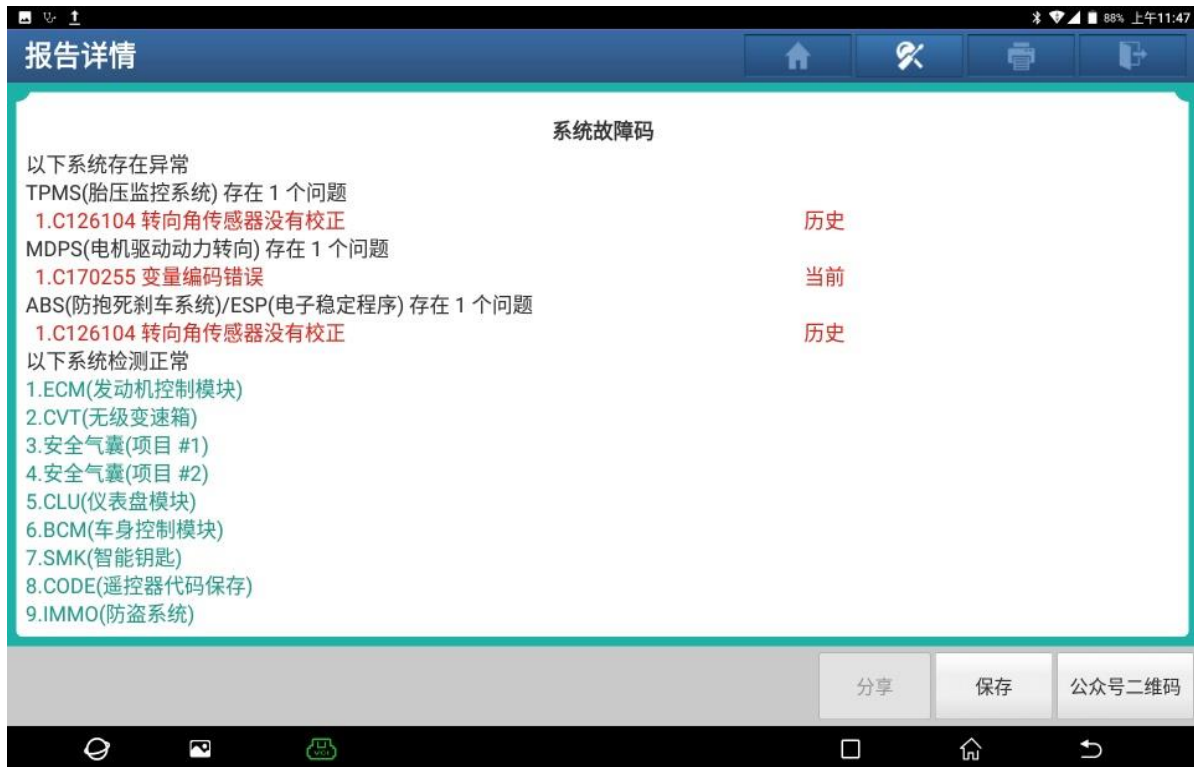


图 1

2. 进 MDPS（电动驱动动力转向）系统，选择【特殊功能】（如下图）；



图 2

3. 选择【EPS（电动助力转向）类型识别】（如下图）；



图 3

4. 点【选择】（如下图）；

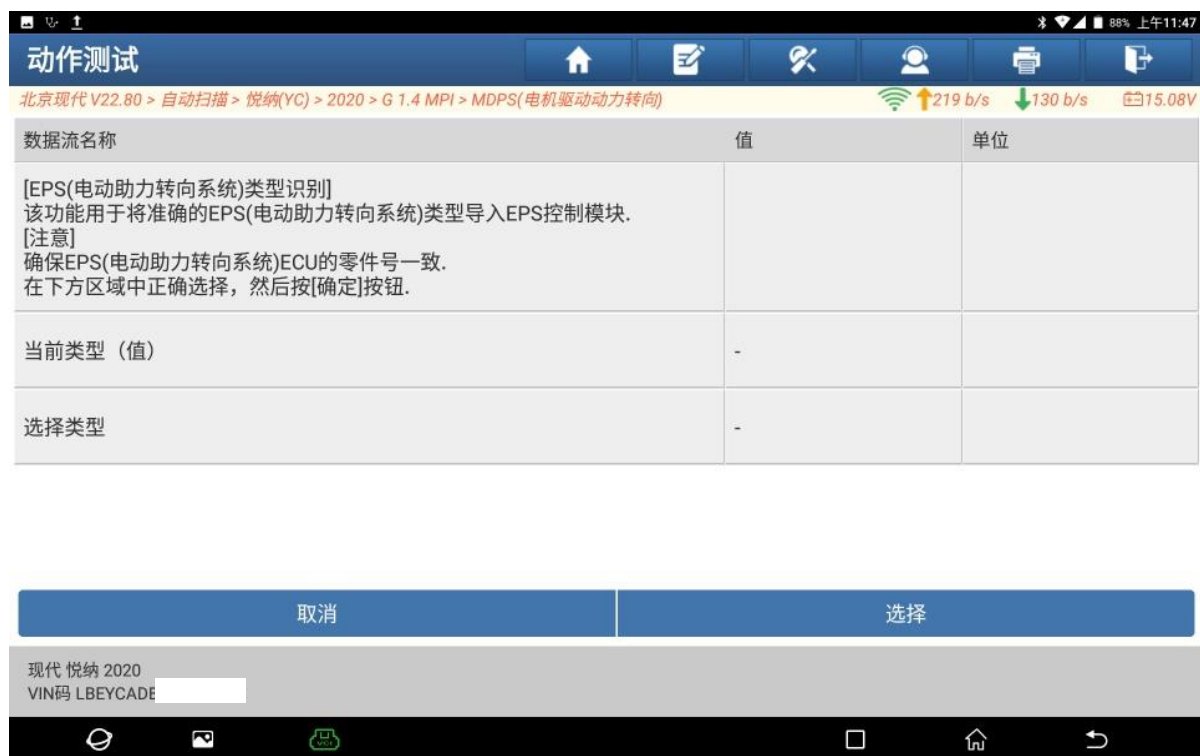


图 4

5. 出来 15 英寸和 16 英寸两个选项（如下图）；



图 5

6. 轮胎型号：185/65R15（如下图）；



图 6

7. 选择【15 英寸】，点“确定”（如下图）；



图 7

8. 识别结束，按照提示关点火开关 20 秒，再打开点火开关，然后点“确定”（如下图）；

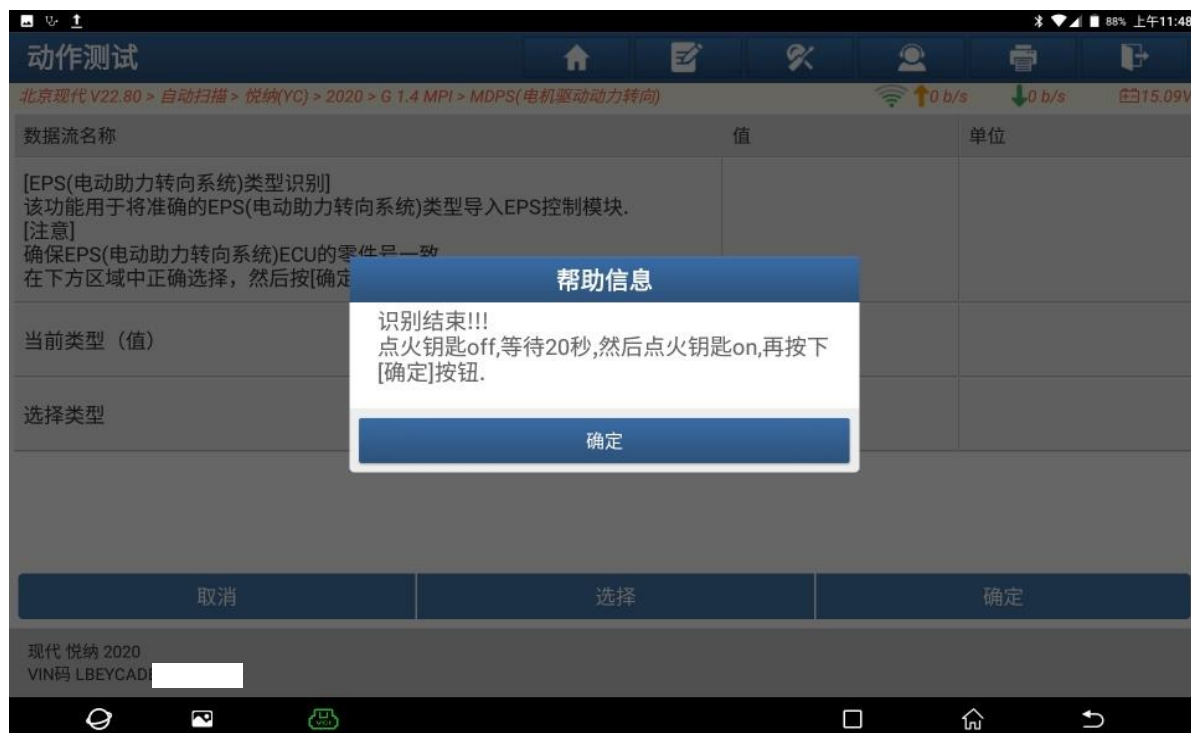


图 8

9. 再保存故障报告，MDPS（电动驱动动力转向）无故障码（如下图）；

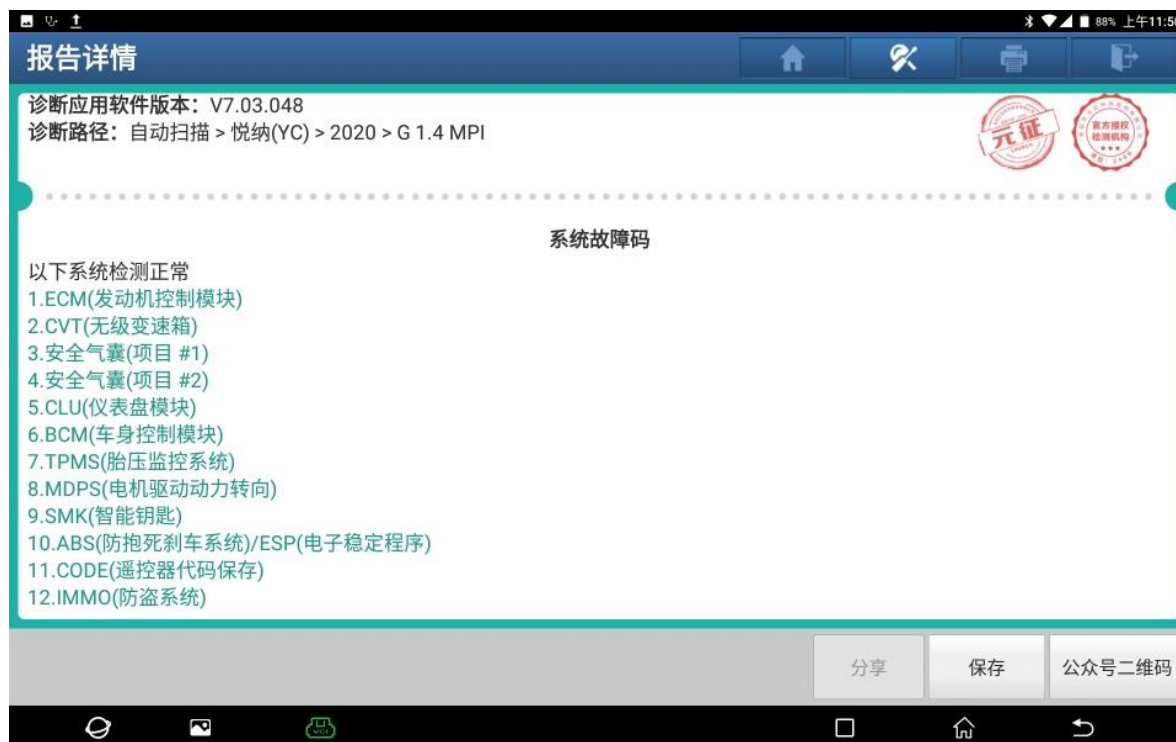


图 9

10. 助力转向故障灯灭（如下图）；



图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。