

名爵 HS EPS 转角初始化

功能说明： EPS 转角初始化

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 名爵 HS VIN:LSJA24U66KG02**** (如下图)。



仪表亮故障灯 (如下图)。



EPS 系统报故障码: C1634 转角初始化故障 (如下图)。



操作指引：


1. 进入 EPS (电动助力转向系统) 选择【特殊功能】(如下图)；



2. 点击【电动助力转向系统学习】(如下图);




3. 点击“确定”继续 (如下图);

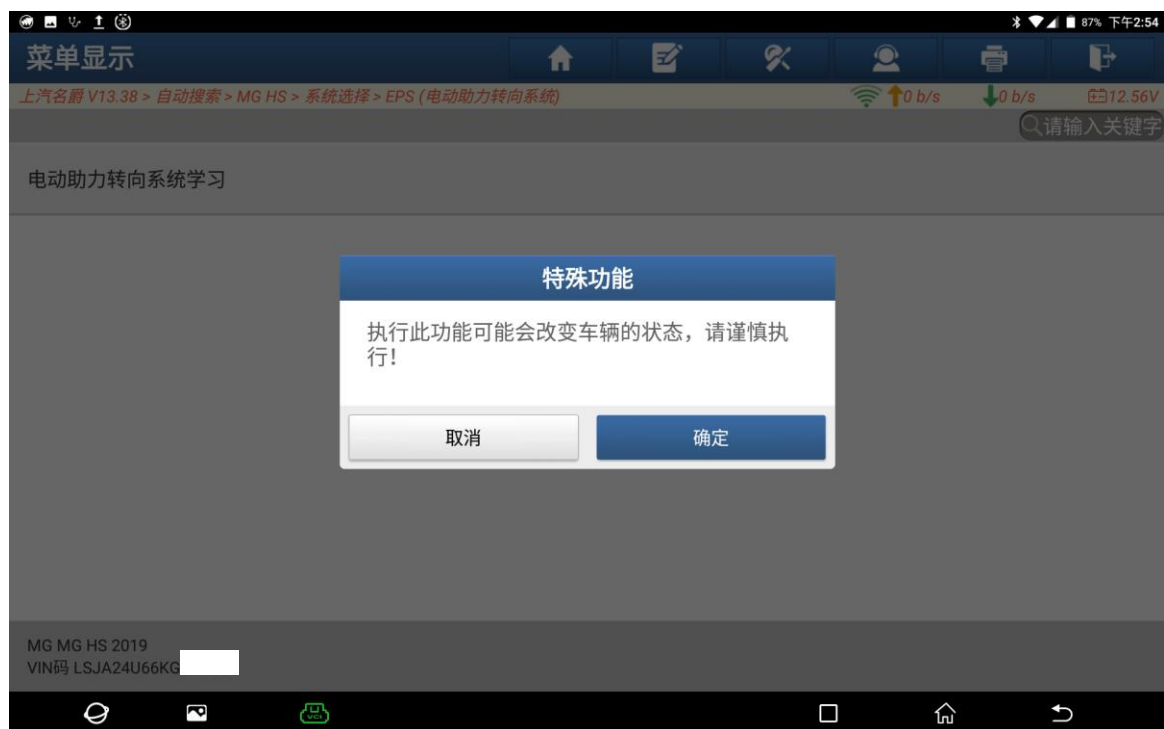


4. 操作前满足以下条件, 点击“确定”继续 (如下图);




5. 是否要执行电动助力转向系统学习操作, 点击“是”继续 (如下图);

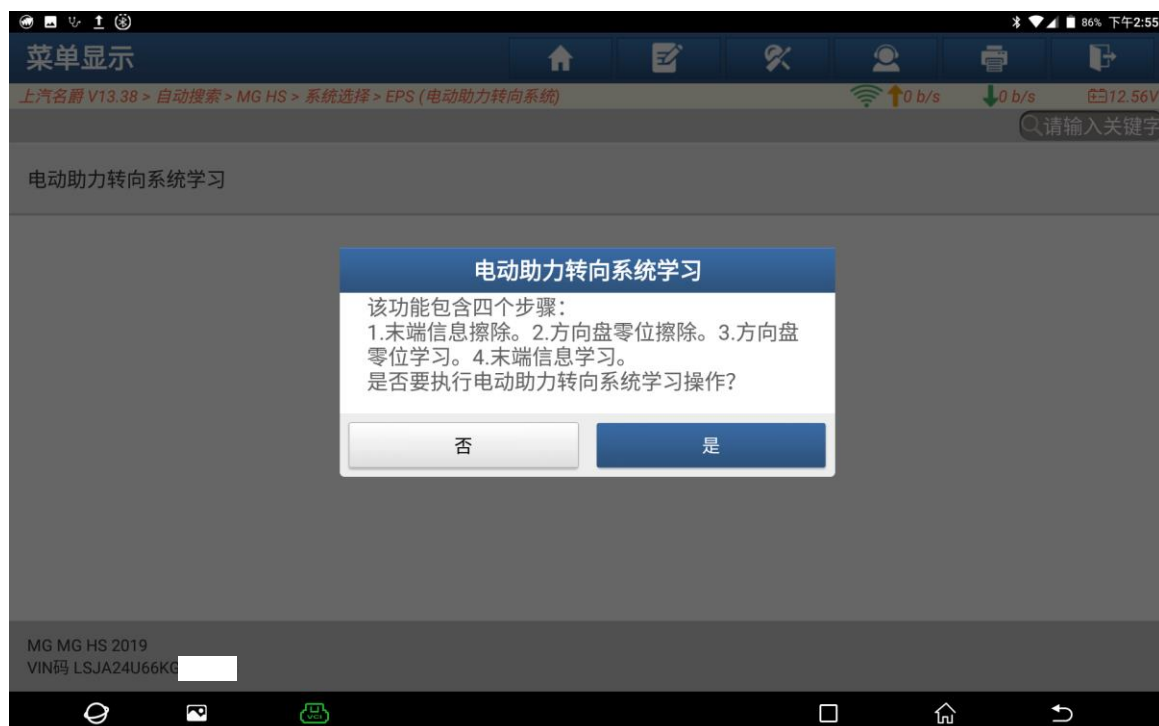


6. 末端值擦除成功，点击“确定”继续（如下图）；

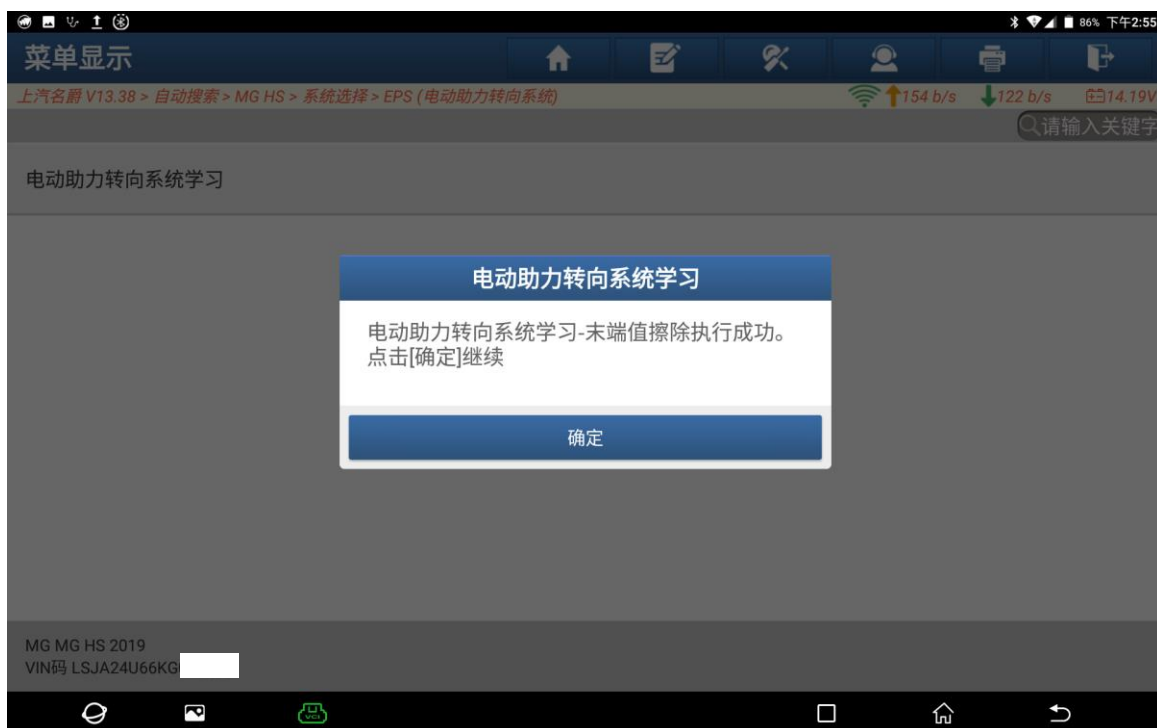


7. 即将执行电动助力转向系统学习-方向盘零位擦除，点击“确定”继续（如下图）；

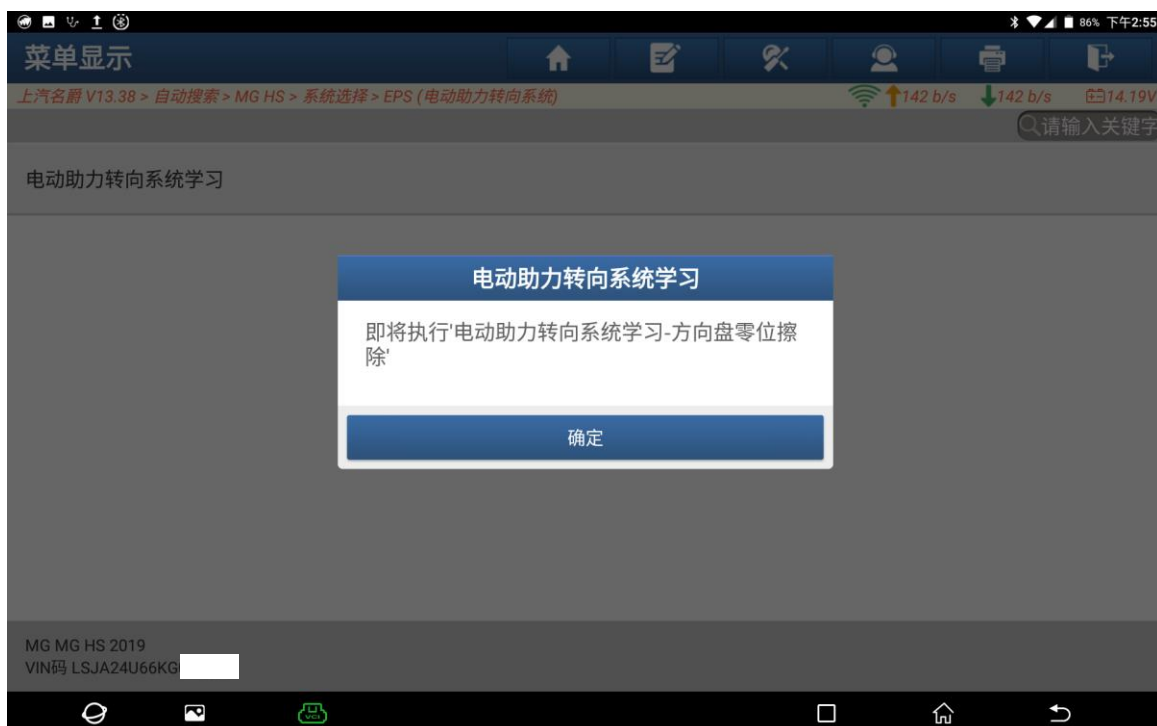


8. 电动助力转向系统学习-方向盘零位擦除成功，点击“确定”继续（如下图）；

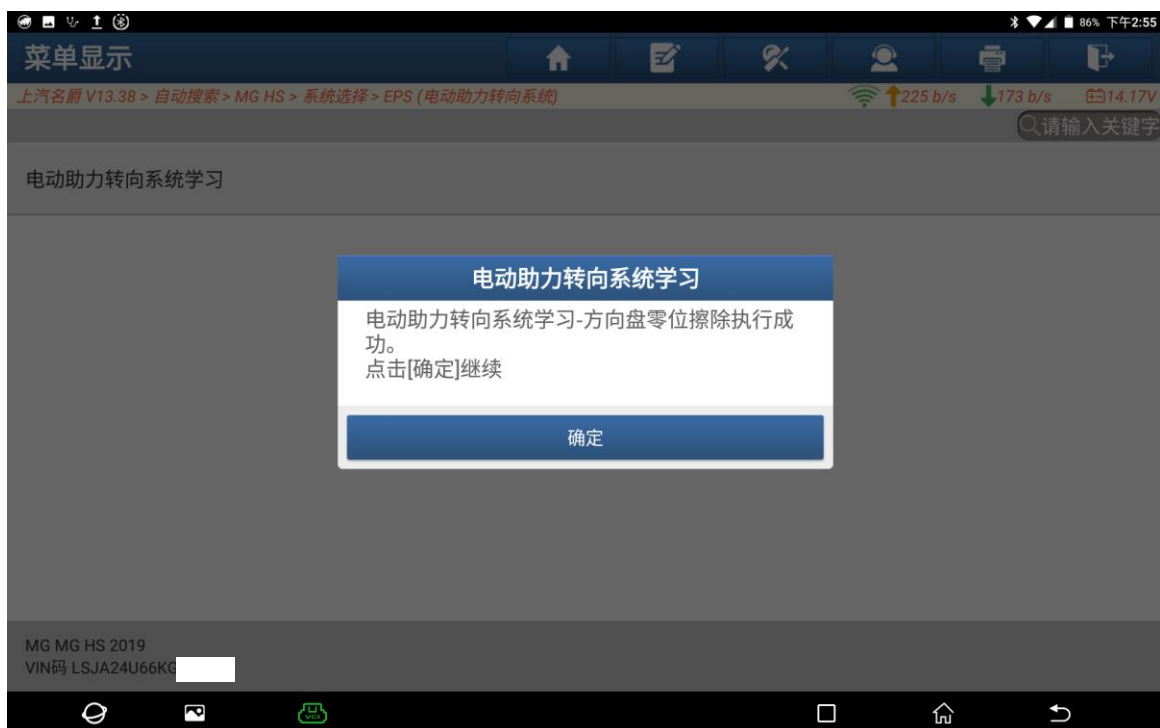


9. 即将执行电动助力转向系统学习-方向盘零位学习，点击“确定”继续（如下图）。

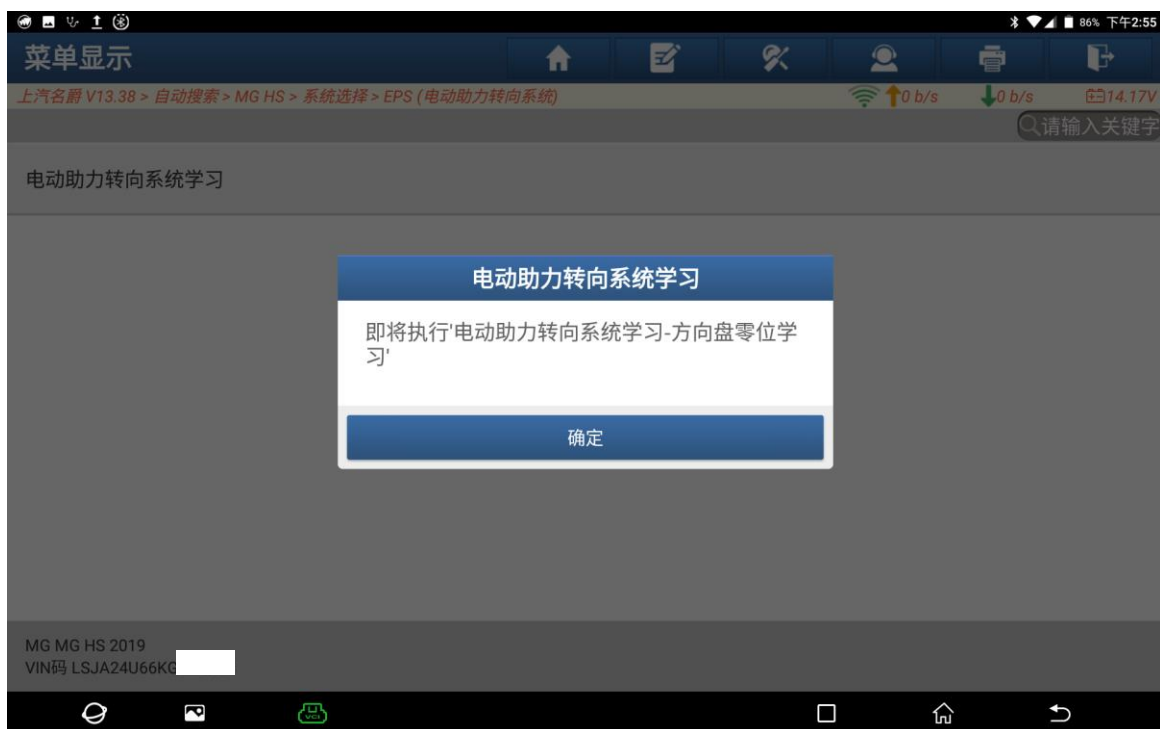


10. 将方向盘匀速缓慢向右转 90 度（1/4 圈），然后将方向盘回正。点击“确定”继续（如下图）；

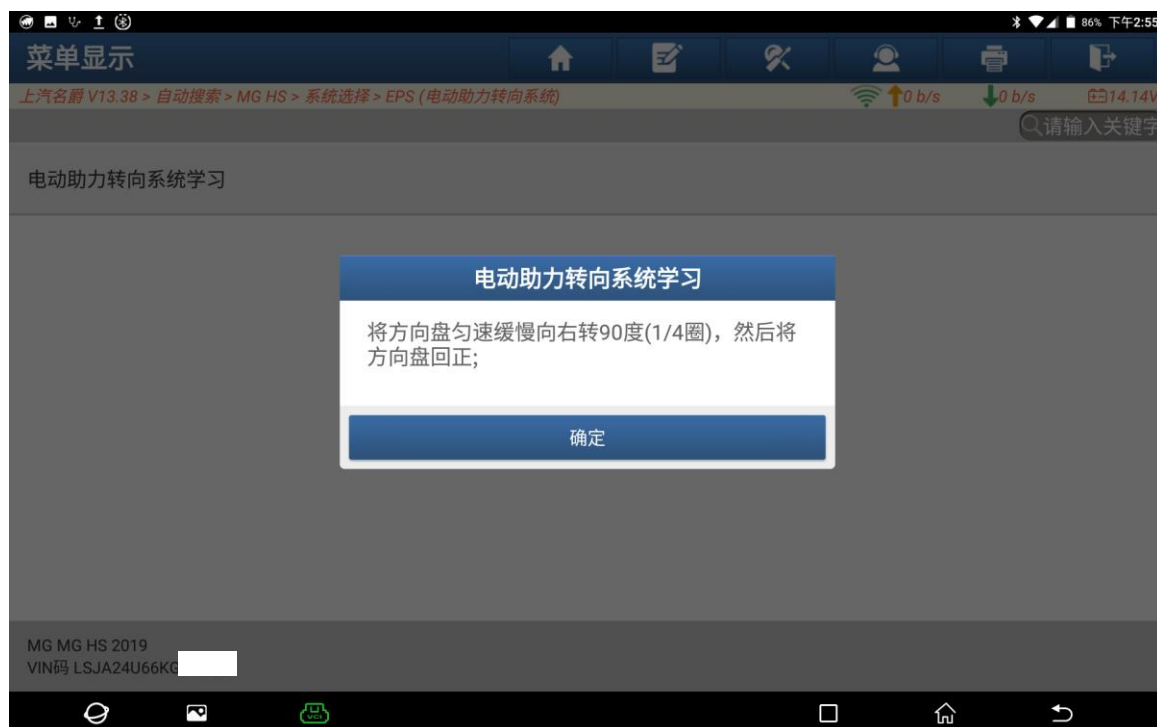


11. 将方向盘匀速缓慢向左转 90 度（1/4 圈），然后将方向盘回正。点击“确定”继续（如下图）；

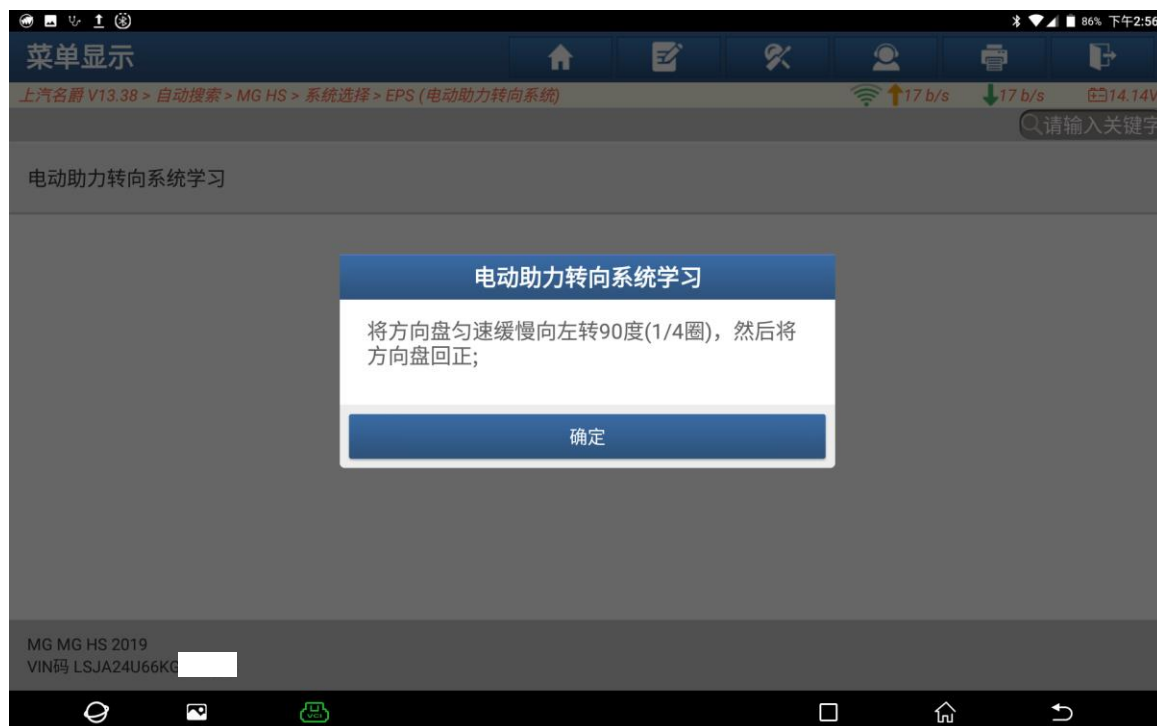


12. 后续请按照指示操作，点击“确定”继续（如下图）；

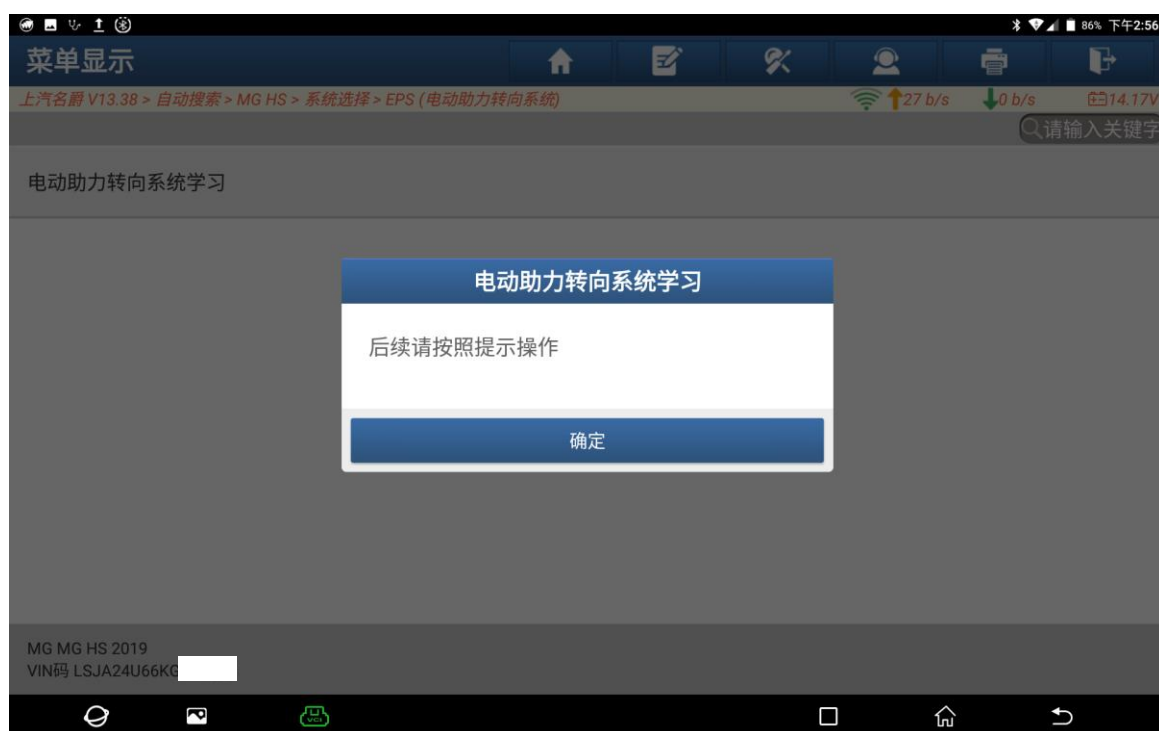


13. 执行电动助力转向模块方向盘角度初始化，执行完成后点击“确定”继续（如下图）。

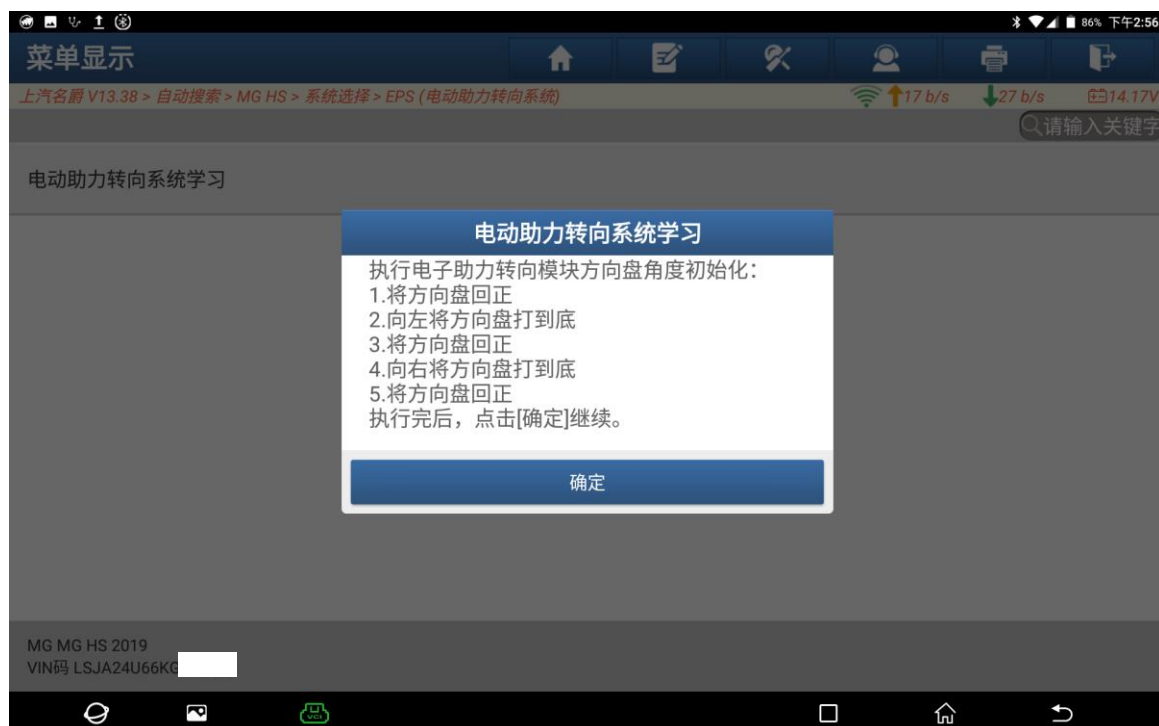


14. 电动助力转向系统学习-方向盘零位学习成功，点击“确定”继续（如下图）；

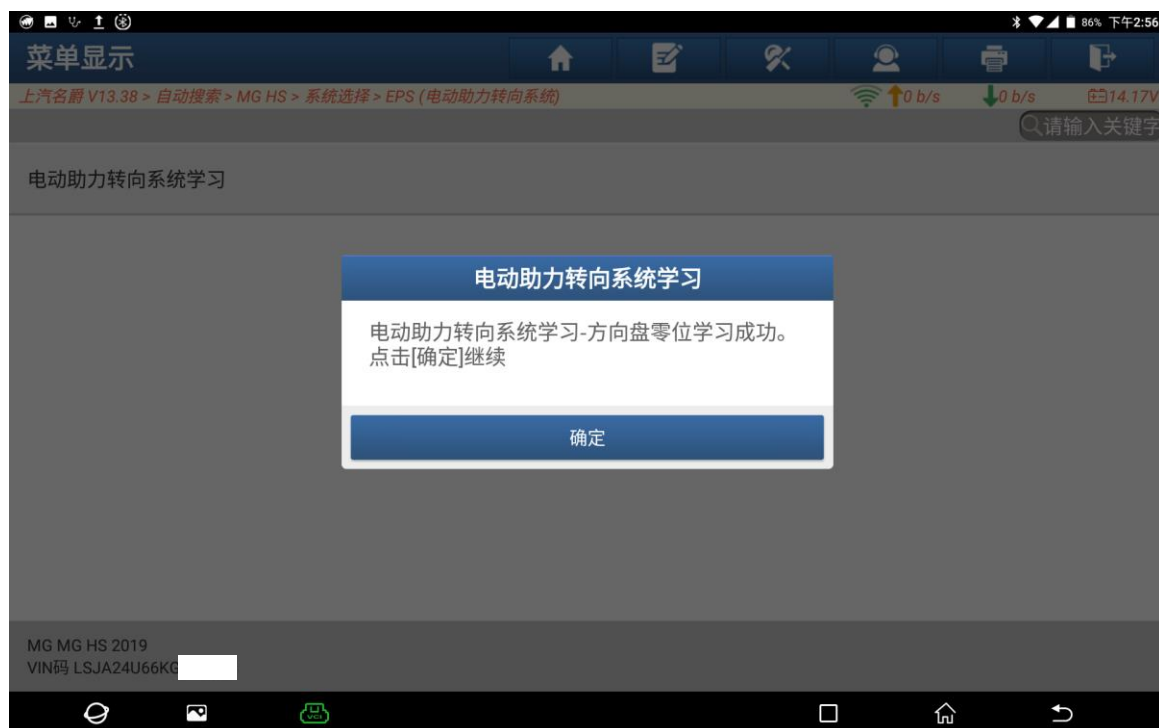

15. 执行电动助力转向系统学习-末端信息学习，执行完成后，点击“确定”继续（如下图）；

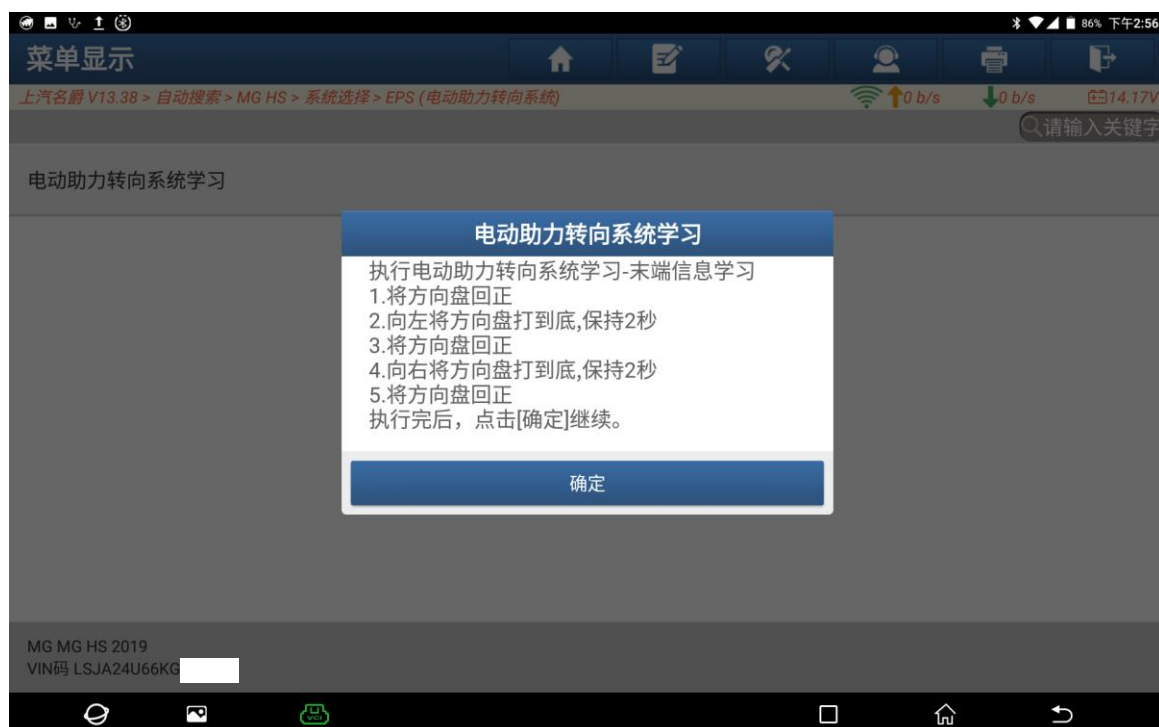


16. 电动助力转向系统学习程序全部完成（如下图）。

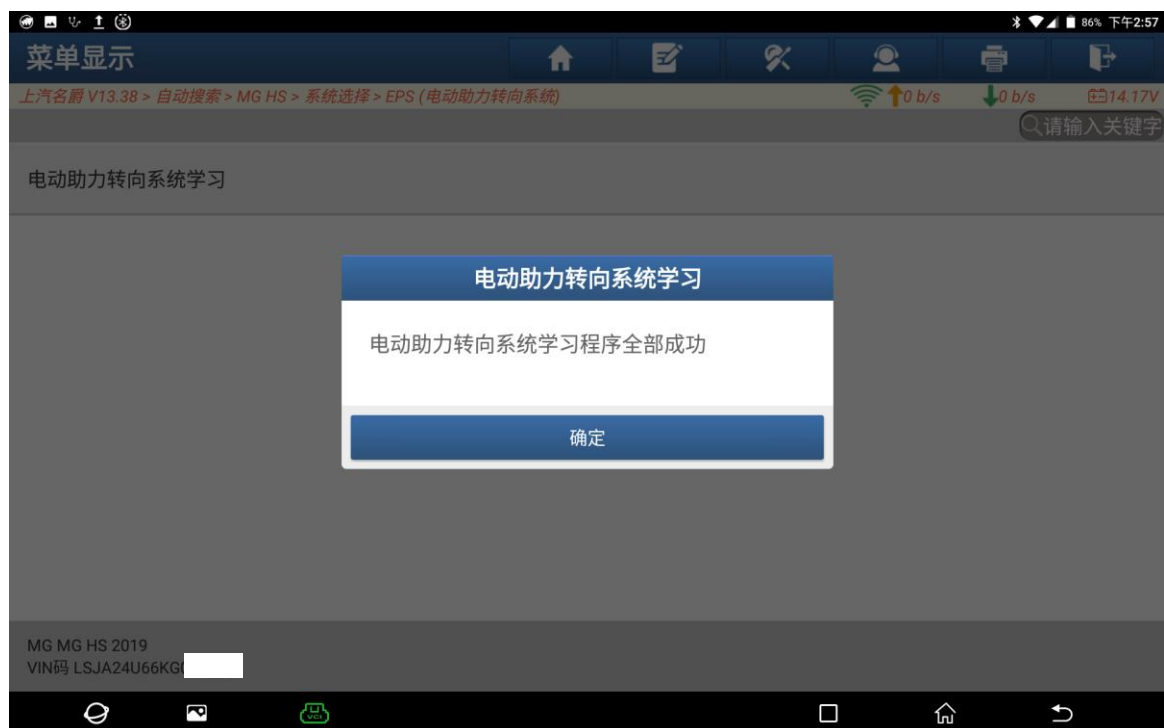

17. 仪表故障灯熄灭（如下图）；



系统无故障码（如下图）。

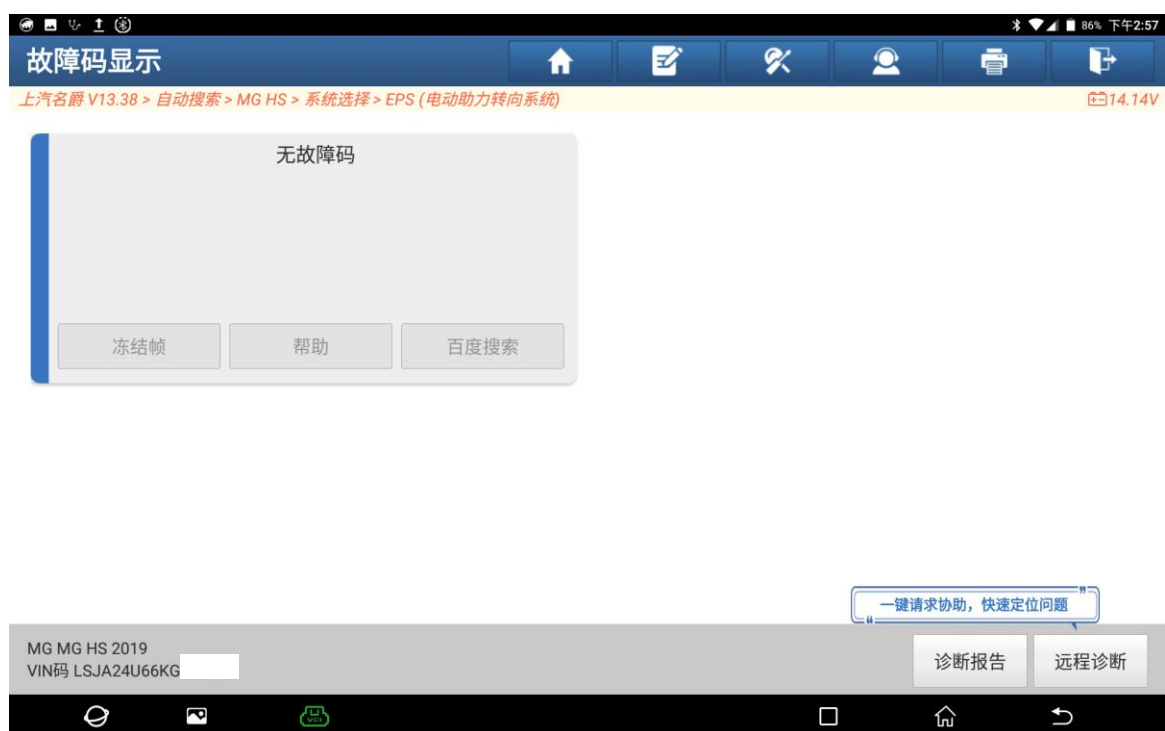

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。