


奔驰 S350L 驾驶员侧座椅标准化

功能说明：驾驶员侧座椅调节有故障码：B228678 控制单元校准丢失或未进行。
调教或调节不正确。需要做“标准化”这个特殊功能。

支持产品：元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型：2020 款奔驰 S350L，VIN 为：WDDUG5FBLA*****（如下图）；

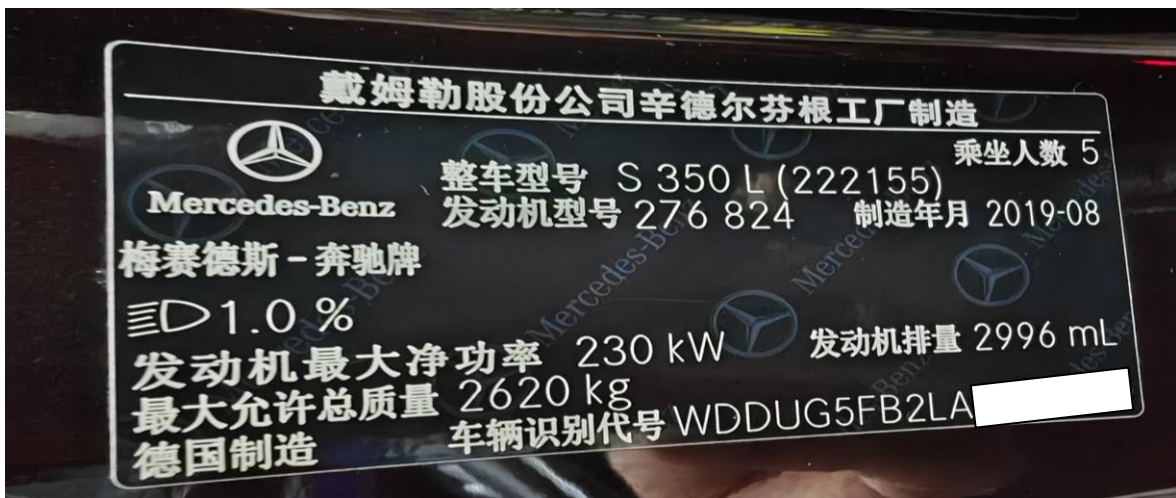

仪表气囊故障灯亮。



操作指引：

1. 保存故障报告，SRS-安全气囊有故障码：U051186 接收到来自“驾驶员座椅”控制单元的不可信数据。存在一个错误的信号。ESA-DR-驾驶员侧座椅调节有故障码：B228678 控制单元校准丢失或未进行。调教或调节不正确。（如下图）；

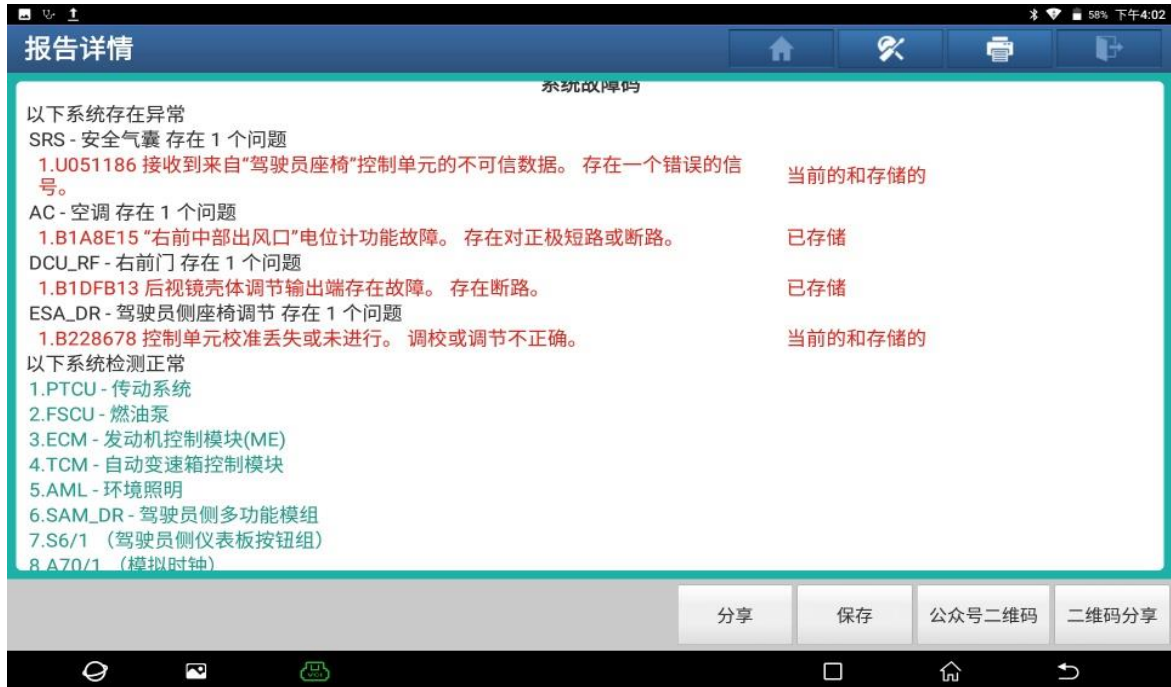


图 1

2. 进【ESA-DR-驾驶员侧座椅调节】系统，选择【故障引导】（如下图）；



图 2

3. 选择【B228678 控制单元校准丢失或未进行，调教或调节不正确】。点“检测”（如下图）；

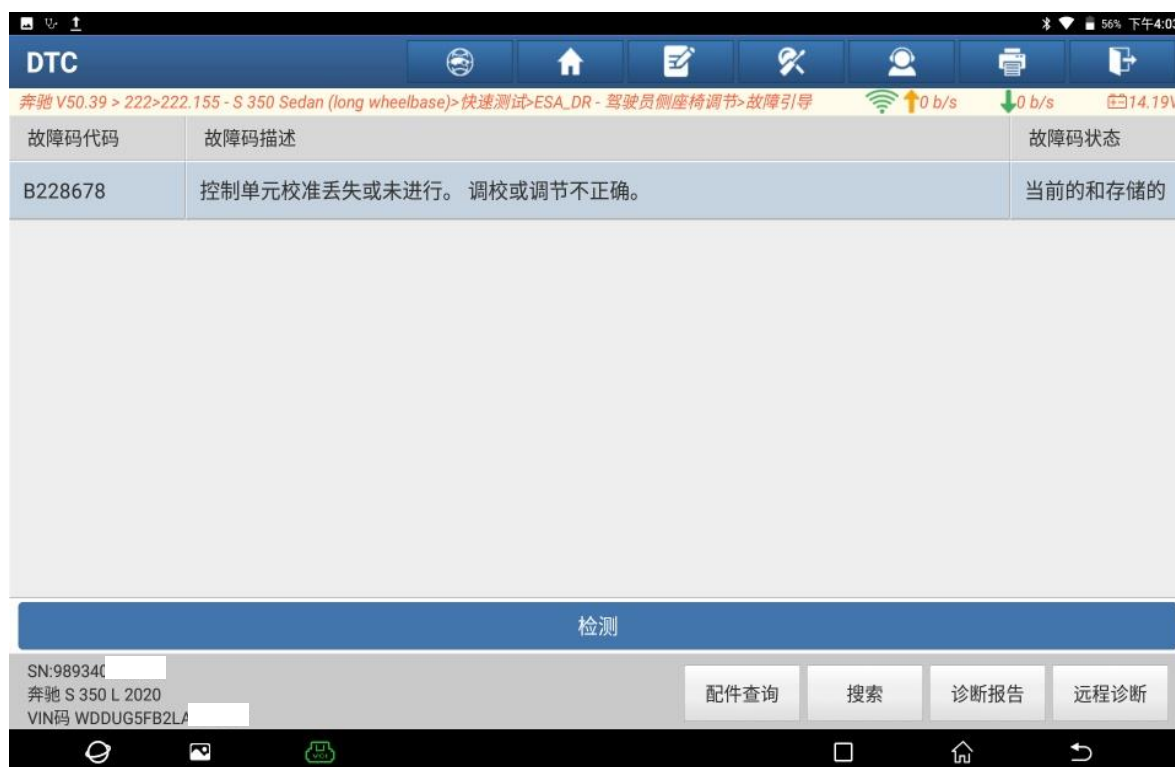


图 3

4. 可能的原因和补救措施：必须进行试运行（如下图）；



图 4

5. 选择【特殊功能】(如下图);



图 5

6. 选择【标准化】(如下图);

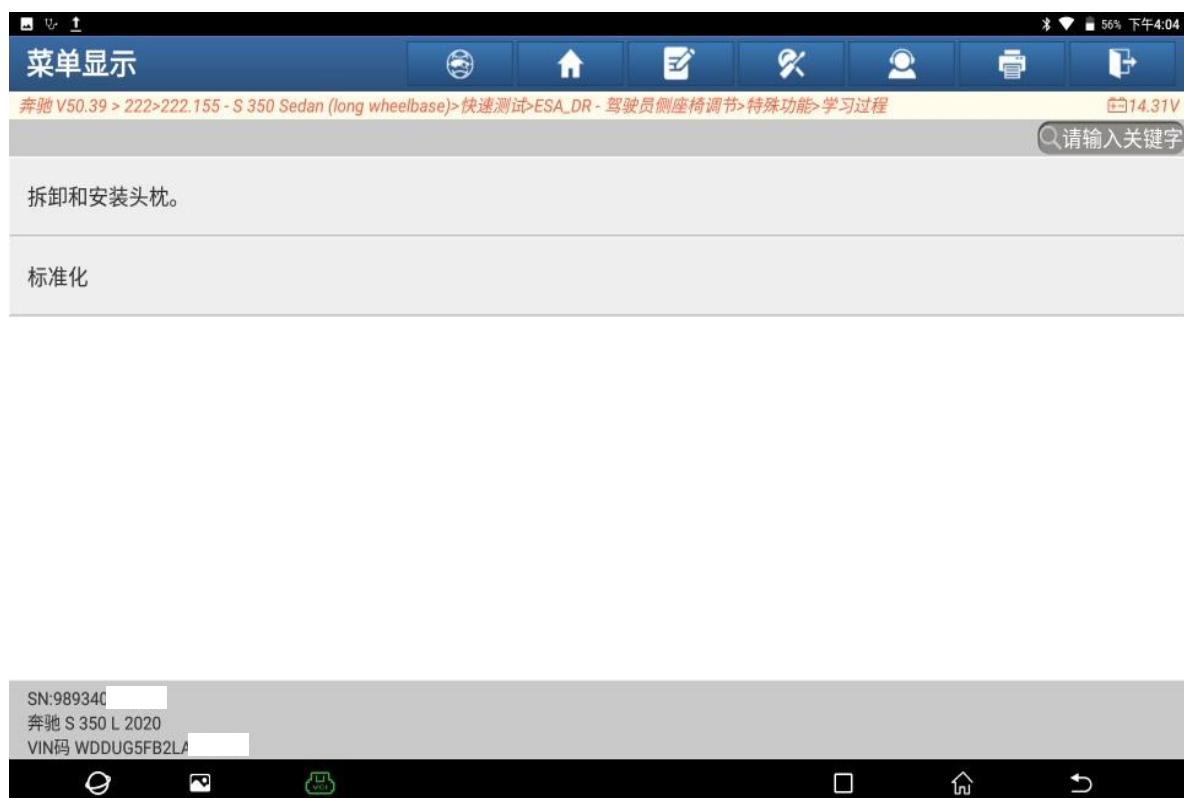


图 6

7. 座椅和转向柱会自动移动，注意安全。点“继续”（如下图）；



图 7

8. 标准化进行中（如下图）；

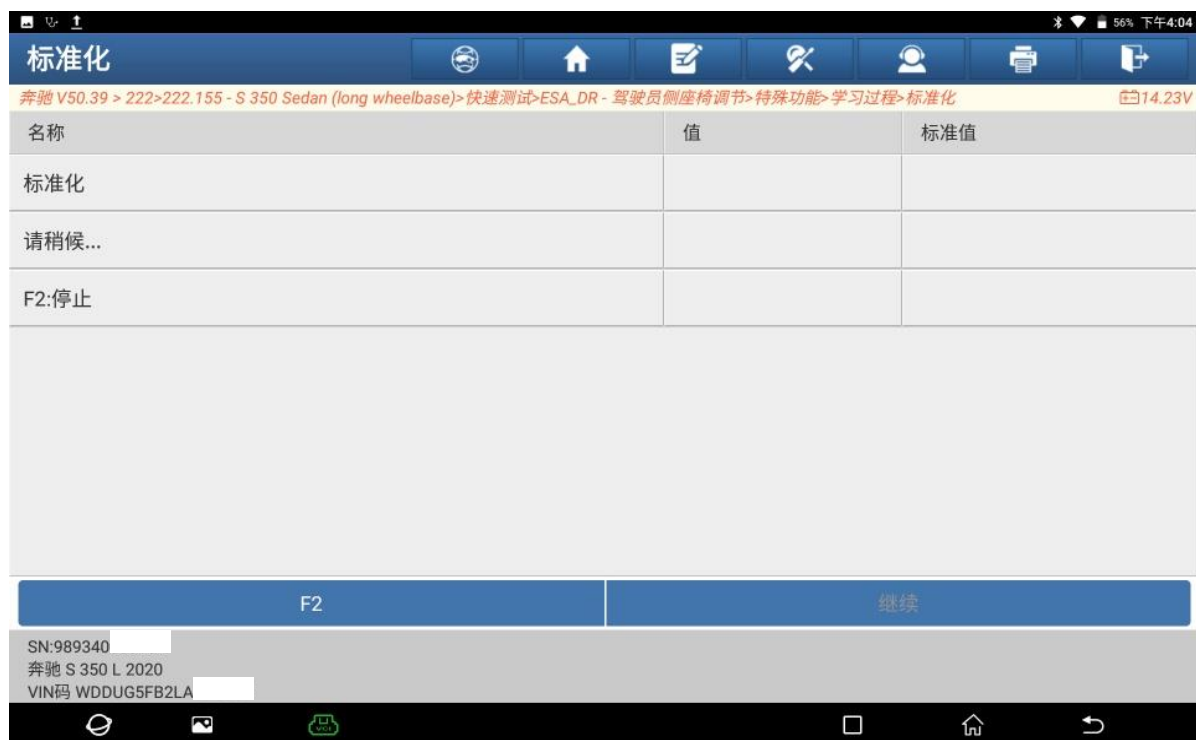


图 8

9. 已成功进行标准化（如下图）；

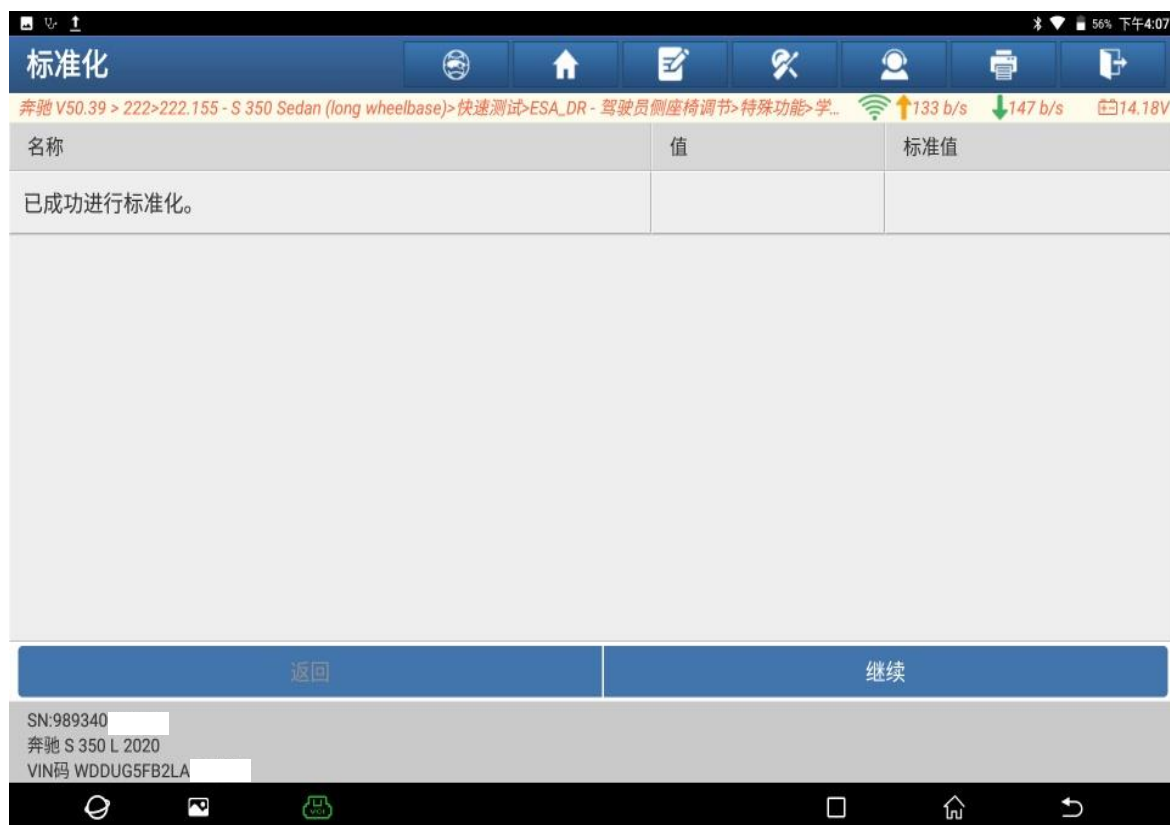


图 9

10. 清码后保存故障报告，SRS-安全气囊无故障码（如下图）；

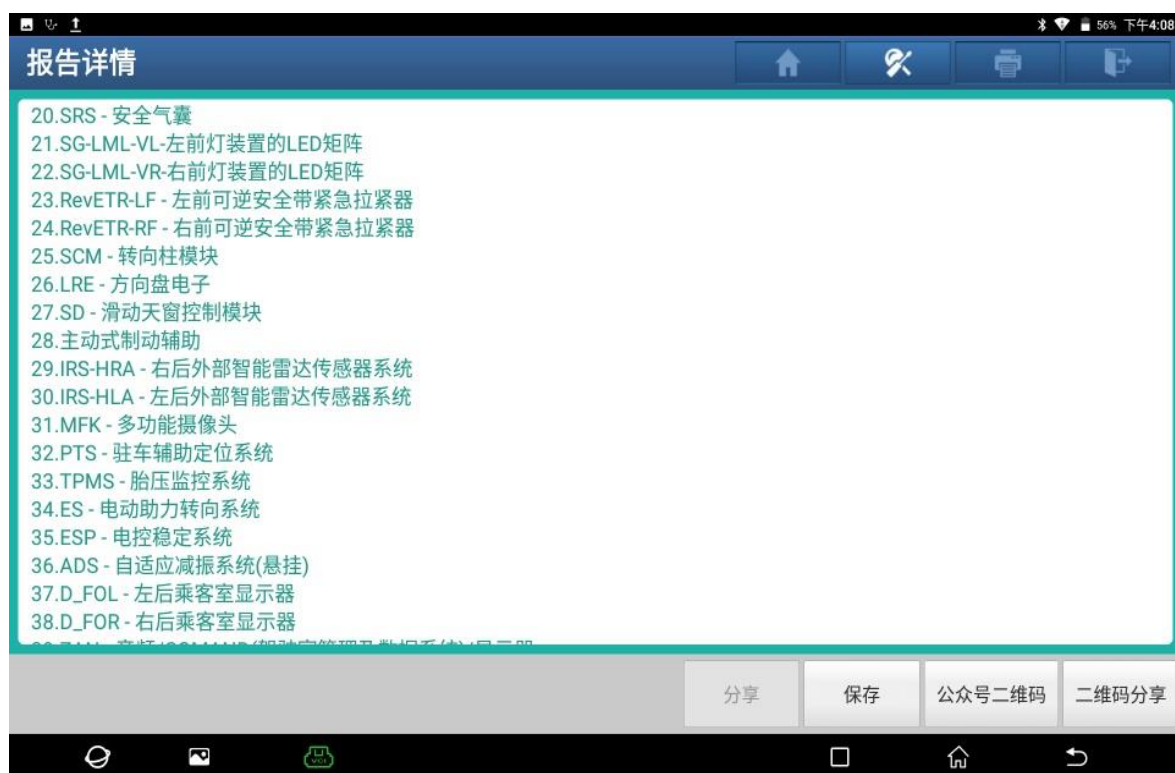


图 10

11. ESA-DR-驾驶员侧座椅调节无故障码（如下图）；

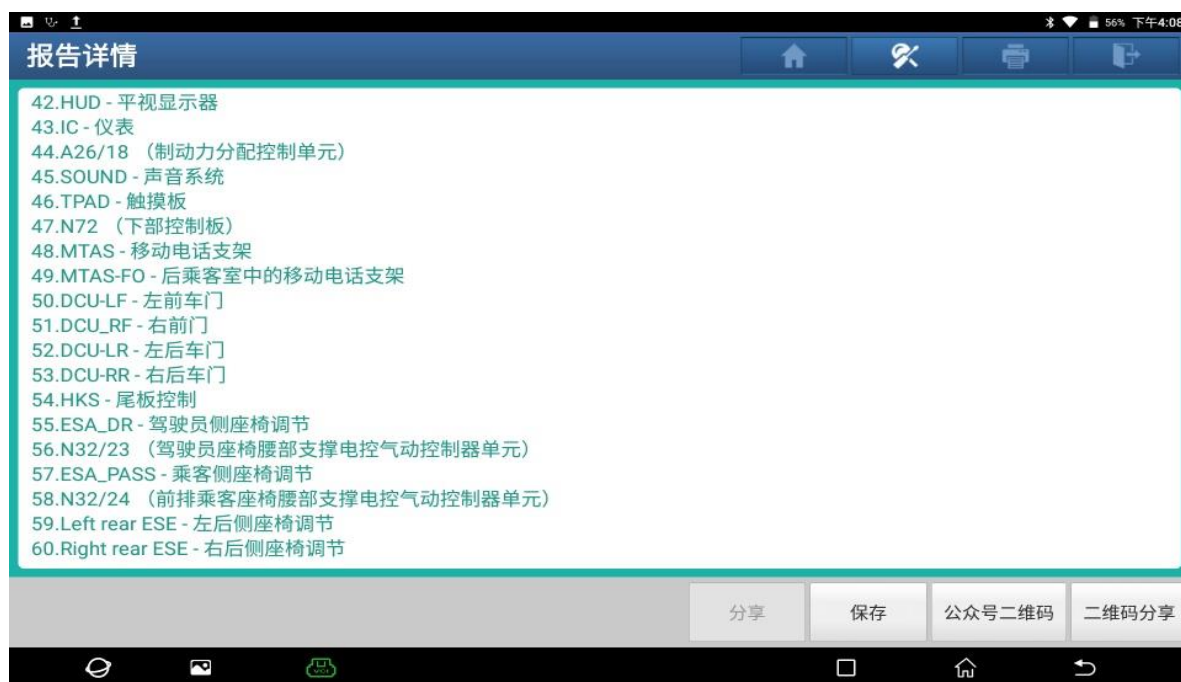


图 11

12. 仪表气囊故障灯灭（如下图）；



图 12

声明：

该文档内容归深圳市元征科版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。