


特斯拉 Model Y 胎压匹配

功能说明： 2023 年特斯拉 Model Y, 原车胎压传感器损坏, 可以装元征蓝牙胎压传感器替代原厂胎压传感器。

实测车型： 2023 年特斯拉 Model Y, VIN 为: LRWYGCF50PC***** (如下图);

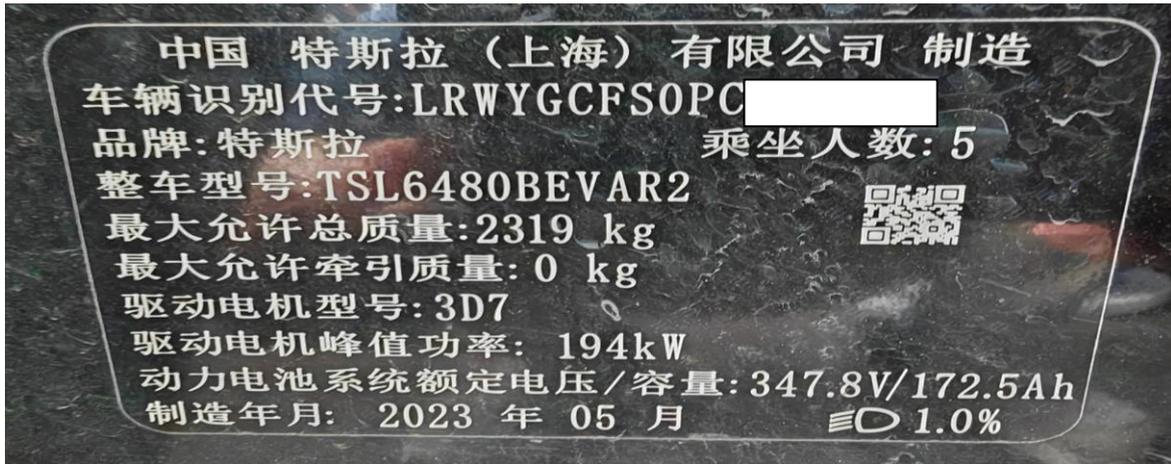

右后轮胎压值显示 3. bar (10 月), 其他 3 个轮胎压显示 (17 分钟前)。初步判断是右后胎压传感器损坏。对每个轮充放气, 观察胎压值变化, 只有右后轮胎压值不变。确认右后胎压传感器损坏。(如下图);



操作指引:

1. 拆出右后轮胎压传感器，此传感器零件号为：1490701-01-D（如下图）；



图 1

2. 元征 2.4GHz 蓝牙传感器，此传感器可以替代零件号为 1490701 的特斯拉蓝牙传感器。元征特斯拉专用蓝牙传感器不需要编程，直接装车匹配。（如下图）；



图 2

3. 装好元征蓝牙胎压传感器，在车上显示屏上选择“服务”（如下图）；



图 3

4. 选择【轮毂】，选择此车轮毂尺寸（如下图）；

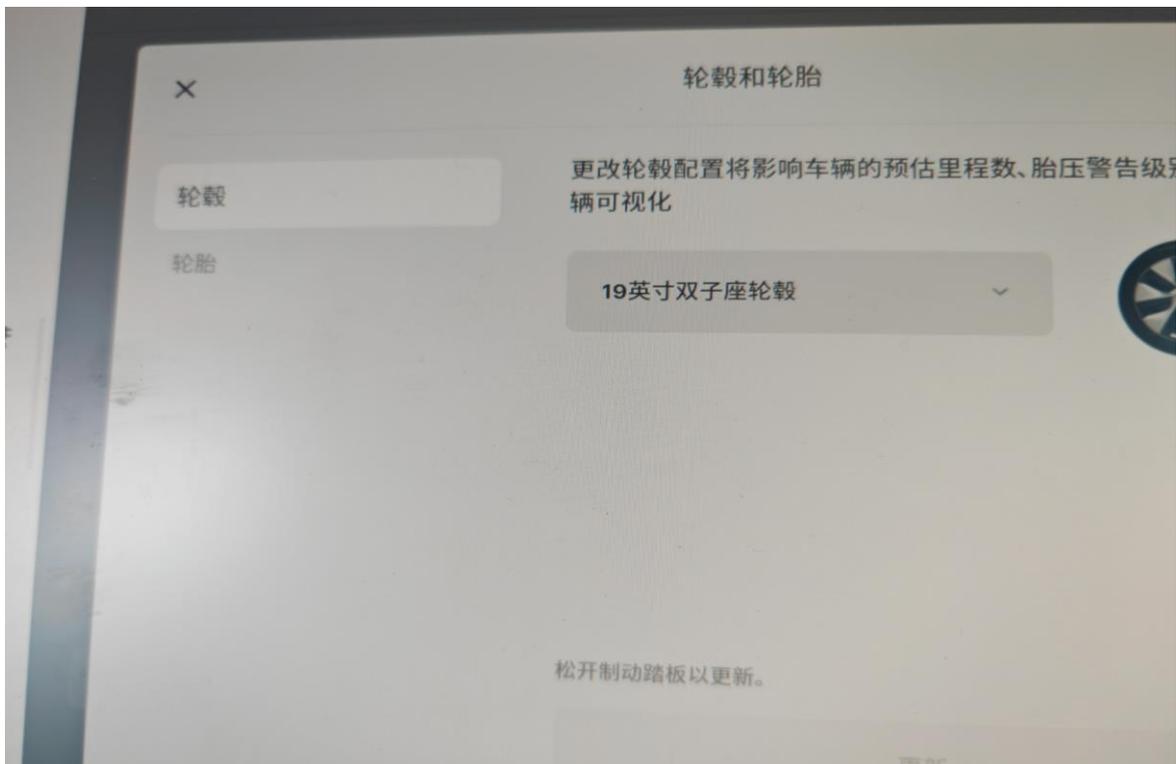


图 4

5. 选择【轮胎】，根据实际情况，选择【全季节或夏季】如下图）；

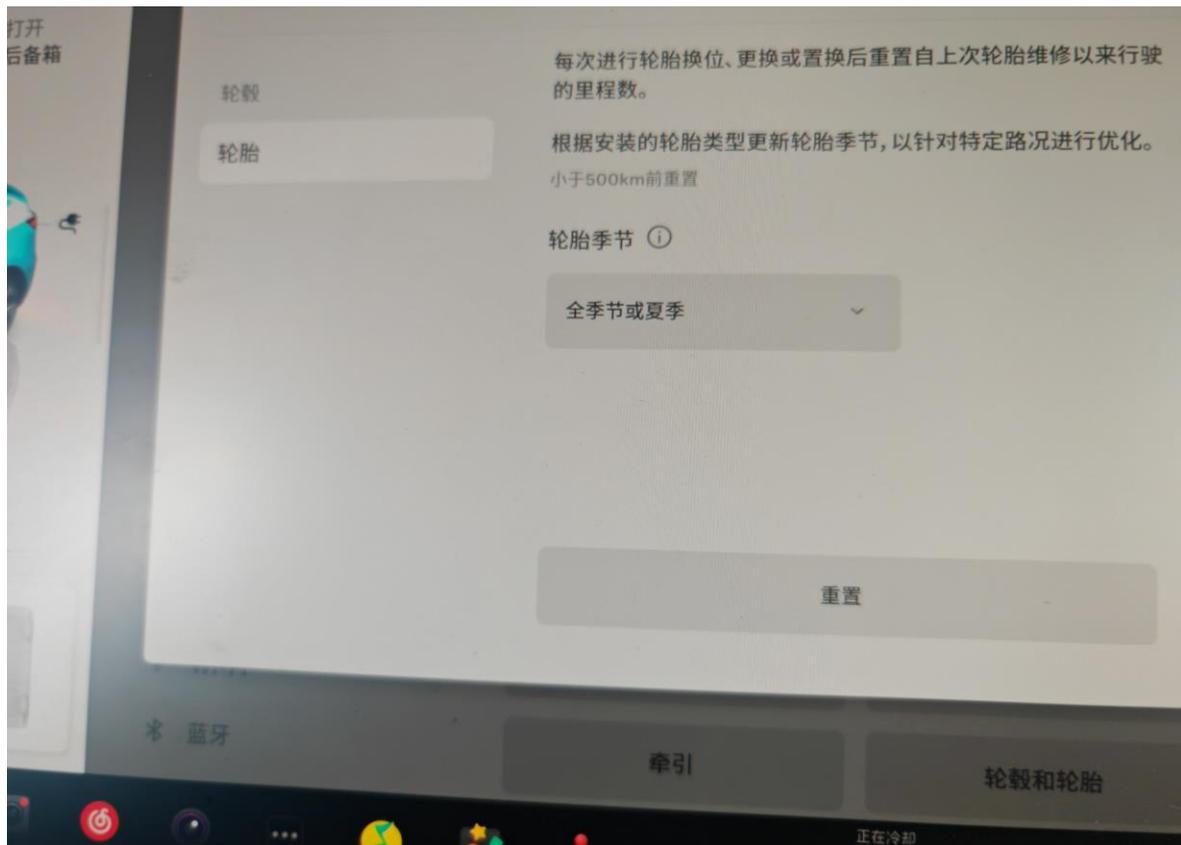


图 5

6. 点“重置”，车辆提示“更新完成”。需要路试匹配胎压（如下图）；

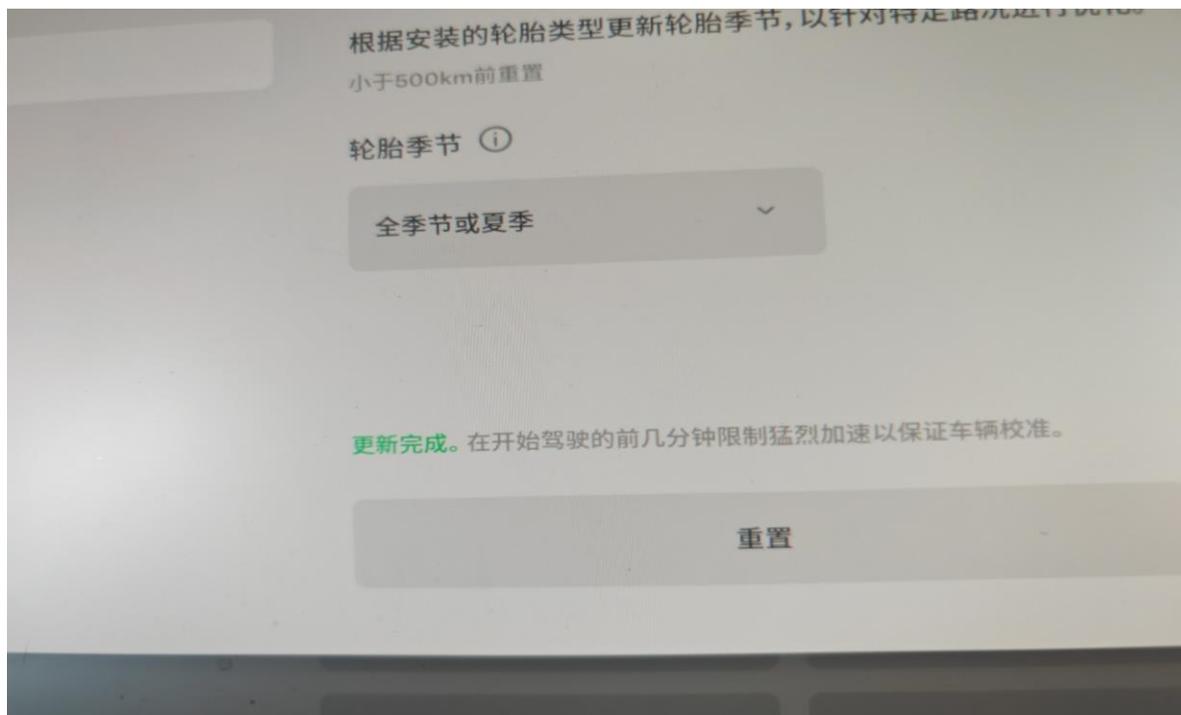


图 6

7. 按照车上的标准，给四个轮充到标准气压（如下图）；

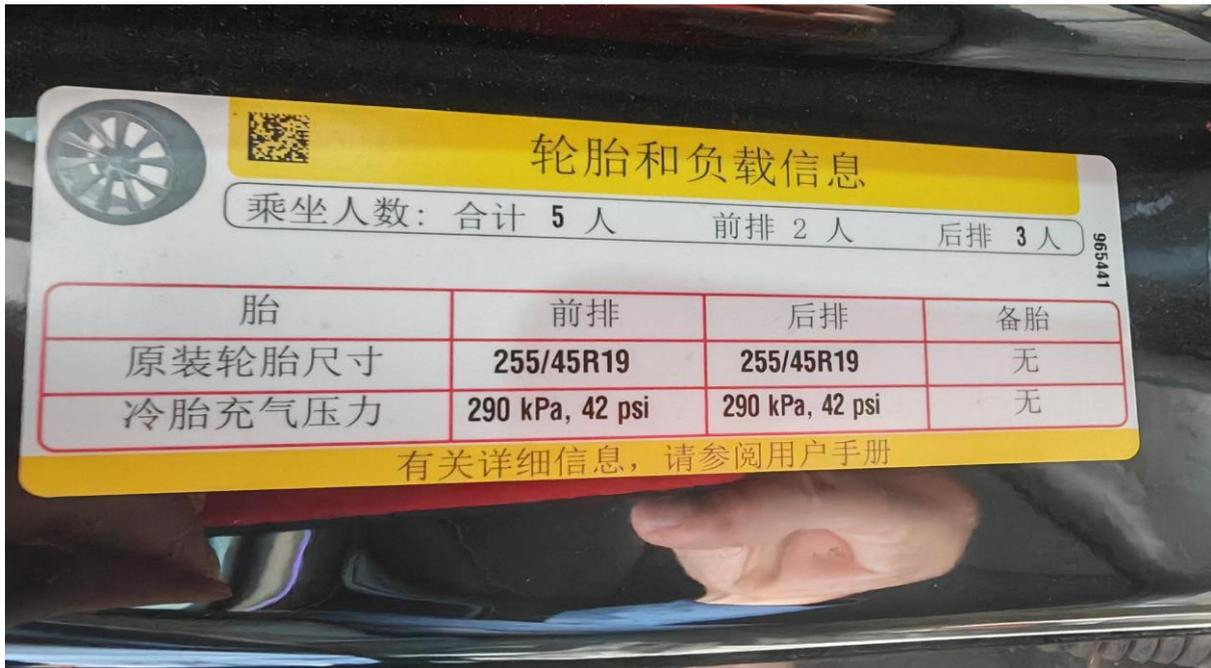


图 7

8. 出去路试，胎压显示正常，胎压匹配成功。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。