

2011 年奥迪 A4L 电控副驾驶员门在线编码

实测车型：2011 年奥迪 A4L，VIN 码：LFV3A28K3B30****，如下图；



故障说明：电控副驾驶员门有 01042 控制单元未编码的故障码，故障码清除不了，如下图；



操作指引:

1). 进入系统读取版本信息如下, 编码是: 001C00001000100000, 如图 1;



图 1

2). 选择“在线功能”菜单, 如图 2;



图 2

3). 选择“在线编码”，如图 3；



图 3

4). 该功能需要下载文件才能操作，点击“下载”，如图 4；

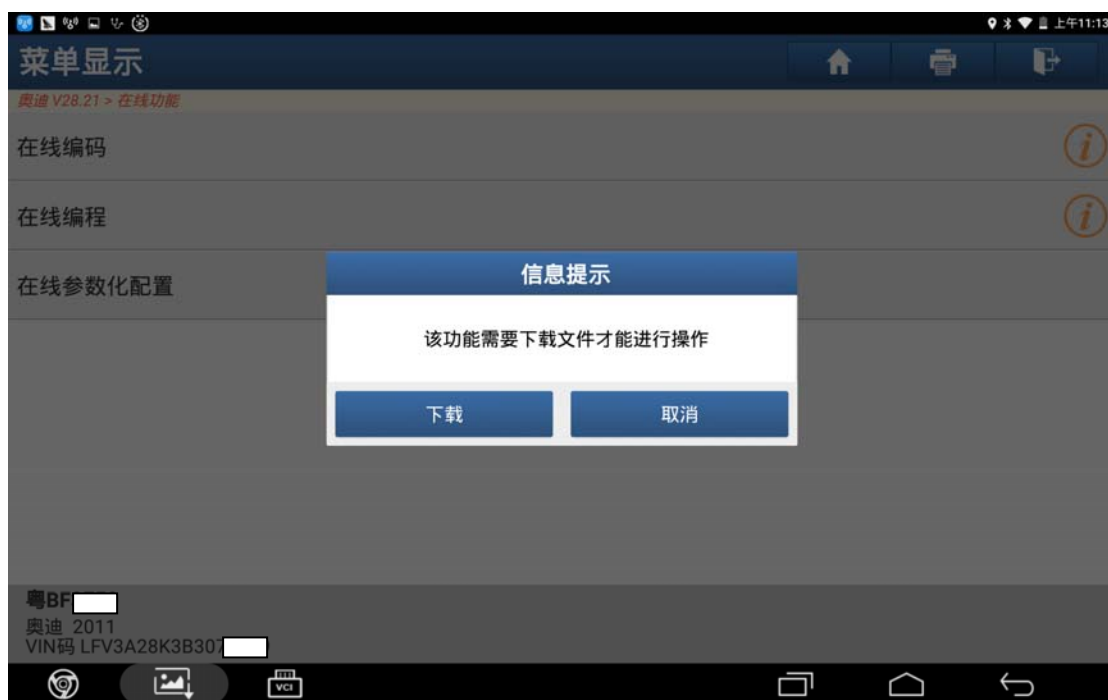


图 4

5). 下载成功，点“确定”，如图 5；

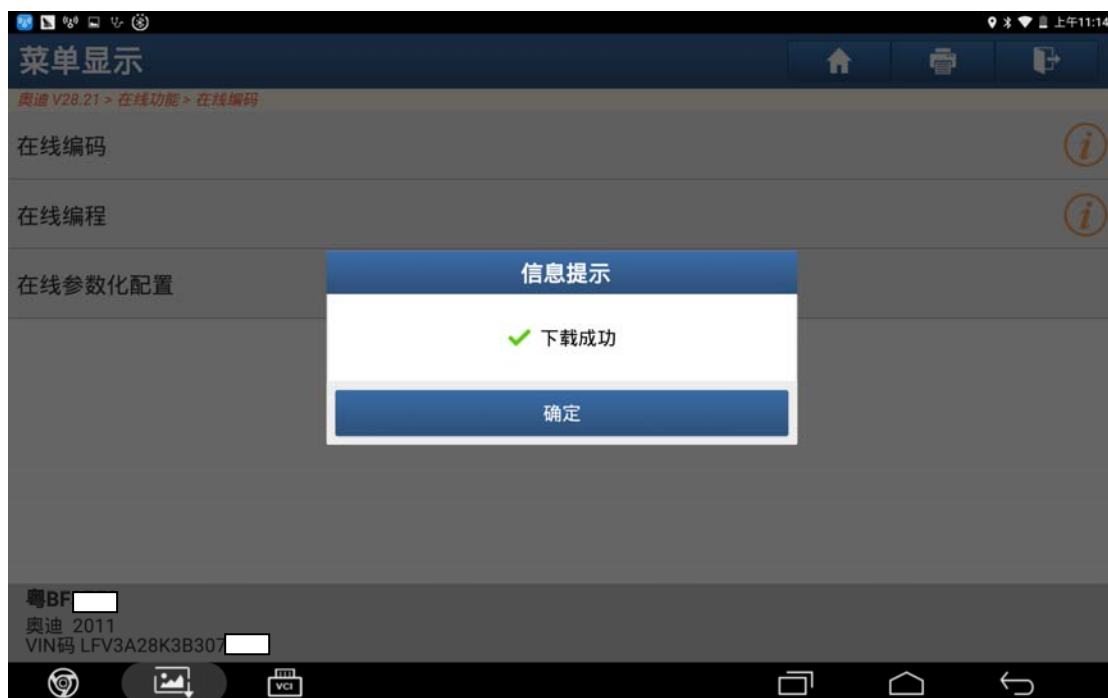


图 5

6). 处理中，请等待，如图 6；

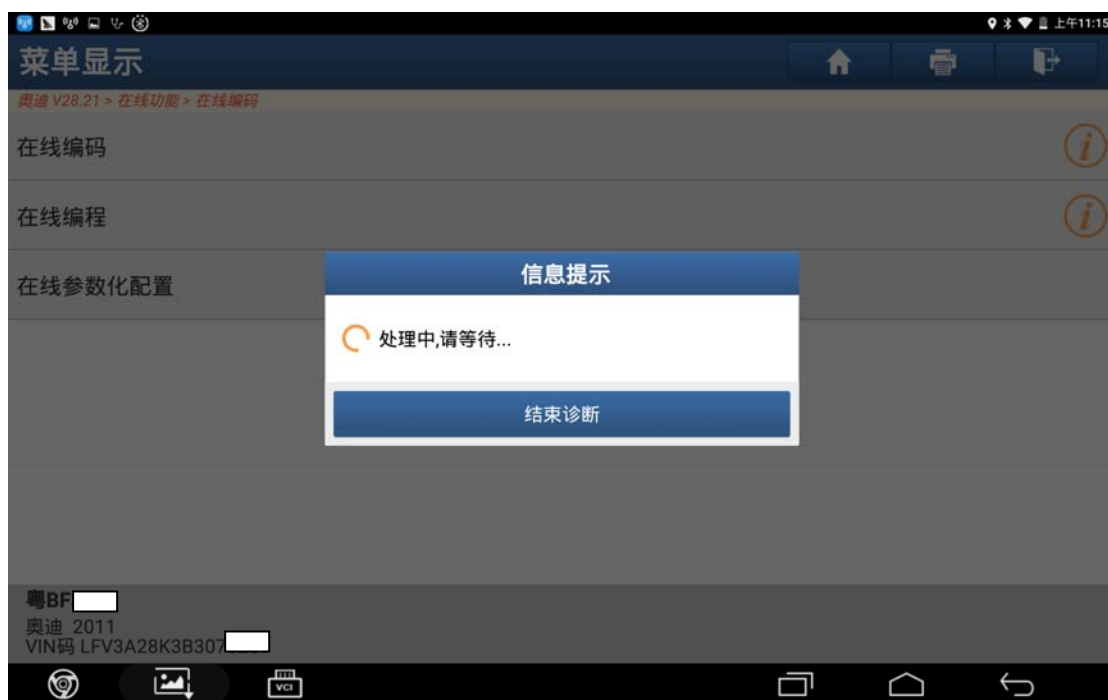


图 6

7). 正在加载文件, 请稍等, 如图 7;

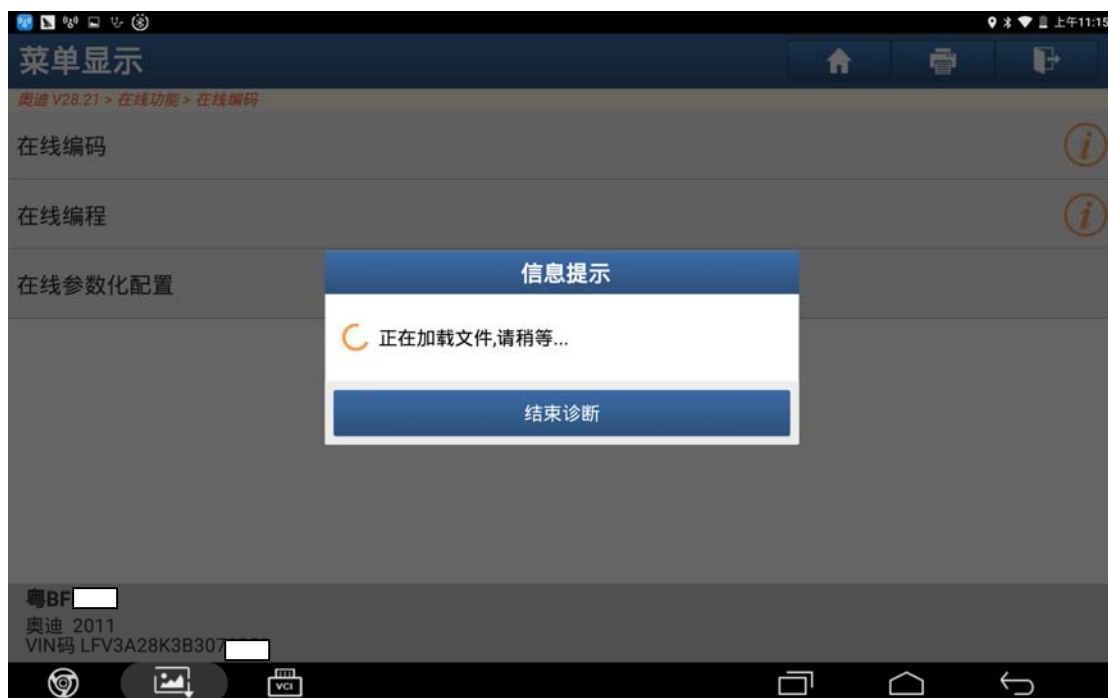


图 7

8). 选择“52 电控副驾驶门”, 点击编码, 如图 8;



图 8

9). 选择“可能编码 01”，如图 9；



系统编码	状态
001C00001000100000	最初编码(备份)
001C00001000100000	当前编码
011002205000440004	可能编码01



图 9

10). 点击“确定”执行修改变码，如图 10；

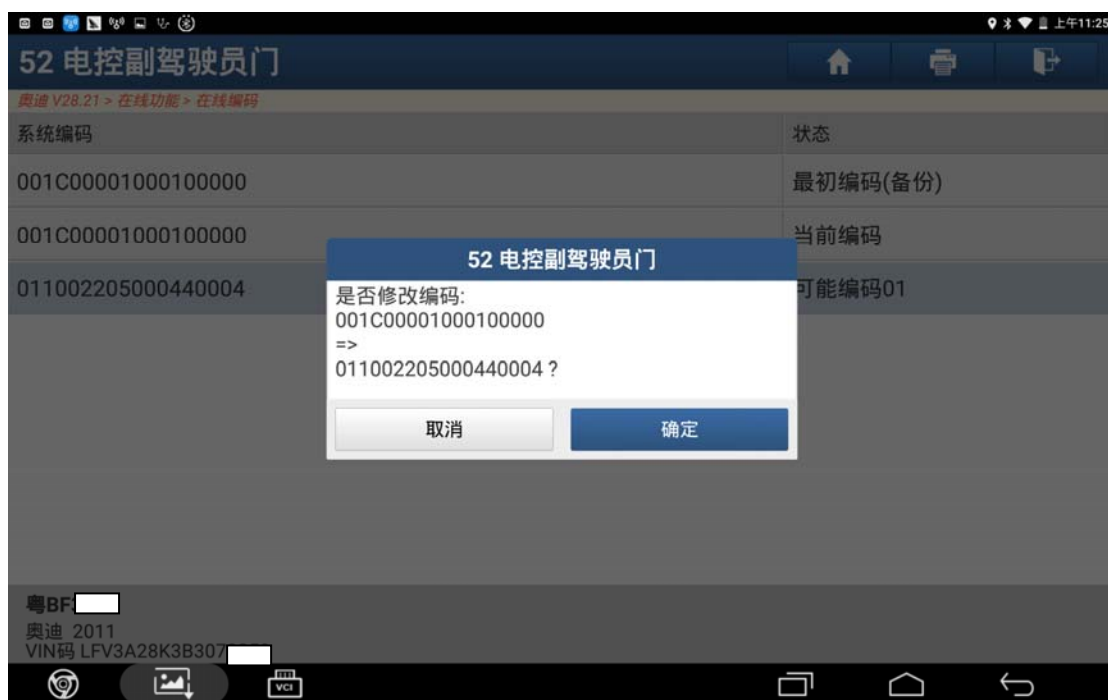


图 10

11). 该编码已经成功执行, 点击“确定”, 如图 11;



图 11

12). 点击“是”清除故障码, 如图 12;

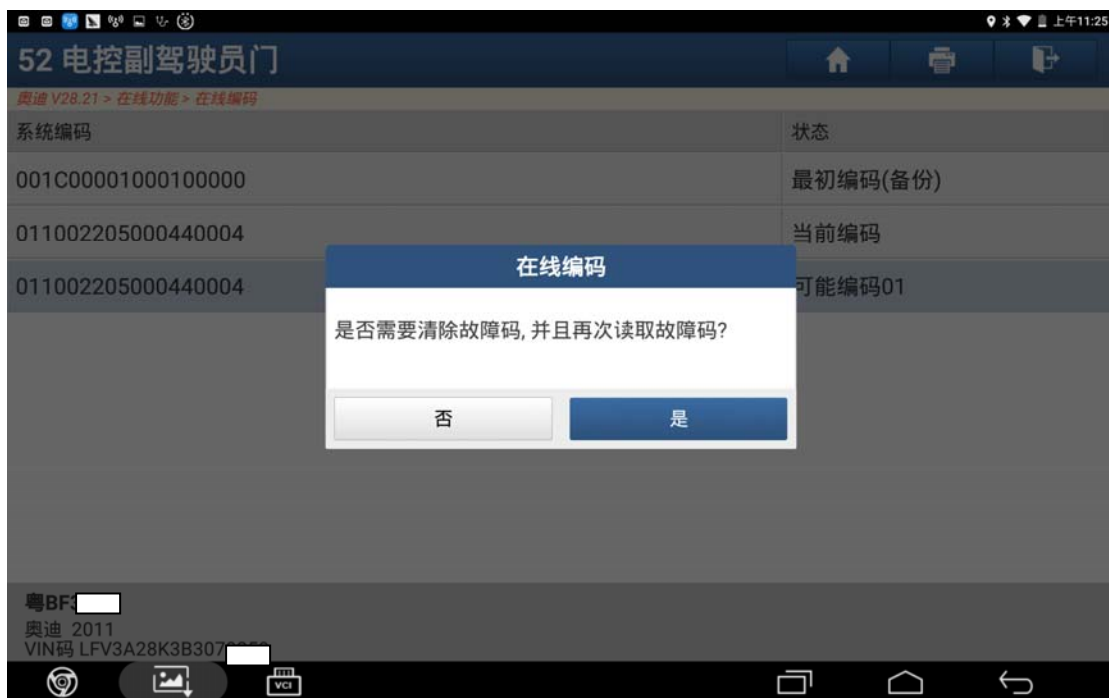


图 12

13). 点击“是”重新读取故障码，如图 13;



图 13

14). 无故障码，点击“确定”，如图 14;

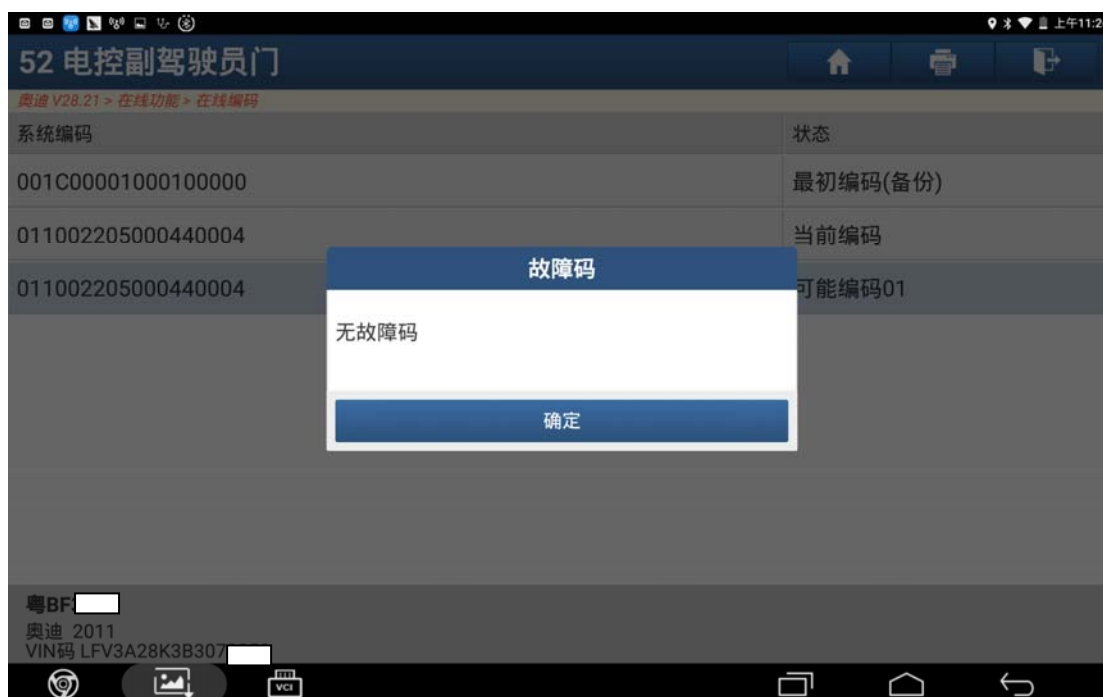


图 14

15). 进入电控副驾驶员门读取版本信息，版本变更为 01100220500044004，如图 15；



图 15

16). 再此进入电控副驾驶员门读取故障码，无故障码，如图 16；



图 16

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。