U1283 本田智能ECU与乘客侧MICU失去通信故障解析

故障码说明：

DTC	说明
U1283	本田智能ECU与乘客侧MICU失去通信

故障码诊断流程：

1）.使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
2）.将点火开关转至LOCK (0) 位置，然后转回至ON (II) 位置。
3）.等待6 秒钟或更长时间。
4）.使用汽车故障诊断仪检查故障诊断码。
是否显示DTC U1283？
是 - 转至步骤5。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。检查智能ECU 和乘客侧MICU 之间是否松动或连接不良。
5）.从车身电气系统选择菜单中选择UNIT INFORMATION（单元信息），然后选择CONNECTED UNIT （已连接的单元）。
是否检测到乘客侧MICU？
是 - 更换智能ECU。
否 - 转至步骤6。
6）.将点火开关转至LOCK (0) 位置。
7）.断开乘客侧仪表板下保险丝/ 继电器盒连接器A （38针）。
8）.断开智能ECU 连接器B （32 针）。
9）.分别检查智能ECU 连接器B（32 针）7 号和8 号端子与乘客侧仪表板下保险丝/ 继电器盒连接器A（38 针）11号和29 号端子之间是否导通。

LAUNCH

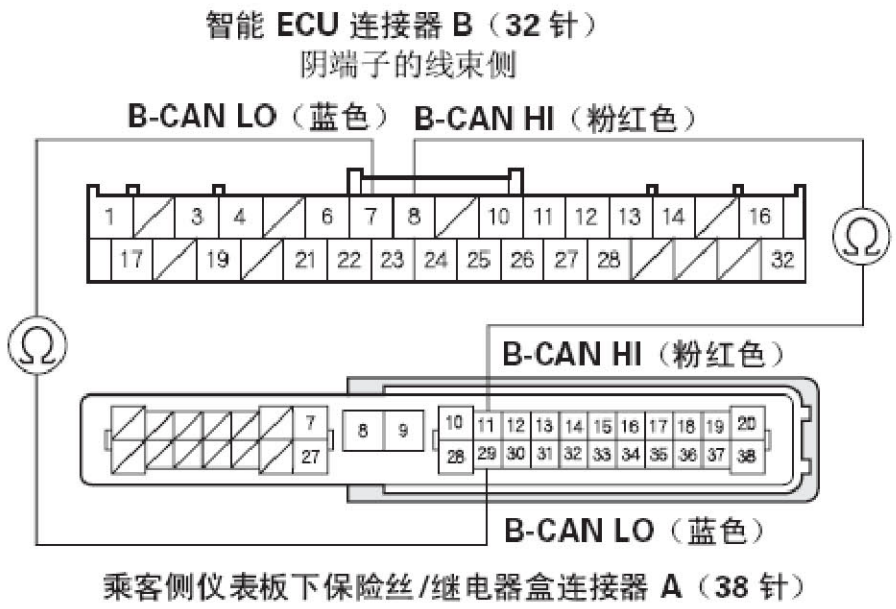

是否导通？

是 - 更换智能ECU。

否 - 智能ECU 和乘客侧MICU 之间线束断路。

LAUNCH