

东南汽车 DX7 车型零点标定功能操作说明

功能说明： 汽车方向盘无法回正时使用此功能进行标定修复。

实测车型： 2016 年东南汽车 DX7，VIN 码: LDNA*****;

故障描述： 有读到故障码[C126154,转向角传感器未校准],如下图:



操作指引：

1. 选择“电动助力转向系统(EPS)”,如图 1:



图 1

2.选择“特殊功能”,如图 2:



图 2

3.选择“EPS(动力转向系统)零点标定”,如图 3:

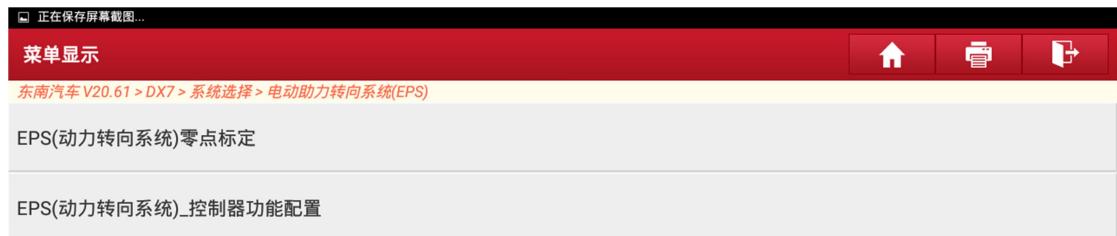


图 3

4.确认执行,点击[是],如图 4:

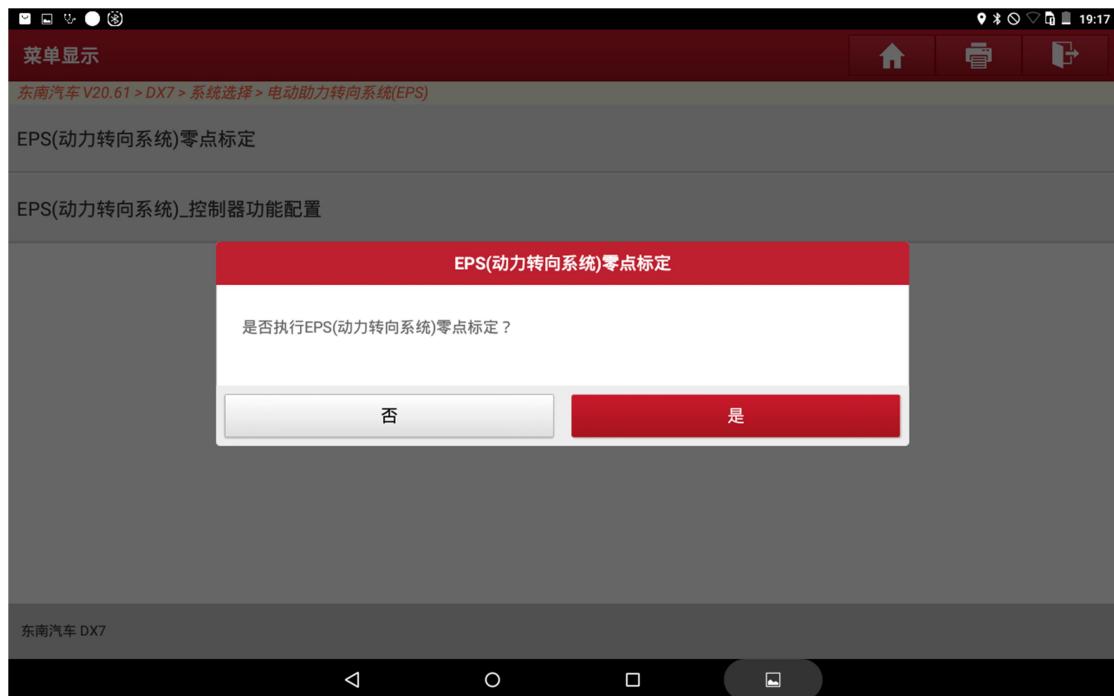


图 4

5.执行成功,点击[确定],如图 5:

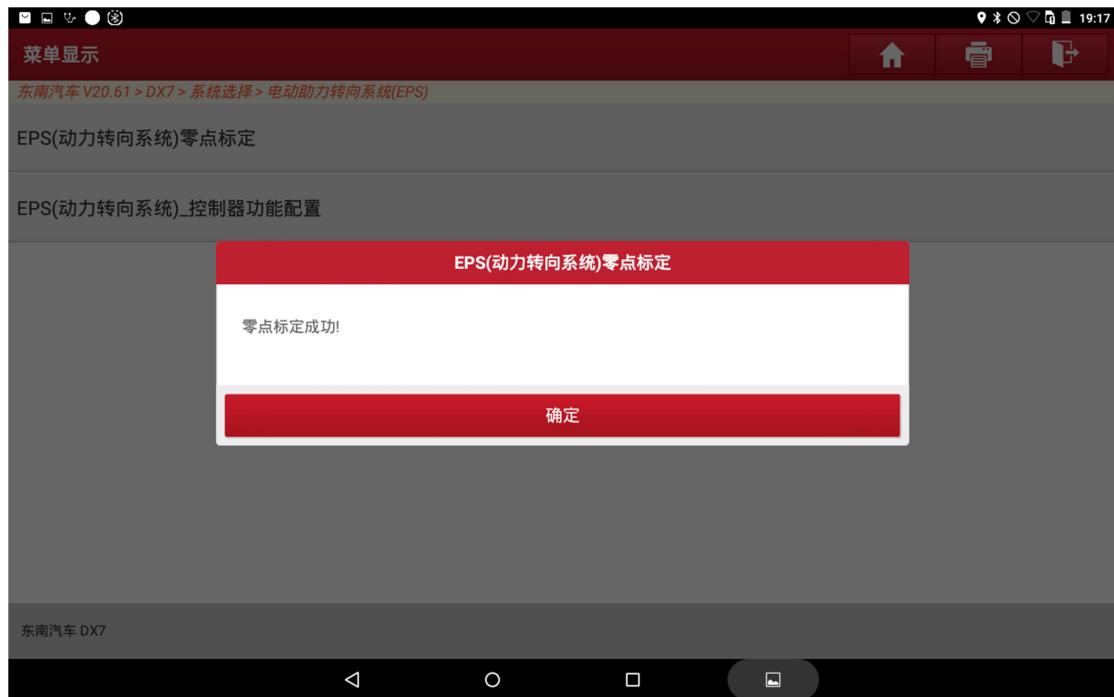


图 5

6.选择[读故障码]功能,故障[C126154,转向角传感器未校准]已修复,无故障,如图 6:

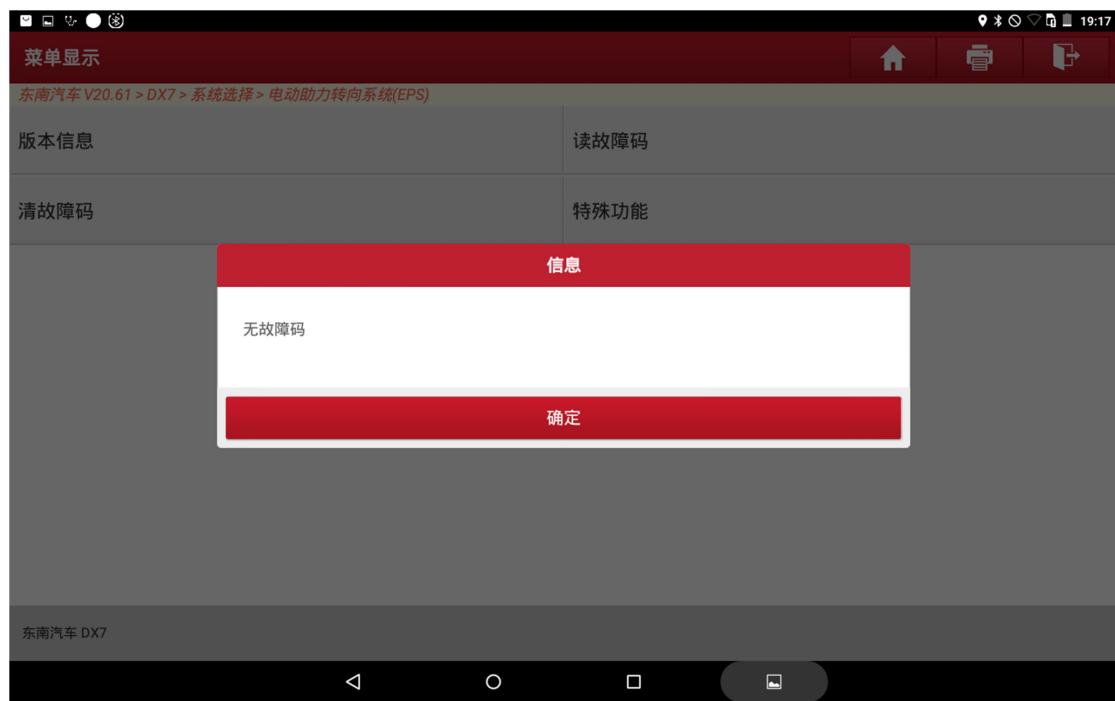


图 6

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载;本文最终解释权归元征所有.