


# C1202、C1205、C1208、C1211 轮速传感器气隙错误故障解析

## 故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
C1202	左前传感器气隙错误
C1205	右前传感器气隙错误
C1208	左后传感器气隙错误
C1211	右后传感器气隙错误

### 1).可能原因

气隙错误：气隙太大或传感器本身短路而没有信号或者齿圈没有安装好。

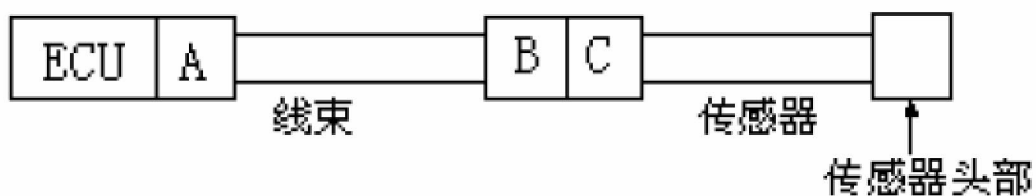

## 故障码诊断流程:

