

2013 年宝马 X6 CD 控制显示器 设码故障排除

实测车型：2013 年宝马 X6，VIN 码：5UXFG2C55DL78****，如下图；



故障描述：快速测试 CD 控制显示器有故障码“CA50 CIC 设码故障”，故障码清除不了，如下图；



操作指引：

1). 退出测试进入“编程/编码”，如图 1；



图 1

2). 点击“便捷进入及启动系统（CAS）和搁脚模块（FRM）都没更换”，如图 2；



图 2

3). 识别车型点击“下一步”，如图 3；



图 3

4). 点击“设码”，如图 4；



图 4

5). 选择“CIC [车辆信息电脑]”，如图 5；



图 5

6). 按照提示信息操作, 点击“是”, 如图 6;

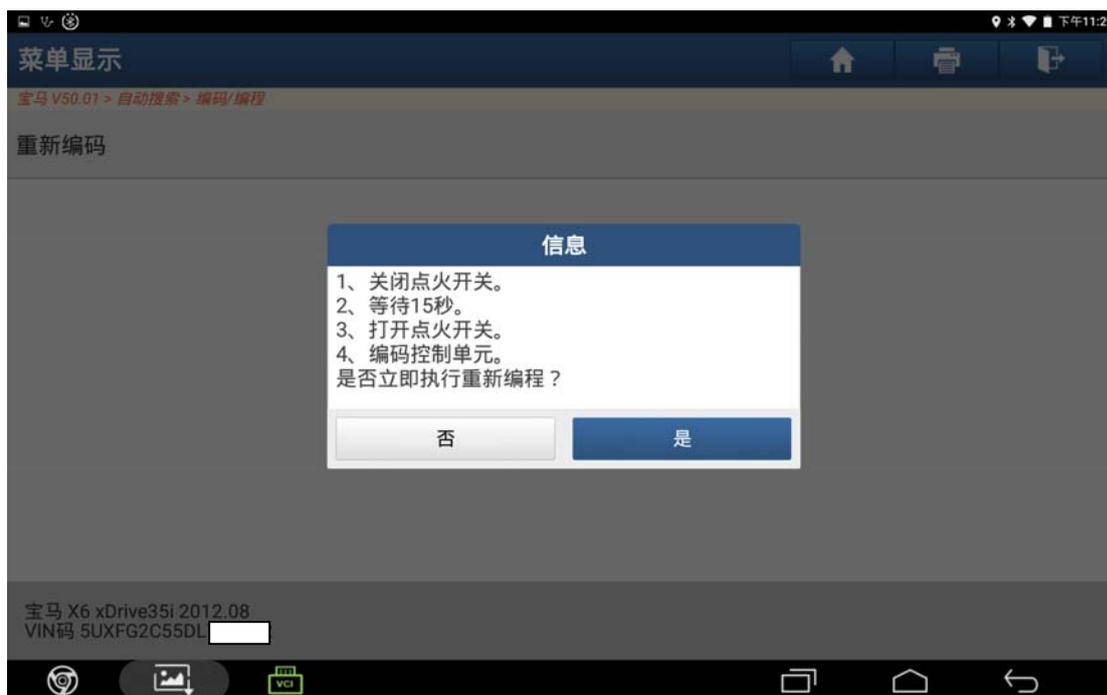


图 6

7). 提示“重新编码记录中……请等待”，如图 7;

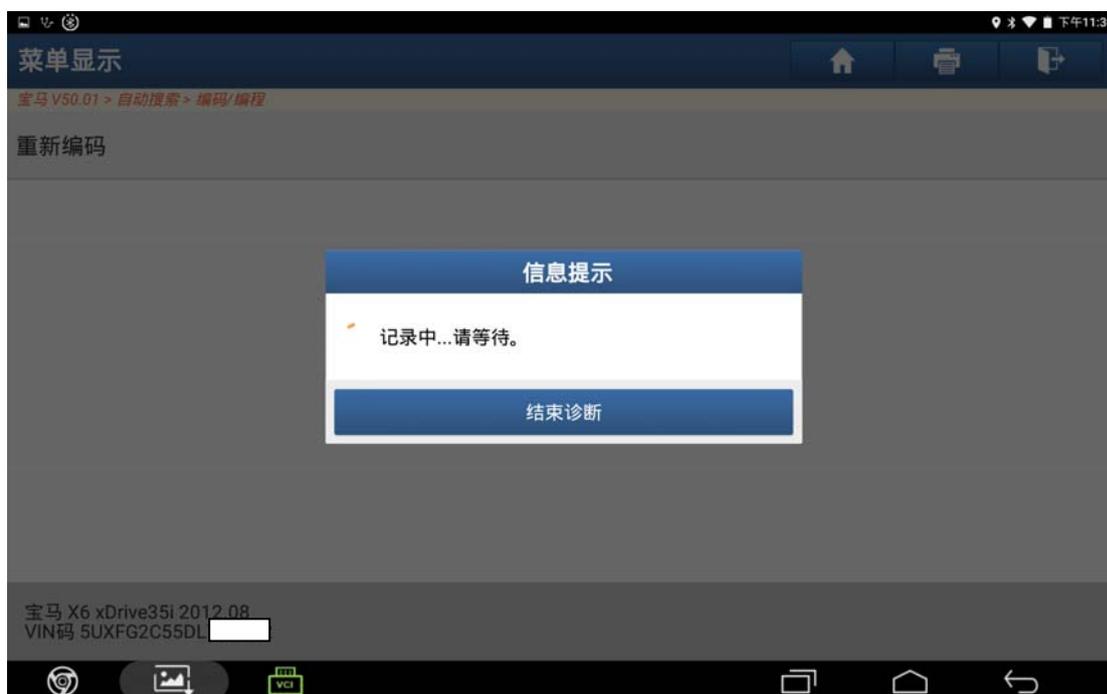


图 7

8). 重新编码完成, 如图 8;

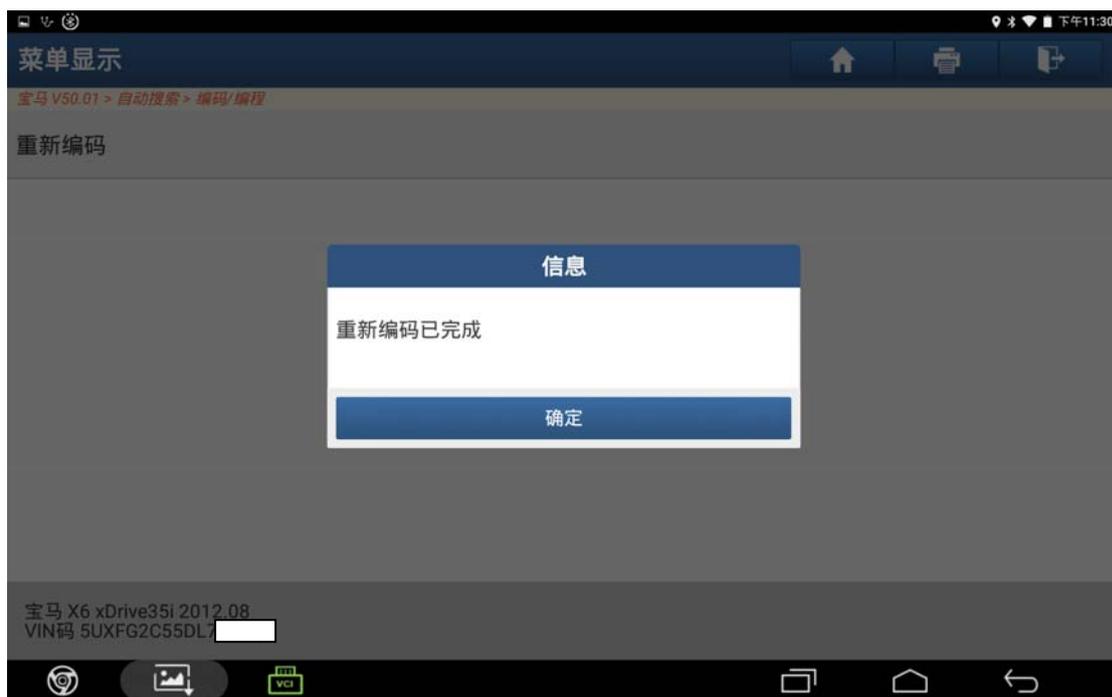


图 8

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。