

福特福克斯 TCM 重新编程

操作文档介绍

适用范围

支持车型/年款

新福克斯 2011 - 2018 1.6L/2.0L DPS6 变速箱 车型

嘉年华 2013 1.5L DPS6 变速箱 车型

翼博 2013 - 2016 1.5L DPS6 变速箱 车型

功能介绍

升级 ECU 版本或者对空白 ECU 写入数据, PAD III 请使用有线连接进行编程, 测试时保证车辆电瓶电压充足。

条件需求

重新编程。

软件版本

选择福特 V48.40 及以上版本。

产品要求

X431 PADIII 系列产品。

操作步骤

1. 选择‘自动搜索’(图 1、图 2)。

车型版本信息		🏠	🔍	🖨	🔗
车型	版本				
福特	V48.50				

福特诊断软件 V48.50

更新说明

概要:

- 1) 新增 GPF(气体微粒过滤器)再生, 喷射器修正因素, SCR(选择性催化还原)压力准备, ETB(电子节气门体)检查等功能
- 2) 优化被动防盗, 里程表写入, DPF(柴油机微粒过滤器)手动再生等特殊功能。

新增功能:

- 无

优化功能:

- 无

修改问题:

- 无

可测车型	蓝牙搜索	确定
------	------	----

图 1



图 2

2. 确认当前车辆信息 (图 3)。



图 3

3. 选择 '模块编程' (图 4)。



图 4

4. 选择‘模块重新编程’（图 5）。



图 5

5. 选择‘TCM（自动变速箱控制模块）’（图 6）



图 6

6. 提示将点火开关打到 ON (图 7)



图 7

7. 提示模块编程注意事项以及模块重新编程需要承担的风险，并不是所有问题都可以通过编程解决 (图 8)

点‘确定’获取当前零件信息并匹配编程文件版本以及对应的零件号进入[步骤 10](#)

当识别的零件信息与当前车型不兼容进入[步骤 8](#)

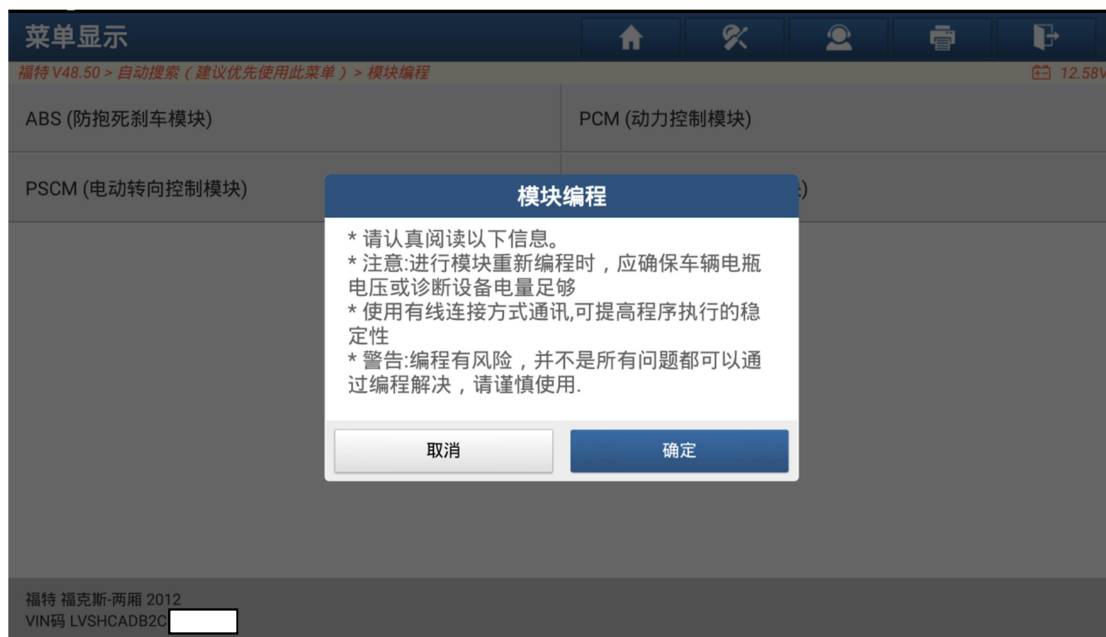


图 8

8. 提示当前执行零件信息与当前车型不兼容,经确认此模块可用于当前车型,点‘是’进行强制编程(图9)

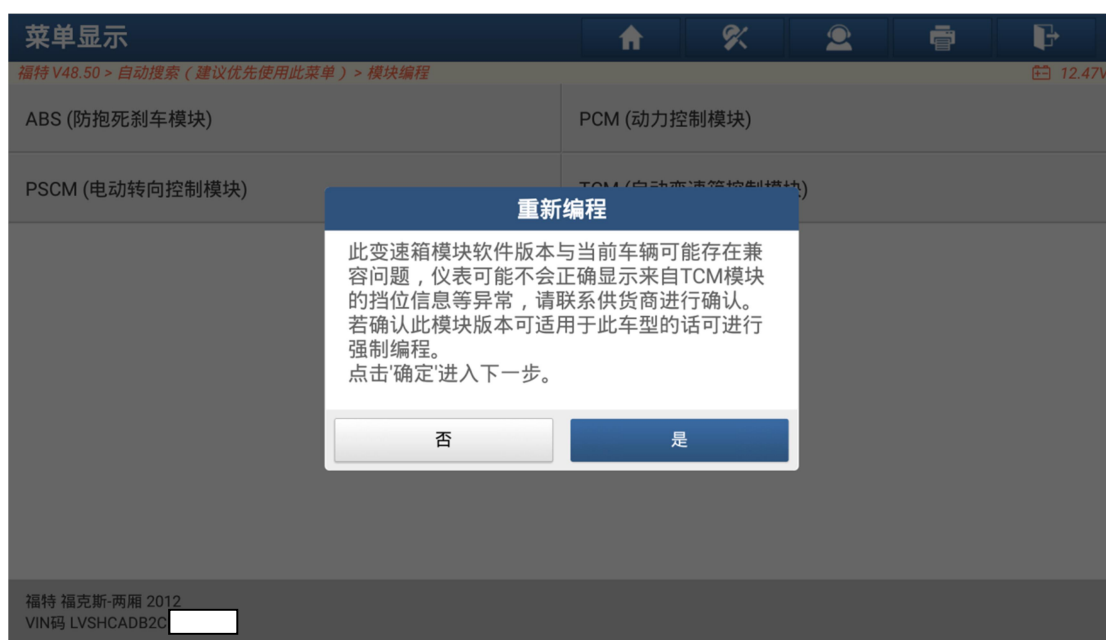


图 9

9. 警告! 强制编程风险告知。(图10)



图 10

10. 提示执行编程文件版本信息以及对应的零件号（图 11）



图 11

11. 提示文件下载（图 12）



图 12

12. 提示下载成功后，开始刷写数据，期间会擦除原始数据，重新写入（图 13、图 14）

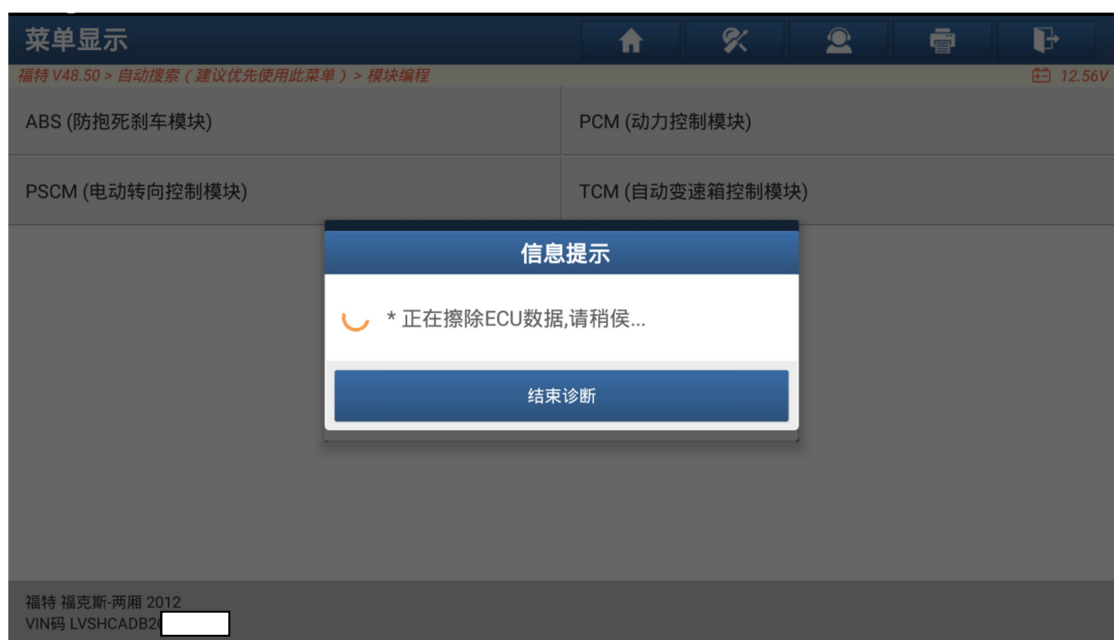


图 13

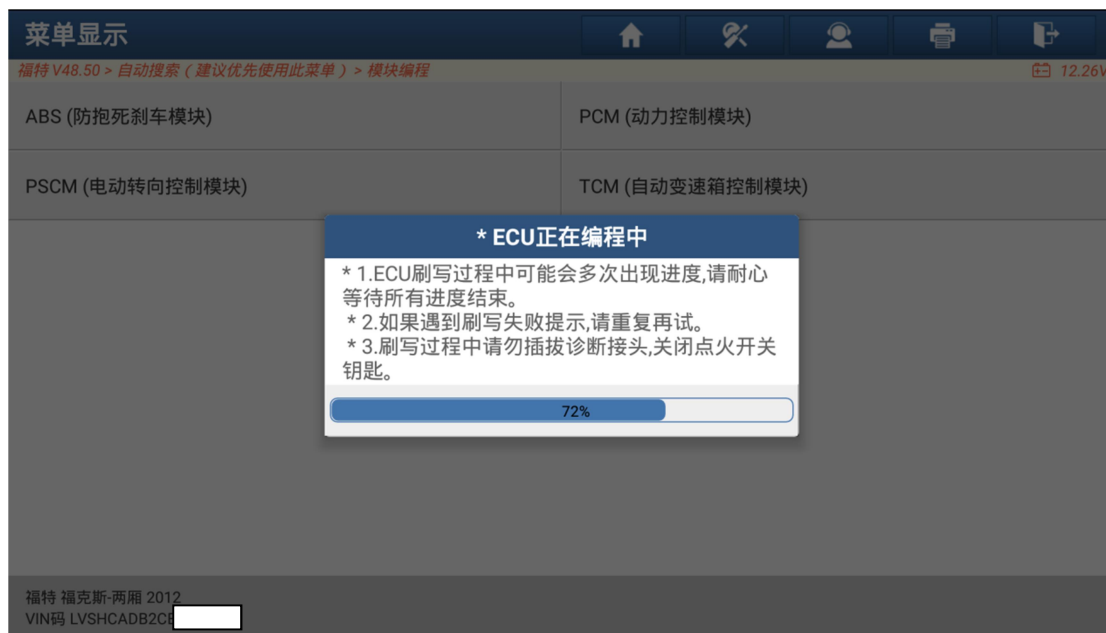


图 14

13. 数据刷写成功。提示关闭点火开关（图 15）

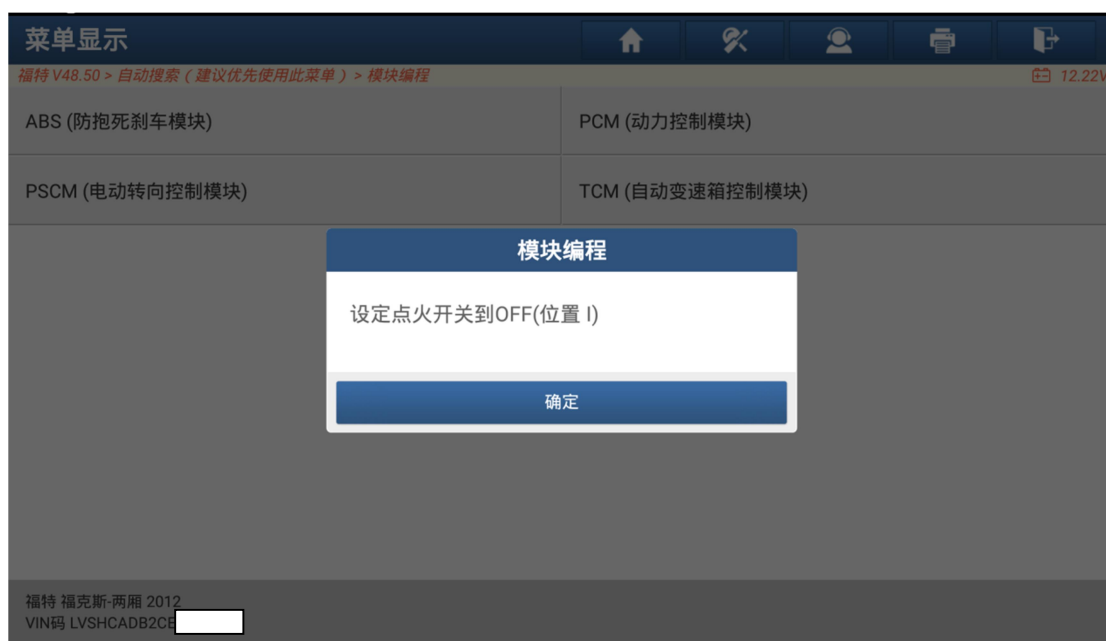


图 15

14. 提示 10 秒倒计时。

15. 提示提示将点火开关打到 ON。

16. 提示程序执行成功（图 16）



图 16

17. 提示返回主菜单，进行全车扫描，清除故障码。(图 17)

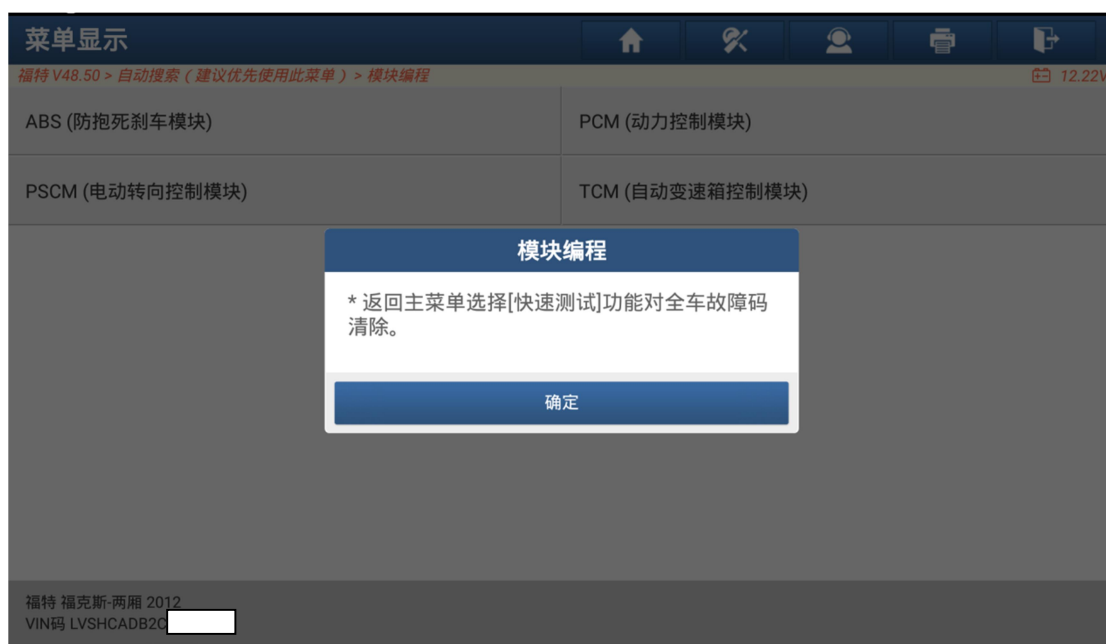


图 17

18. 提示完成变速箱模块更换后，需要执行变速箱自适应学习功能 (图 18)



图 18

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。