

中国通用别克新君威检测到碰撞事件后重设高压禁用请求操作方法

功能说明： 当碰撞故障排除后，就需要重设高压禁用请求，以恢复车辆高压系统的正常工作，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2023 别克新君威。VIN 码为：LSGZR5355PH*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】（如下图）；

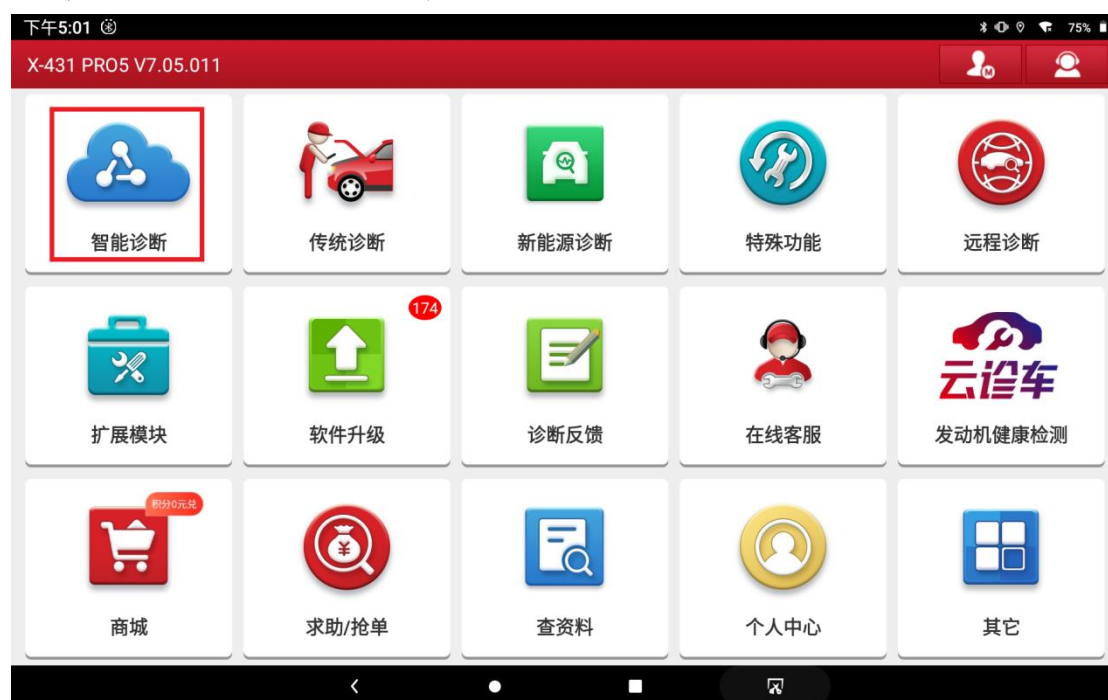


图 1



图 2

2. 选择【诊断】(如下图):

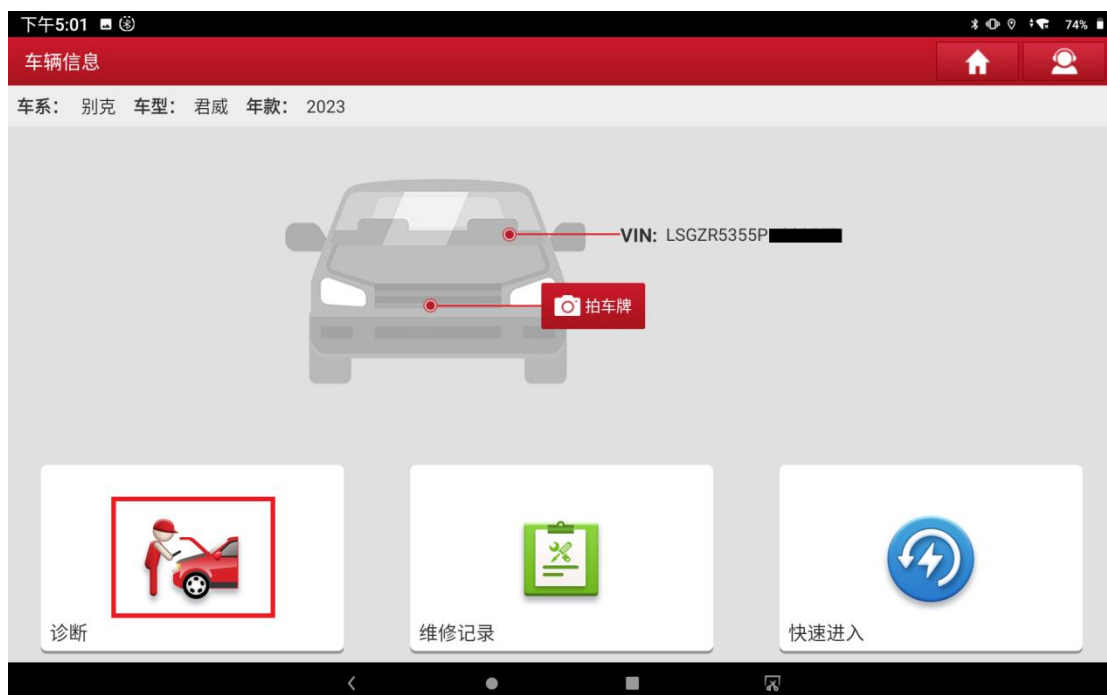


图 3

3. 点击【SRS(安全气囊)】进入系统（如下图）；



图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 6

5. 点击【检测到碰撞事件后重设高压禁用请求】功能（如下图）；

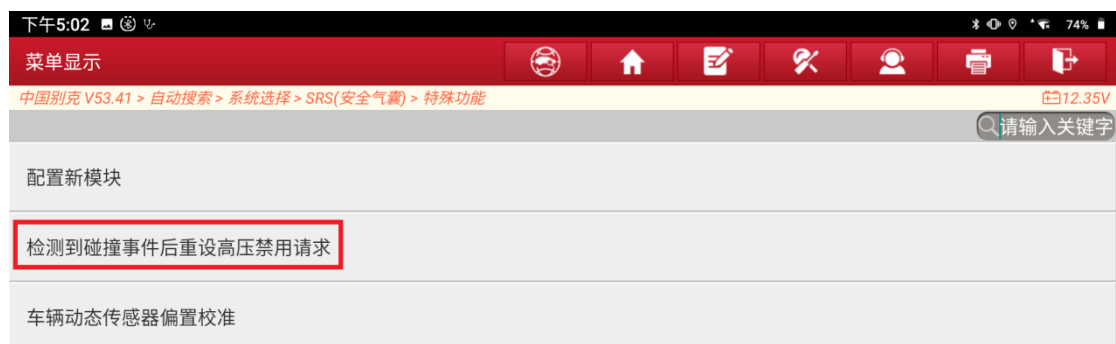


图 7

6. 提示信息“执行该功能可能会改变车辆状态，是否确定执行此功能？”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

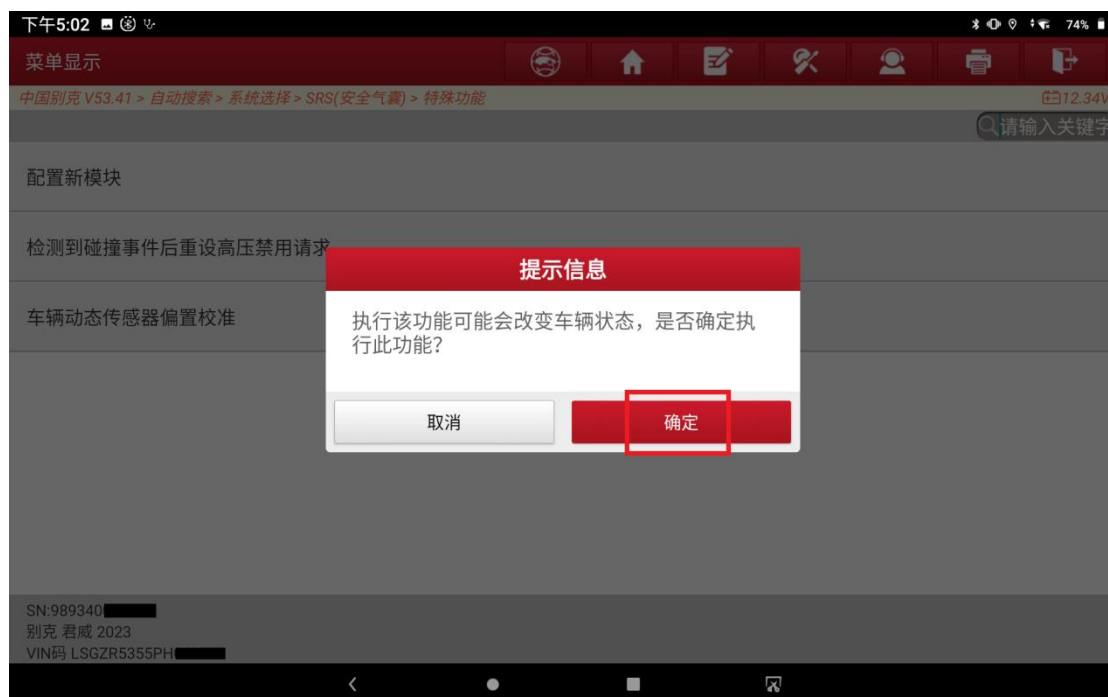


图 8

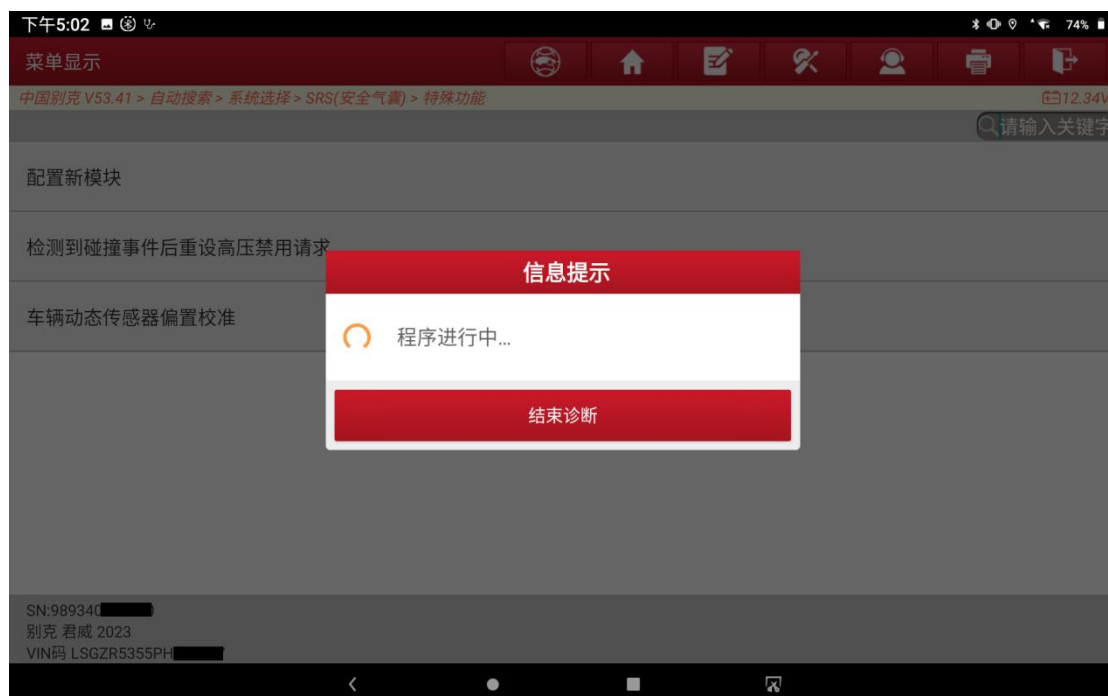


图 9

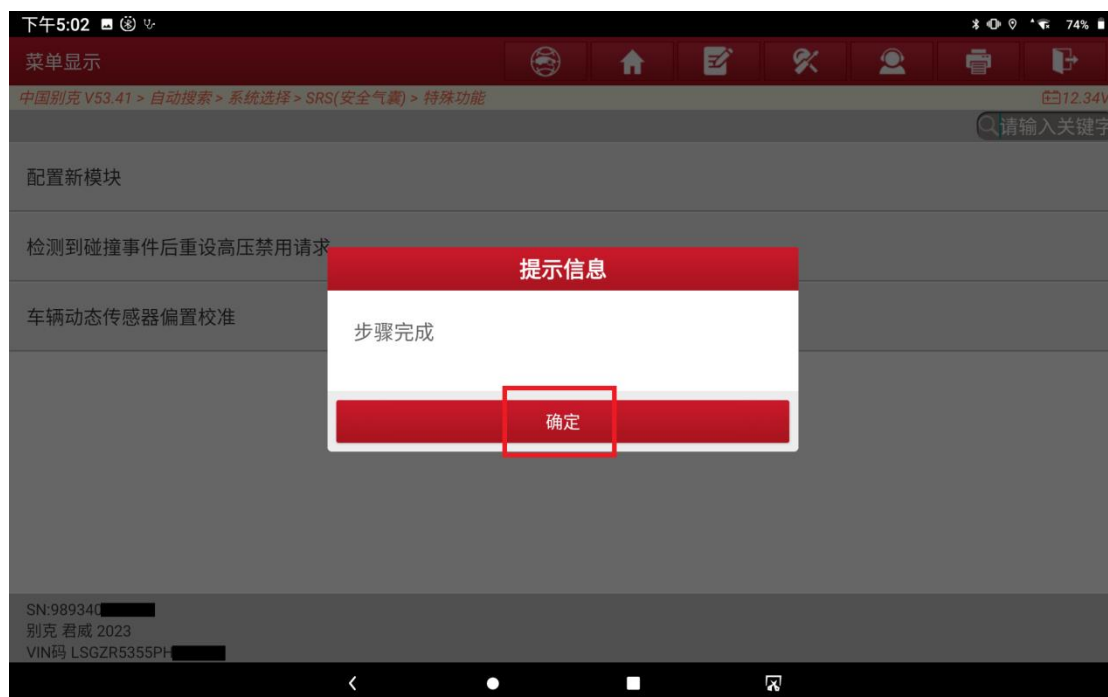


图 10

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。