


C102B RR 轮速传感器电路异常故障解析

故障码说明：

DTC	说明
C102B	RR 轮速传感器电路异常

1). 电路图

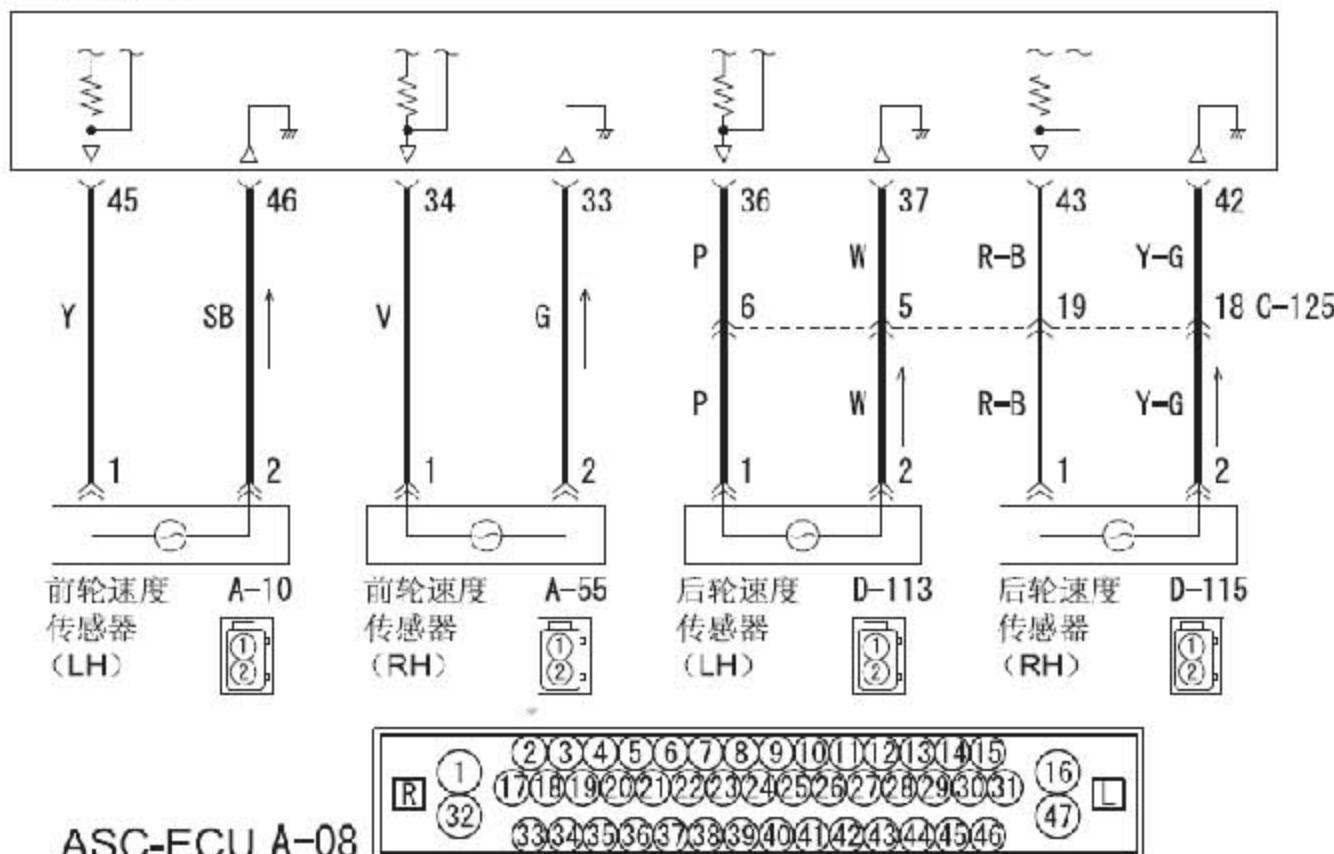

线色代码:

B: 黑色	LG: 浅绿色	G: 绿色	L: 蓝色	W: 白色
Y: 黄色	SB: 天蓝色	BR: 棕色	O: 橙色	GR: 灰色
R: 红色	P: 粉红色	PU: 紫色	V: 紫罗兰色	

2). 工作原理

- A). 轮速传感器是一种脉冲发生器。它由用于检测车轮转速的编码器（一个 N 和 S 磁极交替排列的固定板）组成，编码器以与车轮和轮速传感器相同的速度转动。此传感器输出与车轮转速成比例的频率脉冲信号。
- B). 轮速传感器产生的脉冲信号被发送到 ASC-ECU。ASC-ECU 利用脉冲信号的频率来确定车轮转速。

故障码分析:

1). 故障诊断代码的设置条件

ASC-ECU 监测各个轮速传感器电路中的电压波动。如果 ASC-ECU 检测到电路中发生断路或短路，则会设置一个故障诊断代码。

2). 可能的原因

A). 当前故障

- a). 线束和插接器损坏
- b). 噪声干扰
- c). 轮速传感器故障
- d). ASC-ECU 故障

B). 历史故障

- a). 执行诊断并且要特别注 ASC-EC 与轮速传感器间的线束和插接器故障。

故障码诊断流程:

1). 诊断仪总线诊断

A). 使用诊断仪来诊断 CAN 总线。

B). 问题: 检查结果是否正常?

- a). 是: 转到第 3 步。
- b). 否: 修理 CAN 总线。完成后, 转到第 2 步。

2). 复位 CAN 总线后重新检查故障诊断代码

A). 问题: 是否设置了故障诊断代码 C102B?

- a). 是: 转到第 3 步。
- b). 否: 该诊断结束。

3). 诊断仪数据清单。

A). 检查以下的维修数据。

- a). RL 轮速传感器

B). 问题: 检查结果是否正常?

- a). 是: 间歇性故障。
- b). 否: 转到第 4 步。

4). ASC-ECU 插接器 A-08 处的电压测量。


A). 断开 ASC-ECU 插接器, 将专用工具 ASC 检查线束与线束侧的插接器连接, 然后测量专用工具插接器侧的电压。(如图 1)

注: 不要将专用工具与 ASC-ECU 连接。

B). 将点火开关转到 ON (接通) 位置。

C). 测量 43 号供给电源端子 (信号端子) /42 号接地端子与车身接地之间的电压。(正常: 0 V)

图1

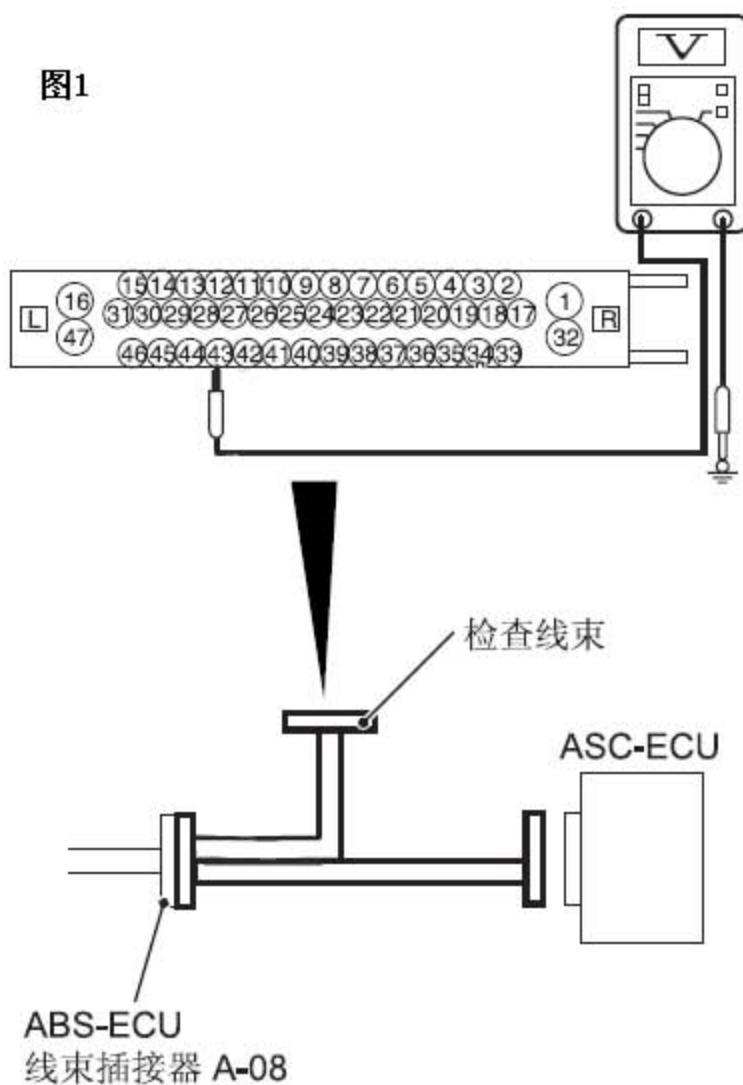

- D). 问题：检查结果是否正常？
 a). 是：转到第 5 步。
 b). 否（43 或 42 号端子处不正常）：转到第 6 步。
- 5). 插接器检查：ASC-ECU 插接器 A-08、中间插接器 C-125、轮速传感器<RL>插接器 D-113。
 A). 问题：检查结果是否正常？
 a). 是：转到第 6 步。
 b). 否：修理失效的插接器。
- 6). ASC-ECU 插接器 A-08 的 36/37 号端子与轮速传感器<RL>插接器 D-113 的 1/2 号端子间的线束检查。
 A). 检查轮速传感器<RL> 电路中是否存在短路
 B). 问题：检查结果是否正常？
 a). 是：更换轮速传感器<RL>。
 b). 否：修理线束。

7). ASC-ECU 插接器 A-08 处的电阻测量

- A). 断开 ASC-ECU 插接器，将专用工具 ASC 检查线束与线束侧插接器连接然后测量专用工具插接器侧的电阻。(参考图 1)
注：不要将专用工具与 ASC-ECU 连接。
- B). 43 号轮速传感器供给电源端子(信号端子)/42 号接地端子与车身接地间的电阻。[正常：能够导通(小于等于 2 Ω)]
- C). 问题：检查结果是否正常？
a). 是：转到第 10 步。
b). 否(43 或 42 号端子处不正常)：转到第 8 步。

8). 插接器检查：ASC-ECU 插接器 A-08、轮速传感器<RL>插接器 D-113。

- A). 问题：检查结果是否正常？
a). 是：转到第 9 步。
b). 否：修理失效的插接器。

9). ASC-ECU 插接器 A-08 的 36/37 号端子与轮速传感器<RL>插接器 D-113 的 1/2 号端子间的线束检查。

- A). 检查轮速传感器<RL> 电路中是否存在短路
B). 问题：检查结果是否正常？
a). 是：更换轮速传感器<RL>。
b). 否：修理线束。

10). ASC-ECU 插接器 A-08 处的电压测量。

- A). 断开 ASC-ECU 插接器，将专用工具 ASC 检查线束与 ASC-ECU 侧插接器和线束侧插接器连接，然后测量专用工具插接器侧的电压。(参考图 1)
B). 将点火开关转到 ON(接通)位置。
C). 测量 43 号轮速传感器电路供给电源端子(信号端子)与车身接地之间的电压。(正常：约为蓄电池电压)
D). 问题：检查结果是否正常？
a). 是：转到第 11 步。
b). 否：更换 ASC-ECU。

11). 插接器检查：ASC-ECU 插接器 A-08、轮速传感器<RL>插接器 D-113。

- A). 问题：检查结果是否正常？
a). 是：转到第 12 步。
b). 否：修理失效的插接器。

12). ASC-ECU 插接器 A-08 的 36/37 号端子与轮速传感器<RL>插接器 D-113 的 1/2 号端子间的线束检查。


- A). 检查轮速传感器<RL> 电路中是否存在断路
B). 问题：检查结果是否正常？
a). 是：转到第 13 步。
b). 否：修理线束。

13). 将轮速传感器作为单个单元进行检查。

A). 轮速传感器电路检查。

- a). 用专用工具超细探针将电路测试仪连接到轮速传感器上，把它作为一个信号装置来测量传感器电流。(如图 2)
 (标准值：5.9~8.4 mA 或 11.8~16.8 mA)

图2

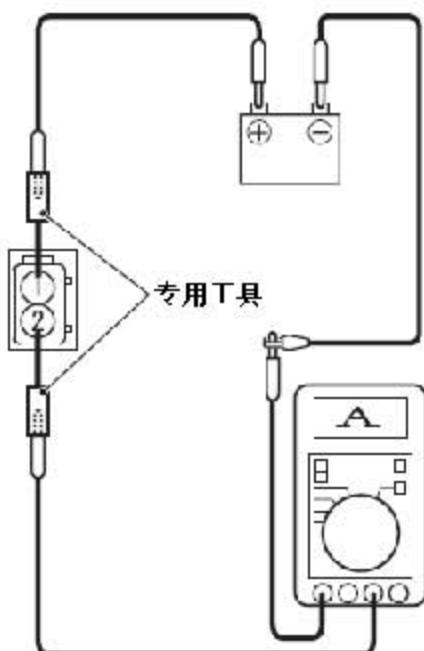


b). 如果测量值不在标准值范围内，更换一个新的轮速传感器。

B). 轮速传感器的绝缘检查。

- a). 用专用工具超细探针将电路测试仪连接到轮速传感器上，把它作为一个信号装置测量 1/2 号端子和轮速传感器体间的绝缘电阻。(图 3)
 (标准值：大于等于 5 MΩ)

图3

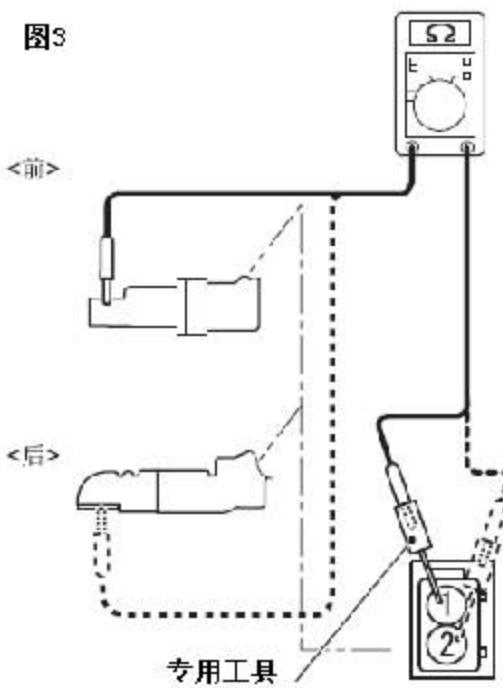

- b). 如果绝缘电阻不在标准值范围内，更换一个新的轮速传感器。
- C). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 14 步。
 - b). 否：更换轮速传感器。
- 14). 检查是否重设了故障诊断代码。
 - A). 清除故障诊断代码。
 - B). 以大于等于 20 km/h 的速度驾驶车辆。

注：在某些情况下 ABS 警告灯不会转为 OFF (关闭)，除非车辆的车速大于等于 20 km/h。
 - C). 问题：是否设置了故障诊断代码 C1020？
 - a). 是：更换 ASC-ECU。
 - b). 否：间歇性故障。

LAUNCH