


# 小鹏 P7 MRR 中程雷达标定

**功能说明:** MRR 中程雷达标定

**支持产品:** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**实测车型:** 小鹏 P7 VIN:L1NSPGHB0MA06\*\*\*\* (如下图);

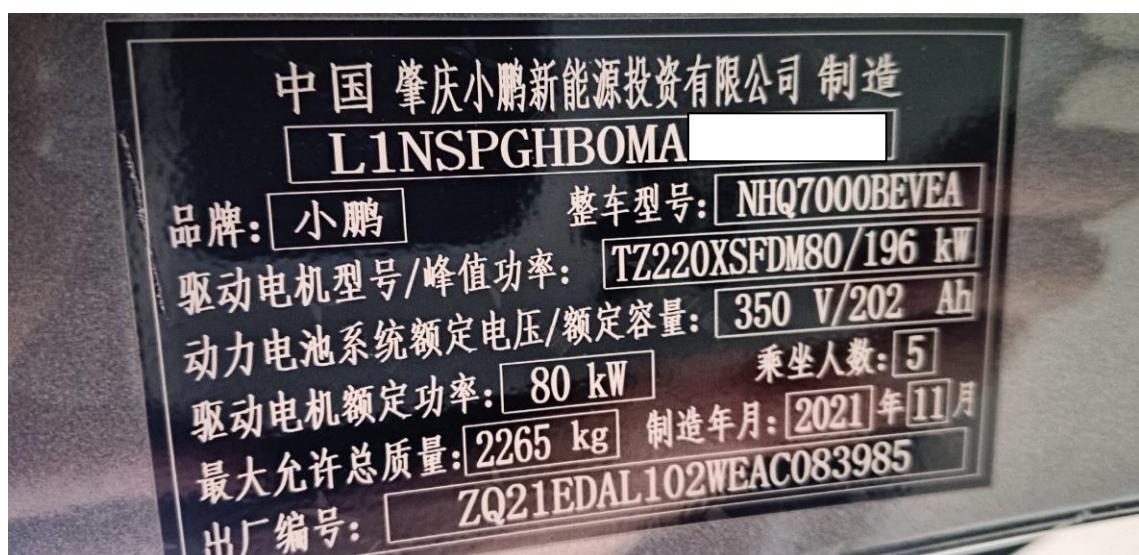

MRR (中程雷达) 报故故障码: C190055 雷达产生偏差角。




## 操作指引：

1. 进入小鹏车型软件，选择【功能标定】(如下图)；



2. 识别到车型配置信息，点击“确定”(如下图)；

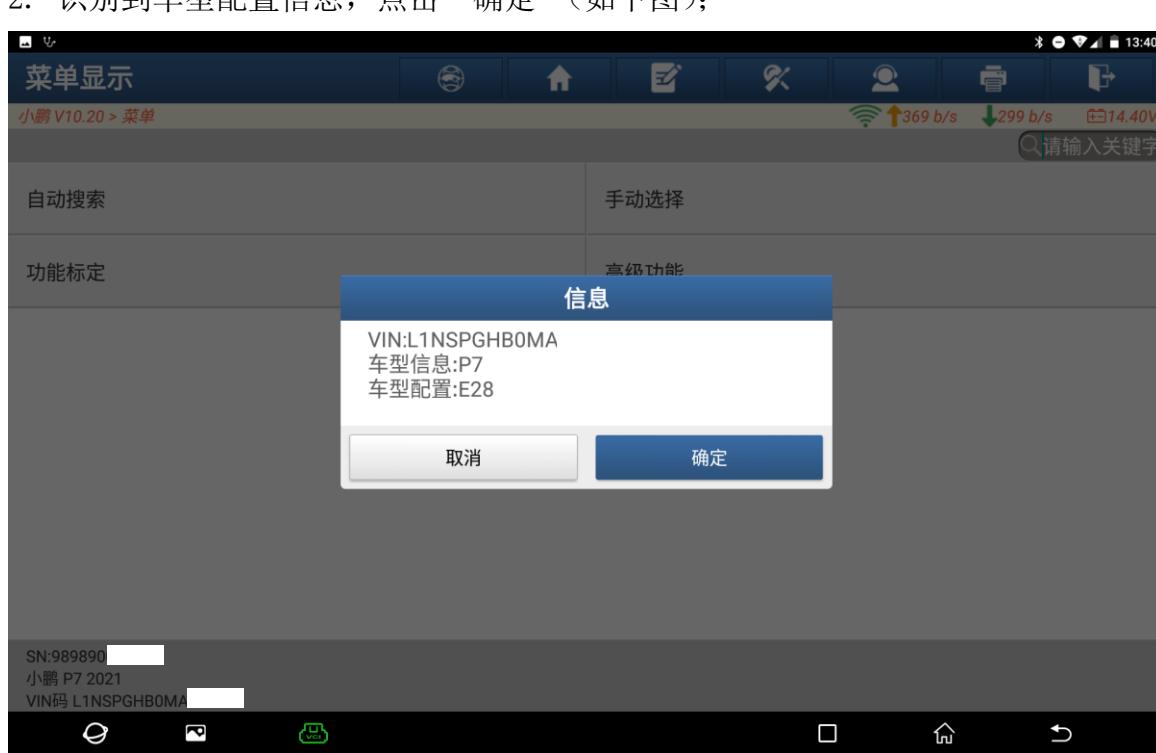

3. 选择【MRR(中程雷达)标定】(如下图):



4. 请按照说明操作...。确认车辆环境具备雷达标定条件, 点击“F2”开始(如下图)。



5. 列程进行中 (如下图):




名称	值	目标值
请求标定结果		
ECU校准信息	无可用对齐结果	
标定状态	例程进行中	
标定进度	0	%
行驶过慢	是	
ECU校准信息	否	
偏航率过大	否	
加速度过大	否	



名称	值	目标值
请求标定结果		
ECU校准信息	无可用对齐结果	
标定状态	例程进行中	
标定进度	46	%
行驶过慢	否	
ECU校准信息	否	
偏航率过大	否	
加速度过大	否	



6. 成功执行 MRR 标定 (如下图);

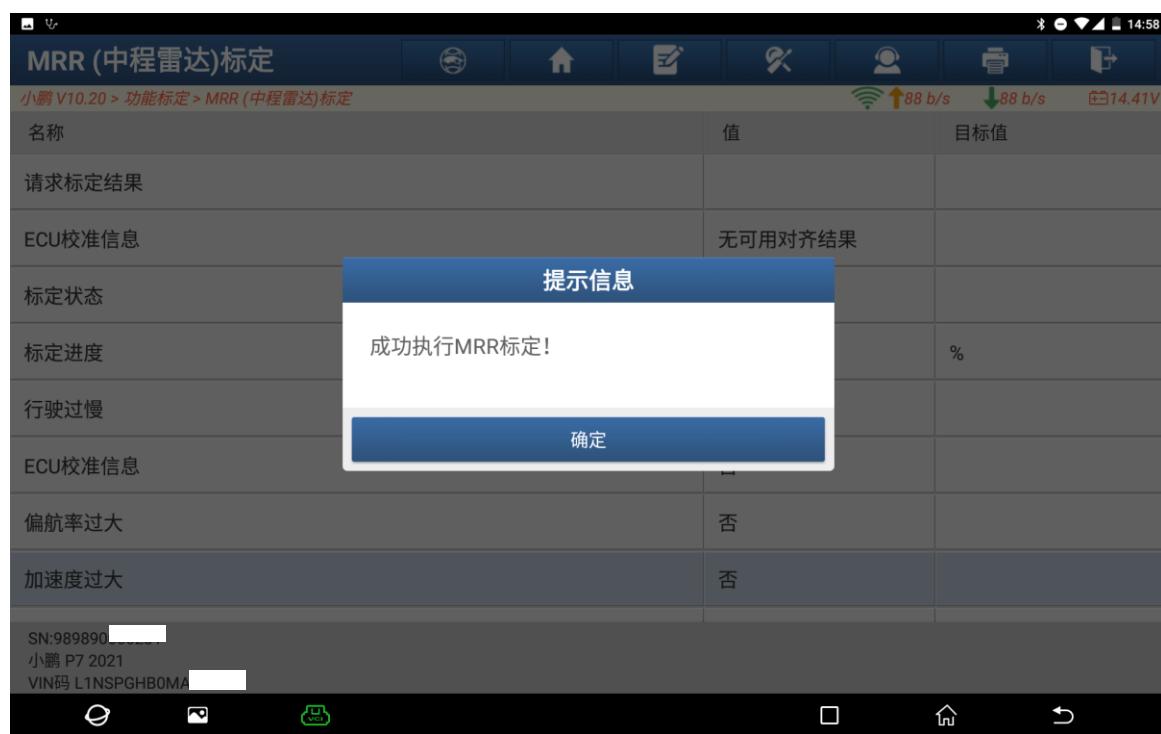

7. 系统无故障码 (如下图);



**声明:**

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。