

B11E8:11 [高级遥控门锁系统和按钮起动系统] 故障解析


故障码说明：

DTC	检测条件
B11E8:11	ABS 驱动器运行的情况下，检测到电压低于规定电压 (2.2—6.5 V) 的状态持续了 0.04 秒

故障码分析：

可能的原因：

- 组合传感器连接器接线端D 与无钥匙控制模块连接器接线端4S 之间的线束对地短路
- 组合传感器接线端D 与BCM 连接器接线端6K 之间的线束对地短路
- BCM 连接器接线端1E 与DSC HU/CM 接线端AF 之间的线束是否对地短路
- 组合传感器故障
- DSC HU/CM 故障
- BCM 故障
- 遥控钥匙控制模块故障

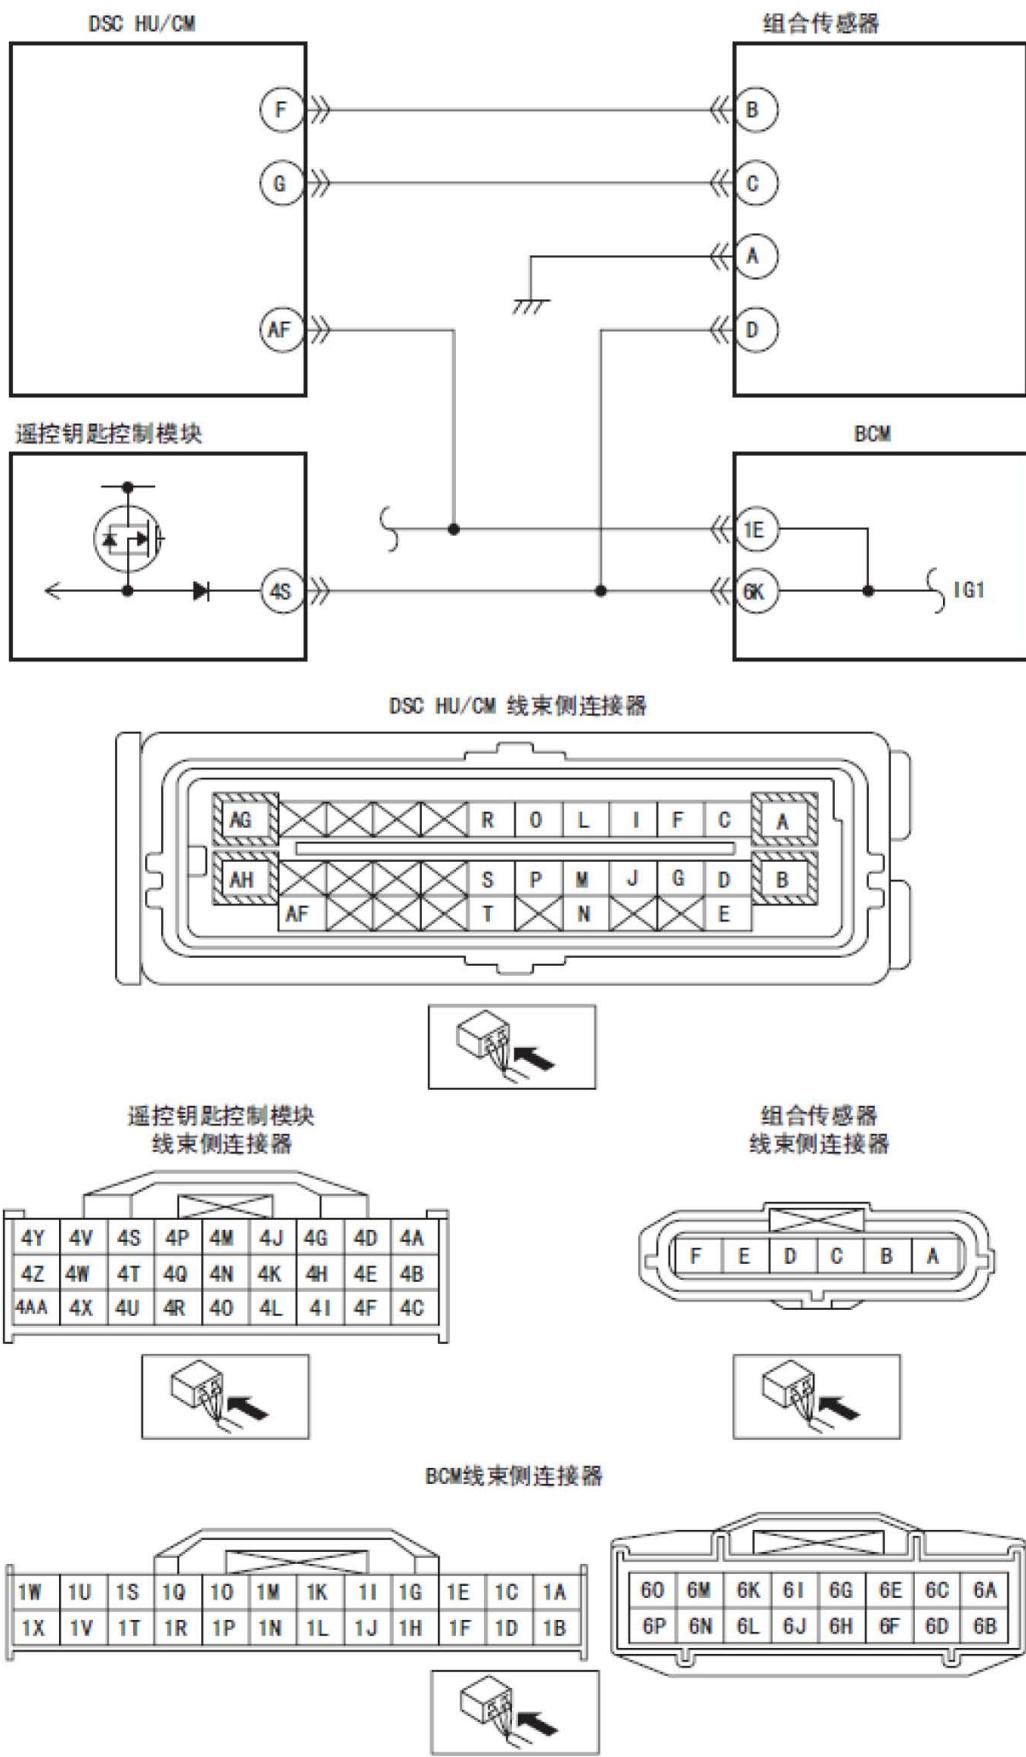

故障码诊断流程:

- 1). 检查组合传感连接器状况
 - A). 把点火开关转至OFF 位置。
 - B). 断开蓄电池负极电缆。
 - C). 断开组合传感连接器。
 - D). 检查连接器和接线端 (有无腐蚀、损坏和销断开)。
 - E). 连接器是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:修理/更换接线端或连接器。执行修理程序后, 执行步骤9。
- 2). 检查组合传感器是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:更换组合传感器。好之后, 执行步骤9。
- 3). 检查 DSC HU/CM 连接器状况
 - A). 断开DSC HU/CM 连接器。
 - B). 检查连接器和接线端 (有无腐蚀、损坏和销断开)。
 - C). 连接器是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:修理/更换接线端或连接器。执行修理程序后, 执行步骤9。
- 4). 检查BCM 连接器的情况
 - A). 断开BCM 连接器。
 - B). 检查连接器和接线端 (有无腐蚀、损坏和销断开)。
 - C). 连接器是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:修理/更换接线端或连接器。执行修理程序后, 执行步骤9。
- 5). 检查遥控钥匙控制模块连接器情况
 - A). 断开遥控钥匙控制模块连接器。
 - B). 检查连接器和接线端 (有无腐蚀、损坏和销断开)。
 - C). 连接器是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:修理/更换接线端或连接器。执行修理程序后, 执行步骤9。
- 6). 检查ABS 驱动电路是否对地短路
 - A). 检查以下接线端与接地体之间的连续性。
 - a). 组合传感器连接器接线端D:
 - b). DSC HU/CM 连接器接线端 AF
 - B). 是否有连续性?
 - 是:修理/更换出现故障的车辆线束。执行修理程序后, 执行步骤9。
 - 否:执行下一步。

7). 检查DSC HU/CM

- A). 重新连接DSC HU/ CM 连接器。
- B). 再次连接蓄电池负极电缆。
- C). 把点火开关转至ON 位置。
- D). 测量DSC HU/ CM 连接器接线端AF 处的电压。
- E). 电压是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:更换DSC HU/ CM。好之后, 执行步骤9。

8). 检查BCM

- A). 把点火开关转至OFF 位置。
- B). 断开蓄电池负极电缆。
- C). 重新连接BCM 连接器。
- D). 再次连接蓄电池负极电缆。
- E). 把点火开关转至ON 位置。
- F). 测量BCM 连接器接线端1E 和接线端6K 处的电压。
- G). 电压是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:更换BCM。执行替换后, 执行下一步。

9). 确认DTC

- A). 重新连接已断开的连接器和蓄电池负极导线。
- B). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- C). 使用汽车故障诊断仪 确认DTC。
- D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:从步骤1 开始重复进行检查。如果故障再次发生, 请更换遥控钥匙控制模块。执行下一步。
 - 否:执行下一步。

10). 确认是否有其他DTC 输出?

- 是:进行相应的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。